

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

2 ALLEE G. BRAQUE

77420 CHAMPS SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	85LAB0302	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	18/04/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 14/05/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	10
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	13
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	14
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	37
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	52
ATTESTATION(S).....	57
CERTIFICAT DE COMPETENCES	58

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAB0302P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	85LAB0302P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Mur B	85LAB0302P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	Sous baignoire	85LAB0302P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	85LAB0302P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Mur E	85LAB0302P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Sol	85LAB0302P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	85LAB0302P019	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAB0302P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAB0302P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAB0302P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAB0302P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAB0302P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	85LAB0302P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	85LAB0302P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	85LAB0302P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Sol	85LAB0302P013	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Sol	85LAB0302P013	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Sol	85LAB0302P013	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Sol	85LAB0302P013	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	85LAB0302P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	85LAB0302P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur F	85LAB0302P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur G	85LAB0302P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Mur B	85LAB0302P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Mur E	85LAB0302P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Mur E	85LAB0302P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Mur F	85LAB0302P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	85LAB0302P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Mur H	85LAB0302P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	85LAB0302P019	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

Rapport N° : 85LAB0302 18/04/2018

10/60

Version : 14/05/2018

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 7592 EXPERT HABITAT INGENIERIE 2 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS LE ROI Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR TOUBAGHI DRISS
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS		
SERVICE	CHAMPS Techniciens	
LOCALISATION	Programme 85 CHAMPS SUR MARNE (G. BRAQUE) Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AB Étage 03 Logement 2 Module 85LAB0302 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE	M OU MME LEDOUX ALAIN OU MARIE JEANNE 2 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél. personnel 0170001738	
DÉLAI D'EXÉCUTION : 5 JOURS		PÉRIODE DU : 29-03-2018 AU : 02-04-2018
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL H.T.
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	12,00 48,00 576,00
TOTAL H.T.		576,00
H.T. ACTUALISE		
COEFFICIENT REGIONAL		
RABAIS		
TOTAL H.T.		
T.V.A.	20,00 %	115,20
TOTAL T.T.C.		691,20
29-03-2018 DETAILS DES TRAVAUX "COMPLET" MURS + PLAFONDS + SOLS+ FAIENCE + ELEC + PLOMBERIE + MENUISERIE TEL GARDIEN M.TUET 06.86.40.90.96		
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES
1 HONAMIA	A760 CH	SC
		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE
		HONORAIRES DIAG AMIANTE
		MONTANT T.T.C.
		691,20
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES OCCUPANT
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT
1 HONAMIA	85 1 B000 AB 85LAB0302 L 38912	LEDoux ALAIN OU MARIE JEANNE
		MONTANT T.T.C.
		691,20
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 7592		
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE		

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

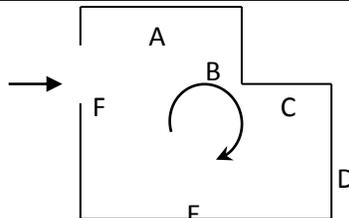

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Gaine technique 1									
WC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS		
Placard 2	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit	PVC		
Gaine technique 2									
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle de sol	Enduit		PVC	
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	PVC		
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre	Béton		Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Couloir	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	85LAB0302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	85LAB0302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	85LAB0302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	85LAB0302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	85LAB0302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	85LAB0302P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	85LAB0302P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	85LAB0302P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	85LAB0302P013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	85LAB0302P013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	85LAB0302P013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	85LAB0302P013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P005	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P005	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	85LAB0302P006	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P010	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P010	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P010	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P010	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P010	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P019	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	85LAB0302P002	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	85LAB0302P006	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	85LAB0302P007	Sous baignoire	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	85LAB0302P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P010	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	85LAB0302P013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P019	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
-------	--------	-----------	-------------------------	-------------	----------	------	----------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	85LAB0302P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P00 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Carrelage	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	85LAB0302P00 4	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P00 8	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
WC		Dalle de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAB0302P01 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P01 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige	85LAB0302P01 3	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAB0302P01 4	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P01 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Peinture	Peintures multiples	85LAB0302P01 6	Radiateurs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	85LAB0302P01 7	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Peinture	Peintures multiples avec poussières	85LAB0302P01 8	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	85LAB0302P01 9	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Carrelage	85LAB0302P00 6	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	85LAB0302P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	85LAB0302P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	85LAB0302P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAB0302P011	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Revêtement souple beige	85LAB0302P013	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige	85LAB0302P013	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige	85LAB0302P013	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple beige	85LAB0302P013	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAB0302P01 4	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	85LAB0302P01 7	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	85LAB0302P003	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P008	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P012	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P012	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P01 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P01 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P01 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P01 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P01 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	85LAB0302P01 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	85LAB0302P01 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	85LAB0302P01 9	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 1	Carrelage	85LAB0302P006	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 85LAB0302P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 85LAB0302P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Placard 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

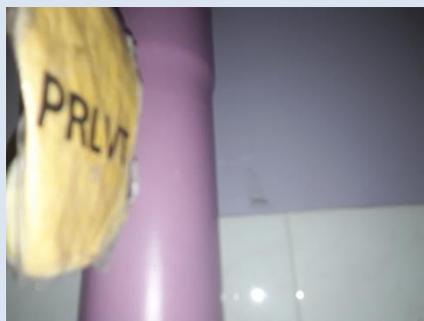

PRELEVEMENT : 85LAB0302P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 85LAB0302P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous baignoire		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

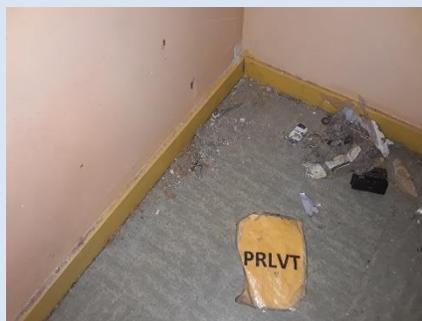

PRELEVEMENT : 85LAB0302P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Radiateurs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P018			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples avec poussières	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAB0302 18/04/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAB0302 18/04/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAB0302P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAB0302 18/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	18/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-44131 EN DATE DU 26/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-44131 Réf. Commande Client : 85LAB0302-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/04/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-39243 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	25/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-39244 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit beige en vrac / Peinture
► Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	META	1	25/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-44131 EN DATE DU 26/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Mur A Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071804-39245 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier peint
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	META	1	25/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071804-39246 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris en faible quantité / Carrelage
▶ Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	META	1	25/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-39247 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	25/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071804-39248 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris en faible quantité hétérogène / Carrelage
▶ Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META	1	25/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Carrelage	META	2	26/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sous baignoire Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT071804-39249 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
▶ Matériau bitumineux noir	META	1	25/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071804-39250 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Enduit gris / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + enduit gris non séparable + peinture non séparable	META	1	25/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-39251 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	25/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-44131 EN DATE DU 26/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur F Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-39252 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène / Enduit plâtreux beige en vrac / Papier / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples
* Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	25/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-39253 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	25/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071804-39254 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	25/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-39255 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige
* Revêtement souple beige	META	1	25/04/2018	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	META	1	25/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-44131 EN DATE DU 26/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-39256 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	2	26/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071804-39257 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META	2	25/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Radiateurs Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071804-39258 Description ITGA : Peintures multiples
▶ Peintures multiples	META	1	25/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-39259 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène
▶ Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	25/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAB0302P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071804-39260 Description ITGA : Peintures multiples avec poussières
▶ Peintures multiples avec poussières	META	1	25/04/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-44131 EN DATE DU 26/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 85LAB0302-01 - 2 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE				Ref échantillon ITGA : IT071804-39261
Ref échantillon client : 85LAB0302P019 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Faience 1				Description ITGA : Colle beige / Couche plâtréuse blanche en faible quantité / Peintures multiples / Carrelage
▸ Carrelage	META	1	26/04/2018	Amiante non détecté / -
▸ Colle beige non séparable + couche plâtréuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META	2	26/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 5/5

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE RECHAUFFE 22 20105 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de conservation des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments existants ou sous réserve de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments existants. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'exposition au plomb des personnes ou des conseils après travaux en plomb et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe 1 et l'examen des rapports bancaires dans les immeubles bâtis et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur conformité de la réglementation thermique et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de plomb et les critères d'attribution des organismes de certification



I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
CONSEIL FRANÇAIS
D'ORGANISMES
DE CERTIFICATION

CPE DI DR 11 rev12

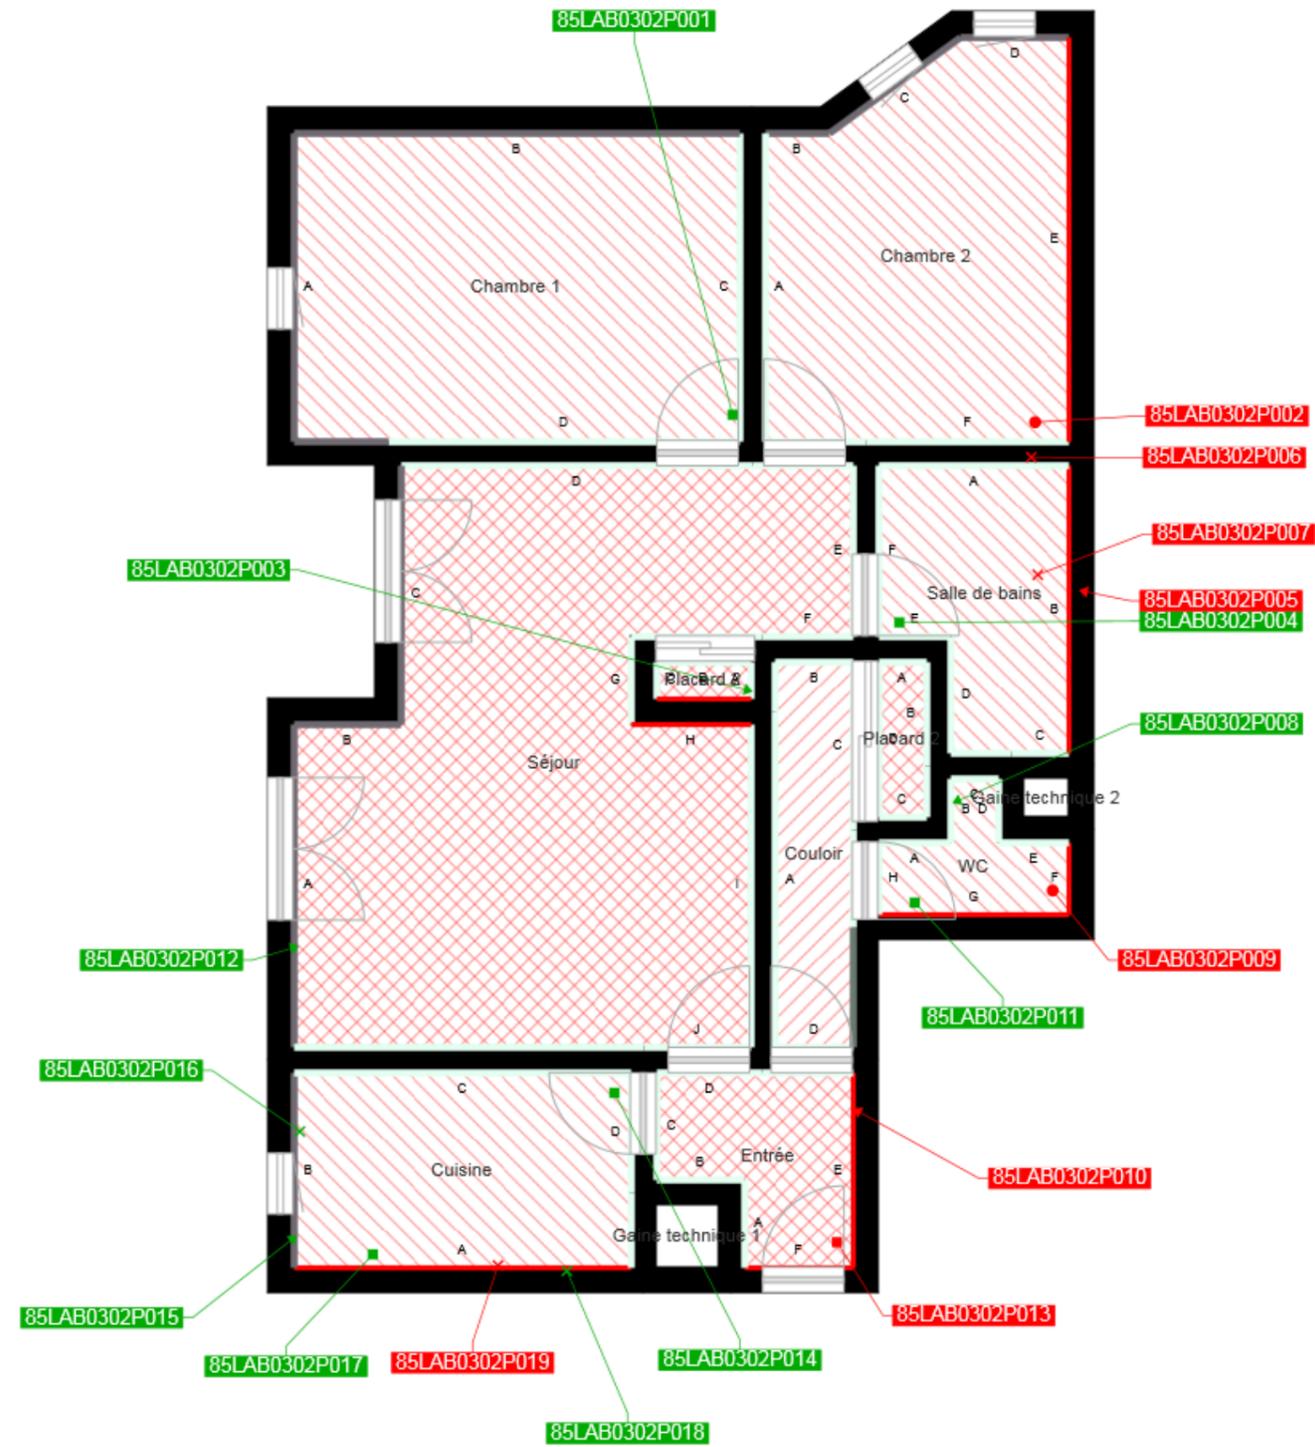

Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs Béton brut
Cloisons Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés