


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

5 ALLEE G.BRAQUE

77420 CHAMPS SUR MARNE

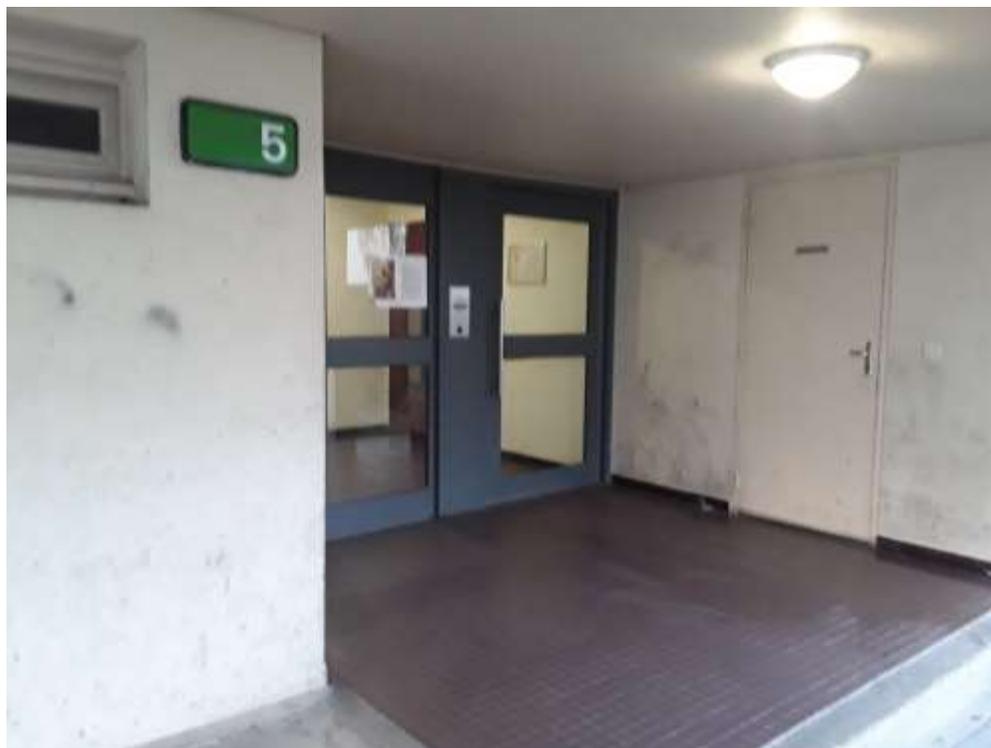

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	85LAD0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	13/12/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/01/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 85LAD0202 13/12/2018

Version : 02/01/2019

2/34

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	28
ATTESTATION(S).....	31
CERTIFICAT DE COMPETENCES	32

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur B	85LAD0202P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur C	85LAD0202P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur D	85LAD0202P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur B	85LAD0202P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur C	85LAD0202P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur B	85LAD0202P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur H	85LAD0202P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur C	85LAD0202P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur D	85LAD0202P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur E	85LAD0202P007	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur B	85LAD0202P010	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur C	85LAD0202P010	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur A	85LAD0202P010	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur B	85LAD0202P010	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur C	85LAD0202P010	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° : 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 2777001900015		BON DE TRAVAUX 2018 30462 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY		
Réf. fournisseur : F / 5148 Marché n° : 2017 4475 1 Provenance : CHAMPS SUR MARNE Objet : DIVERS		Téléphone : 0321 734144 EMETTEUR : BACHER ISABELLE		
SERVICE : CHAMPS Techniciens LOCALISATION : Programme 05 CHAMPS SUR MARNE (G. BRAQUE) Tranche 1 Ensemble C000 Escalier AD		Étage 02 Logement 2 Module 85LAD0202 Retrait des côtés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE : MME BOURSON CATHERINE 5 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE		Tél. personnel : 0164685251		
DÉLAI D'EXÉCUTION : 5 JOURS		PERIODE DU : 07-12-2018 AU 11-12-2018		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM55	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVS	10,00	5,00	50,00
AM73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A N° PRELEVEMENTS IRRIS	1,00	48,00	48,00
TOTAL H.T.				98,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				19,60
TOTAL T.T.C.				117,60
07-12-2018 PRELEVEMENT DE L'ENSEMBLE DES PEINTURES DU LOGEMENT ET DES SOL TEL LOCATAIRE 06.11.24.24.15				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHN		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A700	CH SC	HONORAIRES DIAR AMIANTE	117,60
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	55 1	C000 AD 85LAD0202	L 25635 BOURSON CATHERINE	117,60
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 30462				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 85LAD0202 13/12/2018

Version : 02/01/2019

7/34

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

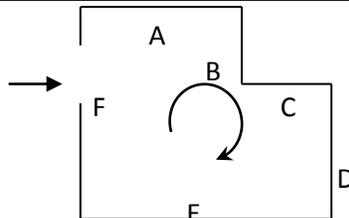

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETR E1	FENETR E2
Entrée	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	METALLIQUE		
Placard 1	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	PVC		
WC	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Gaine technique	RC									
Cuisine	RC	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Gaine technique	RC									
Placard 2	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	PVC		
Séjour	RC	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre	Béton		Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE E1	FENETRE E2
Couloir	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Salle de bains	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Chambre 2	RC	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle béton	Dalle béton		PVC	
Chambre 1	RC	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P007	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P007	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P010	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P010	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P010	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P010	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P010	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P010	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P011	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P012	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	85LAD0202P011	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P012	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P012	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P012	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P012	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P012	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P012	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P012	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	85LAD0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	85LAD0202P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 85LAD0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAD0202 13/12/2018		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAD0202 13/12/2018		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAD0202 13/12/2018	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAD0202 13/12/2018	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAD0202 13/12/2018	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAD0202 13/12/2018	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAD0202 13/12/2018		Placard 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAD0202 13/12/2018		Placard 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAD0202 13/12/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAD0202 13/12/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAD0202 13/12/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAD0202P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAD0202 13/12/2018		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	13/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

néant

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Scientifique Haute Normandie - Park Plaza II Bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971



Liste des sites et portées
d'accréditation sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la conformité des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129772 EN DATE DU 20/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)


Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

<p>Client : AGENE E14 (DF - COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78000 LES ALLUETS LE ROI</p>	<p>Ref. Commande ITGA : IT0718-129772 Ref. Commande Client : 85LAD0202-01</p>
--	---

- Prélevement(s) :** Reçu au laboratoire le : 18/12/2018
- Préparation(s) :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la partie d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et réaspiration des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT083)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et réaspiration des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)
- Technique(s) :** - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
- Analyse(s) :** - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, COX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Résultat(s) :**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'arrangée
Ref dossier client : 85LAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAD0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur D Enduit : Peinture plâtre de ciment				Ref échantillon ITGA : IT025812-16643 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 85LAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAD0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Ref échantillon ITGA : IT025812-16644 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	19/12/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

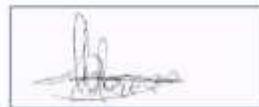

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Seul document particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129772 EN DATE DU 20/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 85LAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAD0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain. Sol Dalle de sol		Ref échantillon ITGA : IT025812-16645		
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	19/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 85LAD0202-05 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAD0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit Peinture plâtre		Ref échantillon ITGA : IT025812-16646		
* Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 85LAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAD0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit		Ref échantillon ITGA : IT025812-16647		
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	19/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 85LAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAD0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur O Enduit plâtre de ciment		Ref échantillon ITGA : IT025812-16648		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 85LAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAD0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / PISCARD 2 Mur B Enduit béton		Ref échantillon ITGA : IT025812-16649		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	19/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 85LAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAD0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / PISCARD 2 Sol Dalle de sol		Ref échantillon ITGA : IT025812-16650		
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	19/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129772 EN DATE DU 20/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 8SLAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 8SLAD0202P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mx D Enduit Peinture plaque de MME		Ref échantillon ITGA : IT02812-16651 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	3	19/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 8SLAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 8SLAD0202P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mx C Enduit béton		Ref échantillon ITGA : IT02812-16652 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc		
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	19/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 8SLAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 8SLAD0202P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Dalle de sol		Ref échantillon ITGA : IT02812-16653 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrage gris / Sous couche de ragrage blanche		
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrage gris + sous couche de ragrage blanche non séparable	META (1)	1	19/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 8SLAD0202-01 - 5 ALLEE G.BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 8SLAD0202P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Plafond Enduit béton		Ref échantillon ITGA : IT02812-16654 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	19/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier 

Votre attestation Responsabilité Civile

AAA France (A&D atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'Assurance n° 3000221006 ayant pris effet le 01/03/2019.
Et contre garantie les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile assurant la responsabilité du fait de l'exécution des activités susdites.)

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, RECAUSES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES
IMMOBILITÉS ET MAIRONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE ENLISTANT TANT LA DATE LIMITATIVE CI-DESSOUS
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT / APRES TRAVAUX ET D'INCLUSION
REPERAGE AMIANTE ET TRAFIC SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBEE
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CSEF)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PENTURES (DIRFF)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / BRANLEMENT
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MURILUS, VILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (SOD ALUR)
MESURAGE (C)I CARREZ ET (C)I BOUTIN
CALCULS DES MILLIÈRES - TANDIÈRES DE COPROPRIÉTÉ ET RÉALISATION DE PLANS ASSOCIÉS SELON LES TEXTES SUUVANTS : LOI 85-557 DU 10 JUILLET 1985,
DECRET 67-225 DU 17 MARS 1967, DECRET 2006-479 DU 27 AVRIL 2006 ET SUUVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ DES IMMOBILISÉS BÂTIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINÉRIES ET TECHNOLOGIQUES (ENRANT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE
CPI INDICATEUR POUR BÂTIMENTS INDIVIDUELS, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTÉS À DES IMMOBILISÉS À USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI
QUE LES ATTESTATIONS DE PRÉS-EN-L'ÉTAT DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ÉLECTRICITÉ
ÉTUDE RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2000 ET 2002
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SÉCURITÉ INCENDIE
CERTIFICAT DE DÉFINITION ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A FAUX ZERO
INFR THERMIQUE MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AEREAUX
THERMOISOLANT PAR RAPPORT
DIAGNOSTIC RADON (INDICATEUR POUR MAIRONS INDIVIDUELS ET IMMOBILISÉS D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES CPE)
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LEI 833 AVANT MISE EN COPROPRIÉTÉ
DIAGNOSTIC D'ACHATS DE CHANTIERS - ARTICLES R 411-43 A R 411-45 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT ANNEXE D'ÉVALUATION DES RISQUES COPROPRIÉTÉ - ARTICLES 2 298-3, 31, R 320-2 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIÉTÉS - CDE N° 2014-346 POUR L'ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE + ALUR v. A
L'EXCLUSION DE MESURES RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS
EXPERTISE EN VALEUR VÉNALE ET LOCATIVE (DOUS RÉSERVE D'OPINION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

Le présent certificat est valable en vertu de la Loi n° 84-102 du 24 JANVIER 1984 et ne peut engager l'assuré au-delà des limites et conditions du contrat auquel se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de bénéficier d'un régime d'assurance des responsabilités civiles professionnelles relatif aux dispositions de l'article R211-3 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) n° 2008-1231 en ce qui concerne les diagnostics techniques mentionnés pour l'établissement des documents visés à l'article R271-4 du CCH.
Cependant, dans les limites d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par les organismes agréés pour la délivrance de la certification de compétence des salariés ou des salariés de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas assurée.

Le présent document, établi par AAA, est valable jusqu'au 01/03/2020 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois aucune préemption d'application des garanties et ne peut engager AAA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie énoncées au-dessus s'entendent également aux bénéficiaires de l'assurance (habitation, radon, règle proportionnelle, incendies, vol, etc.).

Toute objection autre que le contrat et la signature du bénéficiaire de la sécurité est réputée non faite.

Fait à Paris, le 15/03/2019 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIÉS
81, Bd Pierre Premier
93110 LE BOUSCAT
BOS 714 672 238 ORVA - 13010211
Tél. : 05 56 30 95 75

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Édité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.






**Certification de personnes
Diagnostiqueur**
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 11 rev 13

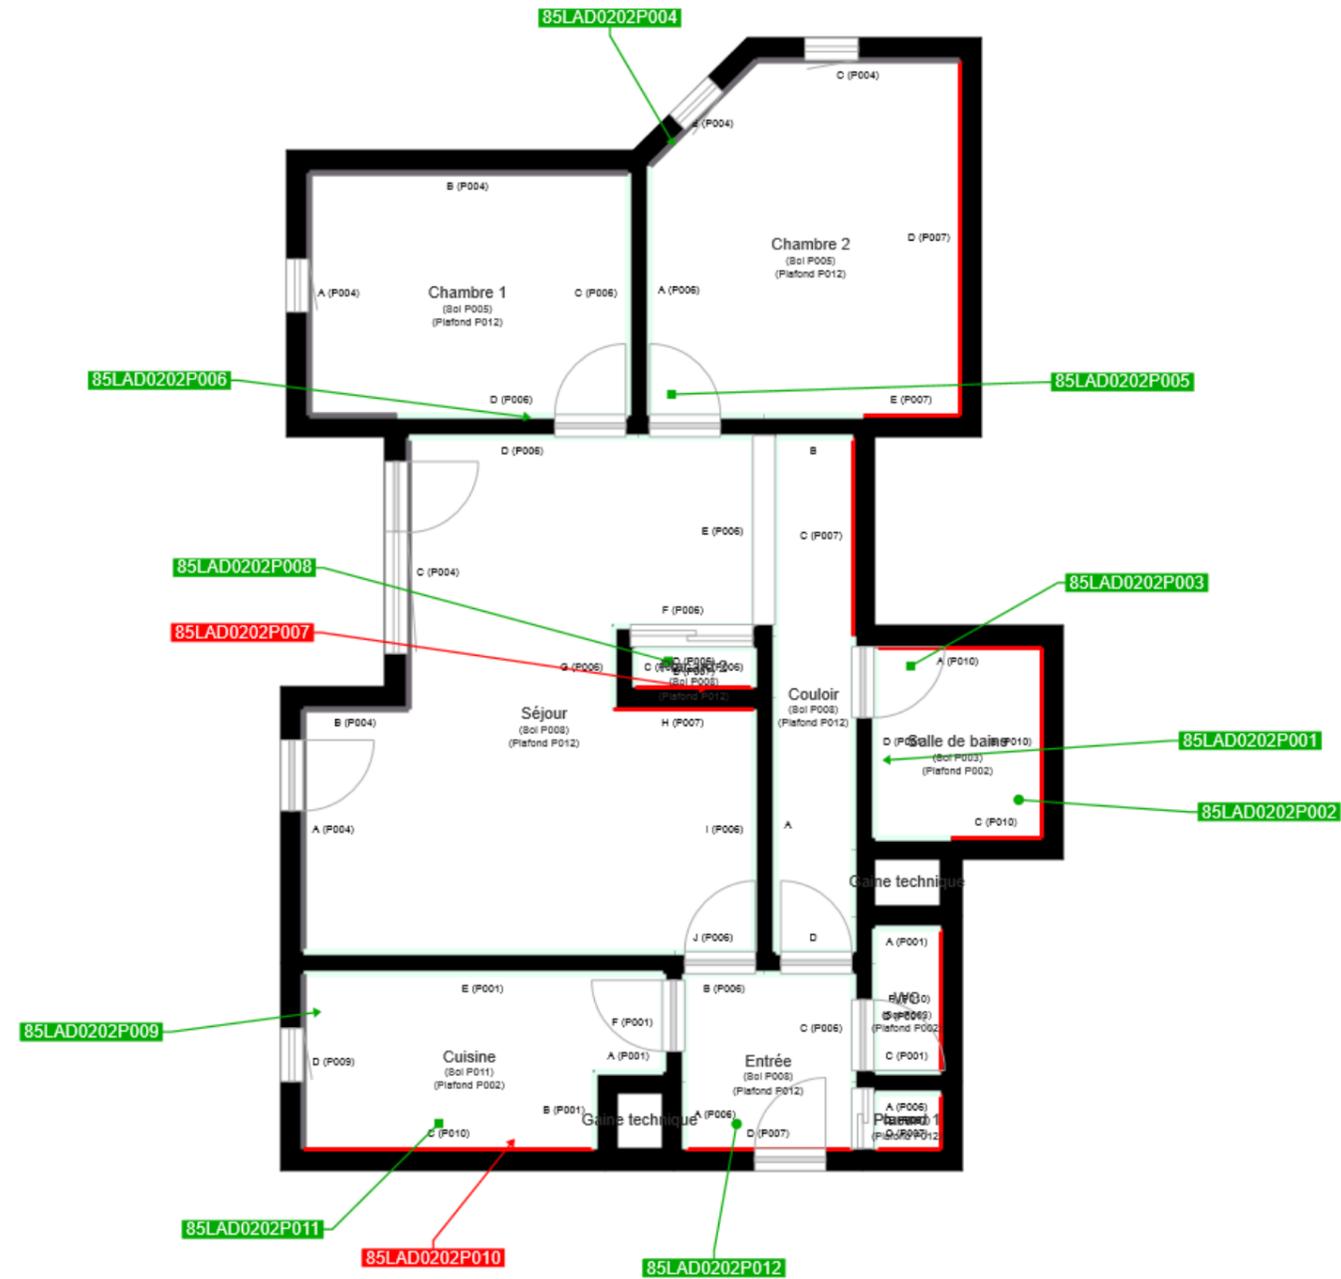

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés