

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

7 ALLEE G. BRAQUE

77420 CHAMPS SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	85LAF0204	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	23/08/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 17/09/2018

Cabinet : SERVEX PARIS

Nom du responsable : **Ly Quang PHAN**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 85LAF0204 23/08/2018

Version : 17/09/2018

2/40

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	35
ATTESTATION(S).....	38
CERTIFICAT DE COMPETENCES	39

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	85LAF0204P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAF0204P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	85LAF0204P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAF0204P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAF0204P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAF0204P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAF0204P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAF0204P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAF0204P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAF0204P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAF0204P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	85LAF0204P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	85LAF0204P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur D	85LAF0204P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	85LAF0204P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	85LAF0204P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur D	85LAF0204P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	85LAF0204P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	85LAF0204P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	85LAF0204P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	85LAF0204P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	85LAF0204P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	85LAF0204P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

Rapport N° : 85LAF0204 23/08/2018

7/40

Version : 17/09/2018

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77

PAGE N°

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél: 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900016		BON DE TRAVAUX N° 2018 19864
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY
SERVICE CHAMPS Techniciens LOCALISATION Programme 85 CHAMPS SUR MARNE (G. BRAQUE) Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AF		Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR BACHER ISABELLE
ADRESSE 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE		Étage 02 Logement 4 Module 85LAF0204 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN

DELAI D'EXECUTION JOURS **PERIODE DU** 17-08-2018 AU 23-08-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE ME F ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				485,00
COEFFICIENT REGIONAL				
HABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

***** LOGEMENT VACANT ***
 PRELEVEMENTS DES SOLS DES 3 CHAMBRES ET DU FOND DU COULOIR (FERME PAR LE LOCATAIRE)
 PRELEVEMENT DES PEINTURES DE L'ENSEMBLE DU LOGEMENT MURS ET PLAFONDS
 TEL GARDIEN MR TUET 06 86 40 80 96

AFFECTATION BUDGETAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	LUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A750	CH	SC	110NORAIS DIAG AMIANTE	MONTANT T.T.C. 582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE			
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	85 1 E000 AF 85LAF0204	L 3000034	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 19864

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

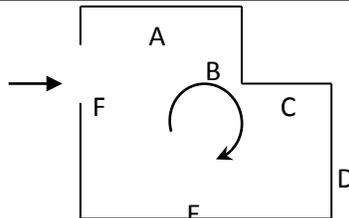

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit	METALLIQUE		
Placard	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton			Carrelage	Dalle Polystyrène	BOIS	PVC	
Débarras	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
WC	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Enduit	BOIS		
Gaine technique									

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Salle de bains	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 1	Bois	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit		PVC	
Chambre 2	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton			Carrelage	Enduit		PVC	
Chambre 3	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 4	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Bois	Plaque de plâtre	Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Séjour	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
Couloir	Plaque de plâtre	Bois	Béton		Carrelage	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	85LAF0204P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	85LAF0204P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	85LAF0204P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	85LAF0204P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	85LAF0204P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	85LAF0204P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	85LAF0204P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	85LAF0204P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	85LAF0204P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	85LAF0204P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	85LAF0204P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	85LAF0204P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	85LAF0204P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	85LAF0204P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	85LAF0204P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	85LAF0204P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	85LAF0204P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	85LAF0204P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	85LAF0204P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	85LAF0204P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	-----------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	85LAF0204P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	85LAF0204P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	85LAF0204P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	85LAF0204P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + matériau compact gris hétérogène	85LAF0204P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	85LAF0204P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	85LAF0204P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	85LAF0204P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Colle polystyrène	Polystyrène expansé (billes) blanc + colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	85LAF0204P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	85LAF0204P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	85LAF0204P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + matériau compact gris hétérogène	85LAF0204P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	85LAF0204P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	85LAF0204P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle polystyrène	Polystyrène expansé (billes) blanc + colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	85LAF0204P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	85LAF0204P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	85LAF0204P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	85LAF0204P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	85LAF0204P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	85LAF0204P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	85LAF0204P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	85LAF0204P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	85LAF0204P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P006	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	85LAF0204P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	85LAF0204P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	85LAF0204P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	85LAF0204P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 85LAF0204P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAF0204 23/08/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 85LAF0204P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAF0204 23/08/2018	Chambre 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + matériau compact gris hétérogène	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAF0204P003


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAF0204 23/08/2018	Chambre 4	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 85LAF0204P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAF0204 23/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

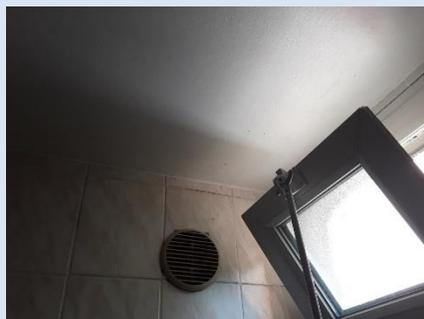

PRELEVEMENT : 85LAF0204P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAF0204 23/08/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

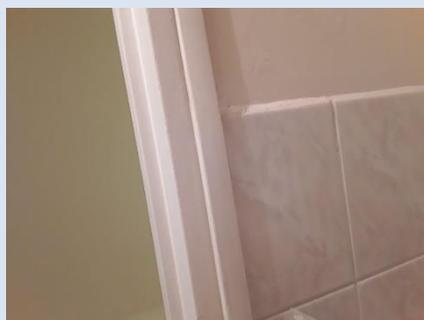

PRELEVEMENT : 85LAF0204P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAF0204 23/08/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAF0204P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAF0204 23/08/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAF0204P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAF0204 23/08/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAF0204P009


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAF0204 23/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 85LAF0204P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAF0204 23/08/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

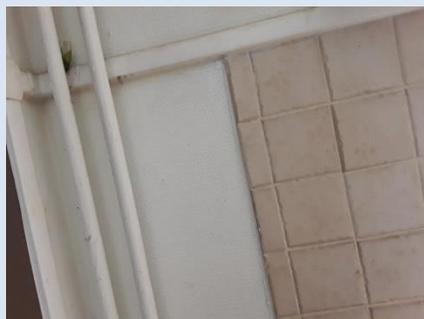

PRELEVEMENT : 85LAF0204P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAF0204 23/08/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polystyrène	Polystyrène expansé (billes) blanc + colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	23/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

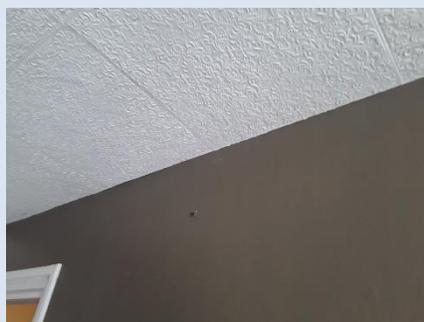

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-88694 EN DATE DU 28/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : SERVEX 2 rue Traversière 78580 Les Alluets le Roi	Ref. Commande ITGA : IT0718-88694 Ref. Commande Client : 85LAF0204-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/08/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAF0204P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				Ref échantillon ITGA : IT071808-40945 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Matériau gris en faible quantité hétérogène
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META	1	28/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAF0204P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sol Dalle de sol				Ref échantillon ITGA : IT071808-40946 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + matériau compact gris hétérogène	META	1	28/08/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-88694 EN DATE DU 28/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAF0204P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 4 Mur A Enduit béton				Ref échantillon ITGA : IT071808-40947 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Matériau gris
* Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	META	1	28/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAF0204P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Ref échantillon ITGA : IT071808-40948 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	2	28/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAF0204P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre				Ref échantillon ITGA : IT071808-40949 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton / Matériau beige
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + matériau beige non séparable	META	1	28/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAF0204P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur A Enduit plaque de plâtre				Ref échantillon ITGA : IT071808-40950 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier peint / Carton
* Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable	META	1	28/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAF0204P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit béton				Ref échantillon ITGA : IT071808-40951 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	28/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Ref échantillon client : 85LAF0204P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit plaque de plâtre				Ref échantillon ITGA : IT071808-40952 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier peint / Carton
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	META	1	28/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-88694 EN DATE DU 28/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée:	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAF0204P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071808-40953 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité / Toile fibreuse blanche en faible quantité / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META	2	28/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAF0204P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071808-40954 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	27/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAF0204-01 - 7 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAF0204P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT071808-40955 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) blanc / Colle beige en faible quantité / Peintures multiples
* Polystyrène expansé (billes) blanc + colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	27/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

SERVEX
2 RUE TRAVERSIERES
78580 LES ALLUETS LE ROI

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES
DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65 557 DU 10 JUILLET 1965,
DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 DU 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM/T)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI
QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECECE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE: MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A
L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1134 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33140 LE BOUSCAT
RCS : 794 622 238 ORIAS : 13010220
Tel : 05 56 30 95 75

RE: 940773.12 2009 841
PEFC 10-31-493 / Certified PEFC

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mickael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC
LABORATOIRE
N° 1402
CERTIFIÉ
CONFORMÉ À
NORMES
FRANCIS

CPE DI DR 11 rev13

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et Analyses physico-chimiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux mentionnés à la section 1.
* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et Analyses physico-chimiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public appartenant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 100 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les espaces couverts à l'usage des locaux de stockage de marchandises.
* Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage et diagnostic du risque d'exposition au plomb.
* Arrêté du 21 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation physique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et d'analyse physico-chimique des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur.
* Arrêté du 22 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance énergétique dans le bâtiment et les critères de certification des compétences de certification.
* Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance de la réglementation thermique et les critères de certification des compétences de certification.
* Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères de certification des compétences de certification.
* Arrêté du 8 juillet 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de l'électricité et les critères de certification des compétences de certification.

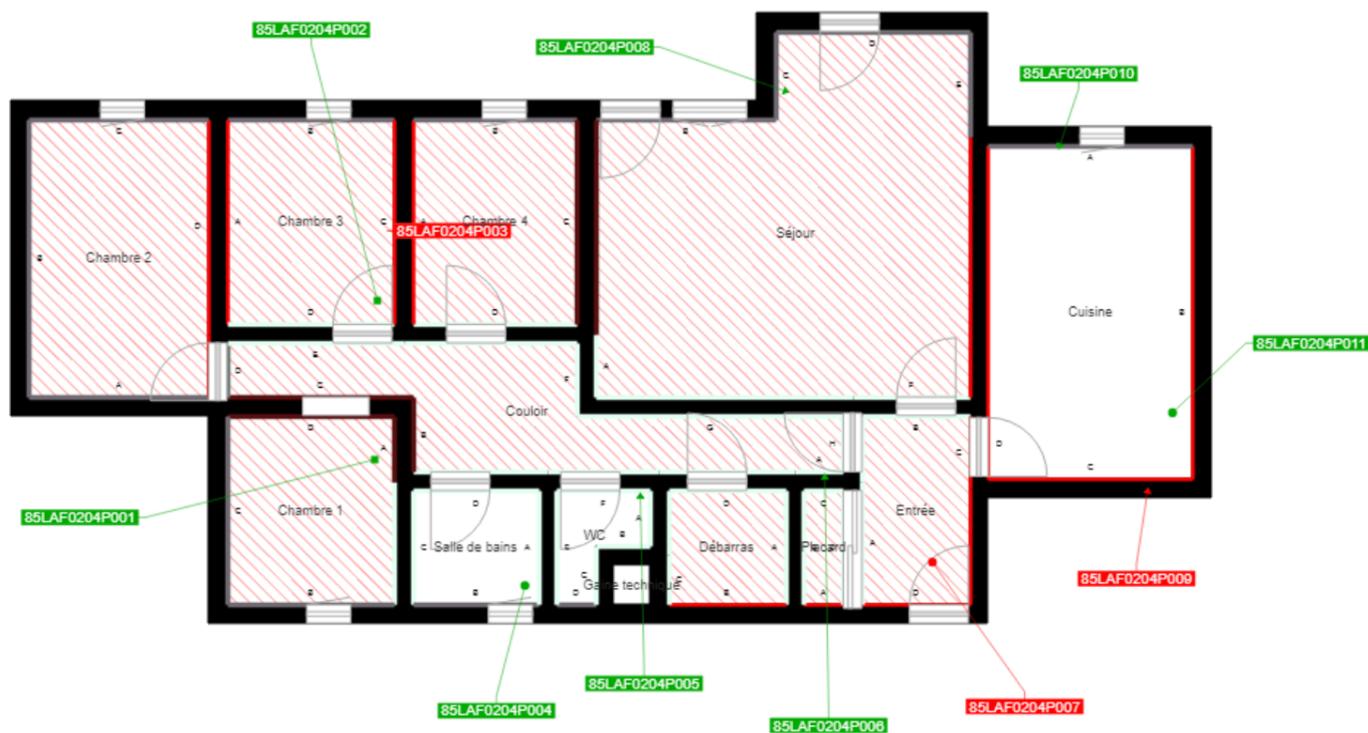

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés