

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

8 ALLEE G. BRAQUE

77420 CHAMPS SUR MARNE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	85LAG0402	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	04/05/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 12/05/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	29
ATTESTATION(S).....	32
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	33

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	Mur E	85LAG0402P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	Mur B	85LAG0402P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	Mur D	85LAG0402P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	Mur B	85LAG0402P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	Mur C	85LAG0402P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	Mur C	85LAG0402P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	Mur B	85LAG0402P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	Mur E	85LAG0402P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	Mur E	85LAG0402P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	Mur H	85LAG0402P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	Mur B	85LAG0402P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	Mur C	85LAG0402P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	Mur A	85LAG0402P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	Mur B	85LAG0402P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	Mur C	85LAG0402P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77

PAGE N° 1

<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</p> <p>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77            AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE            24 Cours des 2 Parcs            77420 CHAMPS SUR MARNE            Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47            Siret : 27770001900016</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">BON DE TRAVAUX</p> <p style="text-align: right;">N° 2018 10593</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 0.9em;">EXPERT HABITAT INGENIERIE</p> <p style="text-align: center;">2 RUE TRAVERSIERE</p> <p style="text-align: center;">78580 LES ALLUETS LE ROI</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">Téléphone 0321734144</p>
<p style="font-size: 0.8em;">Réf. fournisseur F / 5149            Marché n° 2017 4475 1            Provenance CHAMPS SUR MARNE            Objet DIVERS</p>	<p style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">ÉMETTEUR</p> <p style="font-size: 0.8em;">DILMI REZK</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">SERVICE</p> <p style="font-size: 0.8em;">CHAMPS Techniciens</p>	
<p style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">LOCALISATION</p> <p style="font-size: 0.8em;">Programme 85 CHAMPS SUR MARNE (G. BRAQUE)            Tranche 1 Ensemble F000 Escalier AG Étage 04 Logement 2 Module 85LAG0402            Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN</p>	
<p style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">ADRESSE</p> <p style="font-size: 0.8em;">8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE</p>	

DELAI D'EXECUTION : 5 JOURS PERIODE DU : 27-04-2018 AU : 01-05-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM15	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM16	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	10,00	48,00	480,00
				TOTAL H.T.
				485,00
				H.T. ACTUALISE
				485,00
				COEFFICIENT REGIONAL
				485,00
				RABAIS
				0,00
				TOTAL H.T.
				485,00
				T.V.A. 20,00 %
				97,00
				TOTAL T.T.C.
				582,00

27-04-2018 \*\*\* logement vacant \*\*\*  
 refecton complete du logement murs / sols / plafonds  
 tel gardien mr tuet 06 86 40 80 85

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	
1 HONAMIA	A700	CH	SC HONORAIRES DIAG AMIANTE	682,00

AFFECTATION ANALYTIQUE			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	
1 HONAMIA	85 1 F000 AG 85LAG0402 L 10656		582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 10593

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

Rapport N° : 85LAG0402 04/05/2018  
 Version : 12/05/2018

6/35

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com  
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

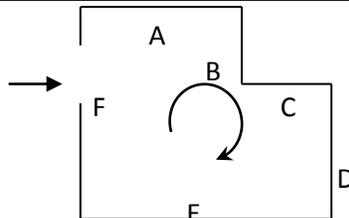

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Chambre			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR 2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Placard 1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	PVC		
WC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Gaine technique 2									
Couloir	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Gaine technique 1									
Salle de bains	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	PVC		

PIECE	MUR1	MUR 2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton			Dalle de sol	Enduit		PVC	
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	85LAG0402P001	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	85LAG0402P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	85LAG0402P001	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	85LAG0402P001	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	85LAG0402P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	85LAG0402P001	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	85LAG0402P001	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	85LAG0402P001	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P007	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	85LAG0402P001	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	85LAG0402P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage blanc	85LAG0402P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit beige + peintures multiples	85LAG0402P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	85LAG0402P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	85LAG0402P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit gris non séparable + enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	85LAG0402P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	85LAG0402P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris	85LAG0402P01 3	Sols sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	85LAG0402P00 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage blanc	85LAG0402P00 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage blanc	85LAG0402P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage blanc	85LAG0402P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage blanc	85LAG0402P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage blanc	85LAG0402P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit beige + peintures multiples	85LAG0402P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit beige + peintures multiples	85LAG0402P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit beige + peintures multiples	85LAG0402P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	85LAG0402P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	85LAG0402P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris non séparable + enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit gris non séparable + enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit gris non séparable + enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris non séparable + enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit béton	Enduit gris non séparable + enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit gris non séparable + enduit blanc + peintures multiples non séparable	85LAG0402P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	85LAG0402P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	85LAG0402P008	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	85LAG0402P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	85LAG0402P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	85LAG0402P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	85LAG0402P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	85LAG0402P009	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	85LAG0402P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	85LAG0402P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	85LAG0402P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	85LAG0402P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	85LAG0402P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 85LAG0402P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAG0402 04/05/2018		Chambre
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAG0402P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	85LAG0402 04/05/2018		Chambre
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAG0402P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	Placard 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage blanc	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAG0402P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige + peintures multiples	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAG0402P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAG0402P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 85LAG0402P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit blanc + peintures multiples non séparable	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAG0402P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

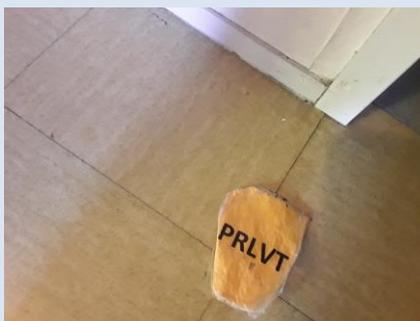

**PRELEVEMENT : 85LAG0402P009**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 85LAG0402P010**


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris non séparable + enduit blanc + peintures multiples non séparable	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 85LAG0402P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

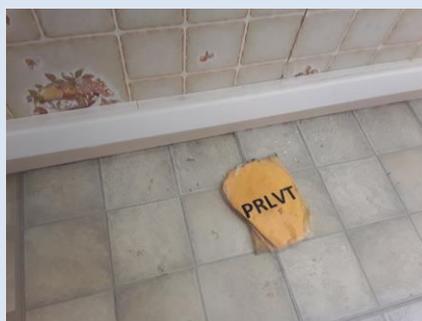

PRELEVEMENT : 85LAG0402P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 85LAG0402P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	85LAG0402 04/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris	04/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-48889 EN DATE DU 10/05/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-48889 Réf. Commande Client : 85LAG0402-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/05/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Mur E Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151805-3623 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peintures multiples en vrac
* Enduit beige en vrac + peintures multiples en vrac	META	1	09/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151805-3624 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META	1	10/05/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-48889 EN DATE DU 10/05/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151805-3625 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Carrelage blanc
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage blanc	META	1	09/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151805-3626 Description ITGA : Enduit beige / Peintures multiples
▶ Enduit beige + peintures multiples	META	4	10/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151805-3627 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	09/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151805-3628 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META	1	09/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151805-3629 Description ITGA : Enduit blanc / Peintures multiples
▶ Enduit blanc + peintures multiples non séparable	META	2	09/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur C Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151805-3630 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	META	2	10/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151805-3631 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	META	1	09/05/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-48889 EN DATE DU 10/05/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151805-3632 Description ITGA : Enduit gris / Enduit blanc / Peintures multiples
* Enduit gris non séparable + enduit blanc + peintures multiples non séparable	META	1	09/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151805-3633 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	09/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151805-3634 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragrèage gris
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META	1	09/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 85LAG0402-01 - 8 ALLEE G. BRAQUE 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 85LAG0402P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sols sous évier Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT151805-3635 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Ragrèage gris
* Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris	META	1	09/05/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERALIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE REPARTITION DE 2010S 8161

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux visés par la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux critères C.A.1, dans des immeubles de hauteur dépassant plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions visées à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'exposition au plomb des personnes ou des conseils après travaux en plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe et d'entretien ou de réparation dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance énergétique de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux visés par la mention et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux visés par la mention et les critères de certification des organismes de certification.



**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
DE REPERAGE  
IMMOBILIER

CPE DI DR 11 rev12



Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs Béton brut
Cloisons Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés