

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

19 COURS DES ROCHES

77186 NOISIEL



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse : | 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL |
| Cat. Du bâtiment : | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° : | 86LAC0501 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 07/03/2018 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Gaetan BEDEL | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France |
| N° certificat : | CPDI3869 | Adresse assurance : | 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX |
| Date d'obtention : | 22/04/2016 | N° de contrat d'assurance : | 10063271004 |
| Organisme certificateur | I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2018 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 16/03/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 2 |
| C \ SOMMAIRE | 3 |
| D \ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE | 7 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 9 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS..... | 9 |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 10 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 25 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 33 |
| ATTESTATION(S)..... | 36 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES | 37 |

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------------|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cuisine | | Revêtement bitumineux | Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée | Sous évier | 86LAC0501P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur A | 86LAC0501P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | Plafonds | 86LAC0501P008 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | Plafonds | 86LAC0501P009 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | Plafonds | 86LAC0501P008 | ZSO | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | Plafonds | 86LAC0501P008 | ZSO | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|------------|-------|-------------------------|---|----------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| Chambre 2 | | Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | Plafonds | 86LAC0501P008 | ZSO | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3 | | Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | Plafonds | 86LAC0501P008 | ZSO | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | Plafonds | 86LAC0501P009 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cellier | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | Plafonds | 86LAC0501P009 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | Plafonds | 86LAC0501P009 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Dégagement | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | Plafonds | 86LAC0501P009 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur F | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur A | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur B | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur C | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------------|--|----------|---------------|---------|----------|------------------------------|
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur D | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur F | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur A | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur C | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cellier | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur A | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur B | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur C | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur B | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur A | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur B | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Mur C | 86LAC0501P006 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification
Rapport N° : 86LAC0501 07/03/2018

Version : 16/03/2018

6/39

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
| | LOGEMENTS COLLECTIFS | | Selon BT | | | |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 | | PAGE N° 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--|--------|-------------------------|--------|-------------------|--|--|--|--------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--------|---------------------|--|--|--|--------|--|--|
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015 | | BON DE TRAVAUX N° 2018 4634 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS | SERVICE CHAMPS Techniciens ÉMETTEUR TOUBAGHI DRISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALISATION Programme 86 NOISIEL (LES ROCHES) Tranche 1 Ensemble A000 Escaller AC Étage 05 Logement 1 Module 86LAC0501 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN | ADRESSE 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉLAI D'EXÉCUTION : 1 JOUR | | PÉRIODE DU 02-03-2018 AU 02-03-2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM73</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS</td> <td>12,00</td> <td>48,00</td> <td>576,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td>576,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">T.V.A. 20,00 %</td> <td>115,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td>691,20</td> </tr> </tbody> </table> | ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. | AM73 | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS | 12,00 | 48,00 | 576,00 | TOTAL H.T. | | | | 576,00 | H.T. ACTUALISE | | | | | COEFFICIENT REGIONAL | | | | | RABAIS | | | | | TOTAL H.T. | | | | | T.V.A. 20,00 % | | | | 115,20 | TOTAL T.T.C. | | | | 691,20 | | |
| ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AM73 | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS | 12,00 | 48,00 | 576,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | 576,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.T. ACTUALISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COEFFICIENT REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RABAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.V.A. 20,00 % | | | | 115,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL T.T.C. | | | | 691,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02-03-2018 *** TRAVAUX PREVU/ - SOL MUR PLAFOND PLOMBERIE ELEC... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFFECTATION BUDGÉTAIRE | | CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCES</th> <th>LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>A760</td> <td>CH SC</td> <td>HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> <td>691,20</td> </tr> </tbody> </table> | CODE BUDGET | RUBRIQUE | INSTANCES | LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE | MONTANT T.T.C. | 1 HONAMIA | A760 | CH SC | HONORAIRES DIAG AMIANTE | 691,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODE BUDGET | RUBRIQUE | INSTANCES | LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE | MONTANT T.T.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 HONAMIA | A760 | CH SC | HONORAIRES DIAG AMIANTE | 691,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFFECTATION ANALYTIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</th> <th>RÉFÉRENCES OCCUPANT</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>86 1 A000 AC 86LAC0501</td> <td>L 17260</td> <td>691,20</td> </tr> </tbody> </table> | CODE BUDGET | RÉFÉRENCES PATRIMOINE | RÉFÉRENCES OCCUPANT | MONTANT T.T.C. | 1 HONAMIA | 86 1 A000 AC 86LAC0501 | L 17260 | 691,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODE BUDGET | RÉFÉRENCES PATRIMOINE | RÉFÉRENCES OCCUPANT | MONTANT T.T.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 HONAMIA | 86 1 A000 AC 86LAC0501 | L 17260 | 691,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 4634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 86LAC0501 07/03/2018

Version : 16/03/2018

8/39

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

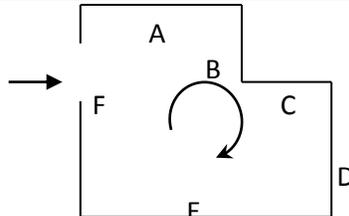

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Entrée | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 1 | | | OUI | CONCERNEE |
| | | | OUI | CONCERNEE |
| Séjour | | | OUI | CONCERNEE |
| Cuisine | | | OUI | CONCERNEE |
| Cellier | | | OUI | CONCERNEE |
| Couloir | | | OUI | CONCERNEE |
| WC | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 2 | | | OUI | CONCERNEE |
| Placard | | | OUI | CONCERNEE |
| Dégagement | | | OUI | CONCERNEE |
| Salle de bains | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 3 | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-----------|------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|--------|----------|----------|
| Entrée | Plaque de plâtre | Béton | | | Sol souple | Dalle Polystyrène | | | |
| Chambre 1 | Béton | Plaque de plâtre | | | Moquette | Dalle Polystyrène | | | |
| Séjour | Béton | Plaque de plâtre | | | Sol souple | Enduit | | | |
| Cuisine | Plaque de plâtre | Béton | | | Carrelage | Enduit | | | |
| Cellier | Béton | Plaque de plâtre | | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| Couloir | Plaque de plâtre | | | | Parquet flottant | Enduit | | | |
| WC | Plaque de plâtre | Béton | | | Carrelage | Enduit | | | |

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|----------------|------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|--------|----------|----------|
| Chambre 2 | Plaque de plâtre | Béton | | | Parquet flottant | Dalle Polystyrène | | | |
| Placard | Plaque de plâtre | Béton | | | Carrelage | Enduit | | | |
| Dégagement | Plaque de plâtre | | | | Carrelage | Enduit | | | |
| Salle de bains | Béton | Plaque de plâtre | | | Carrelage | Enduit | | | |
| Chambre 3 | Béton | Plaque de plâtre | | | Parquet flottant | Enduit | | | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-----------------------|---|---------------|----------|-----------------------|------------------------------|---------|
| Entrée | | Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 86LAC0501P008 | Plafonds | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 86LAC0501P008 | Plafonds | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 2 | | Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 86LAC0501P008 | Plafonds | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|------------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|-----------------------|------------------------------|---------|
| Chambre 3 | | Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 86LAC0501P008 | Plafonds | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | 86LAC0501P009 | Plafonds | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Cellier | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | 86LAC0501P009 | Plafonds | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | 86LAC0501P009 | Plafonds | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Dégagement | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | 86LAC0501P009 | Plafonds | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur F | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur F | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|------------------------------|---------|
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Cellier | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Placard | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 3 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 3 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 3 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|---------|-------|-----------------------|--|---------------|------------|----------|------------------------------|
| Cuisine | | Revêtement bitumineux | Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée | 86LAC0501P001 | Sous évier | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|-----------------------|------------------------------|
| Chambre 3 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 86LAC0501P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 86LAC0501P008 | Plafonds | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | 86LAC0501P009 | Plafonds | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|------------------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P003 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|------------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau mousse beige en faible quantité en vrac non séparable | 86LAC0501P004 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Revêtement bitumineux | Matériau mousse marron en vrac + peinture en faible quantité non séparable | 86LAC0501P005 | Sous baignoire | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cellier | | Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | 86LAC0501P010 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Carrelage | Colle grise + carrelage | 86LAC0501P011 | Sols | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 1 | | Moquette | Moquette grise avec couche en toile + moquette beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable | 86LAC0501P012 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-------------------------|--|-------------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Séjour | | Revêtement souple | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | 86LAC0501P01 3 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Placard | | Carrelage | Colle grise + carrelage | 86LAC0501P01 4 | Sols | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau mousse beige en faible quantité en vrac non séparable | 86LAC0501P00 4 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau mousse beige en faible quantité en vrac non séparable | 86LAC0501P00 4 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau mousse beige en faible quantité en vrac non séparable | 86LAC0501P004 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cellier | | Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | 86LAC0501P010 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Carrelage | Colle grise + carrelage | 86LAC0501P011 | Sols | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Carrelage | Colle grise + carrelage | 86LAC0501P011 | Sols | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Carrelage | Colle grise + carrelage | 86LAC0501P011 | Sols | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Moquette | Moquette grise avec couche en toile + moquette beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable | 86LAC0501P012 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|---|-------------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Séjour | | Revêtement souple | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | 86LAC0501P01 3 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard | | Carrelage | Colle grise + carrelage | 86LAC0501P01 4 | Sols | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Dégagement | | Carrelage | Colle grise + carrelage | 86LAC0501P01 4 | Sols | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P00 2 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P00 2 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P00 2 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P00 2 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|------------------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Cuisine | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P003 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P003 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P003 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P003 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P003 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P003 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|------------------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Salle de bains | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P003 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 86LAC0501P003 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|------------------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Séjour | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|------------|-------|------------------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Dégagement | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Dégagement | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Dégagement | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Dégagement | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 3 | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 86LAC0501P007 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 86LAC0501P001 | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | | Cuisine |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement bitumineux | Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sous évier | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 86LAC0501P002 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | | Cuisine |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur B | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 86LAC0501P003 | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | WC | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT

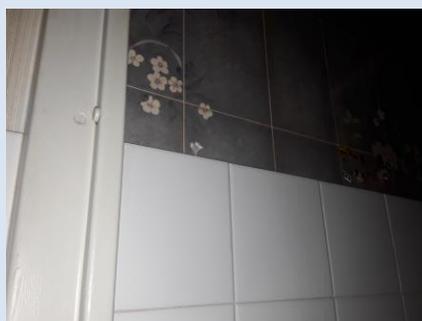

| PRELEVEMENT : 86LAC0501P004 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Salle de bains | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau mousse beige en faible quantité en vrac non séparable | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafonds | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 86LAC0501P005 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Salle de bains | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement bitumineux | Matériau mousse marron en vrac + peinture en faible quantité non séparable | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sous baignoire | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 86LAC0501P006 | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Chambre 3 | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 86LAC0501P007 | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Chambre 2 | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 86LAC0501P008 | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Chambre 1 | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de polystyrènes | Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafonds | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 86LAC0501P009 | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Séjour | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit gris en vrac + papier non séparable | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafonds | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT

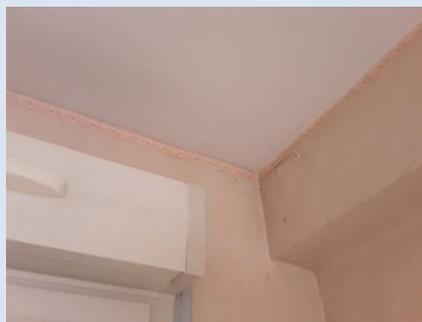

| PRELEVEMENT : 86LAC0501P010 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Cellier | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |


EMPLACEMENT

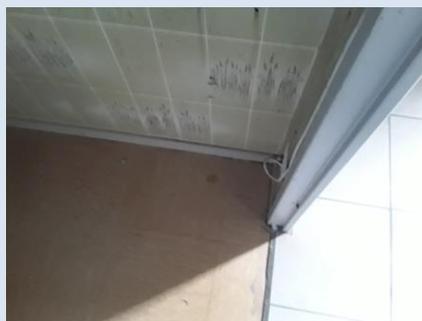

PRELEVEMENT : 86LAC0501P011

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Carrelage | Colle grise + carrelage | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sols | | Amiante non détecté | |


EMPLACEMENT

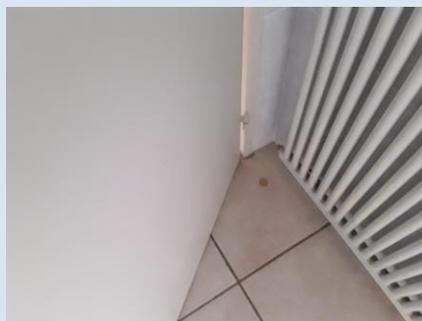

PRELEVEMENT : 86LAC0501P012

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Chambre 1 | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Moquette | Moquette grise avec couche en toile + moquette beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT

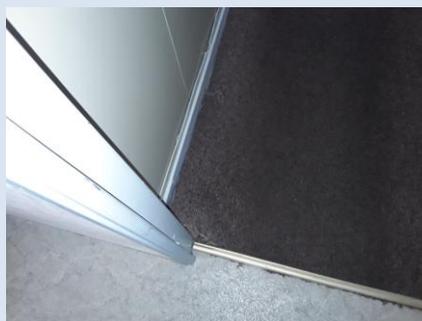

| PRELEVEMENT : 86LAC0501P013 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Séjour | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 86LAC0501P014 | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 86LAC0501 07/03/2018 | Placard | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Carrelage | Colle grise + carrelage | 07/03/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sols | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-26949 EN DATE DU 15/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|--|
| Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0718-26949 Réf. Commande Client : 86LAC0501-01 |
|---|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/03/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux | | | | Réf échantillon ITGA : IT071803-22351 Description ITGA : Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée |
| ▶ Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée | META | 1 | 15/03/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071803-22352 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | META | 1 | 14/03/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-26949 EN DATE DU 15/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre | | | | Réf échantillon ITGA : IT071803-22353 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | META | 1 | 14/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafonds Enduit Peinture béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071803-22354 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac / Matériau mousse beige en faible quantité en vrac |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau mousse beige en faible quantité en vrac non séparable | META | 1 | 14/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sous baignoire Revêtement bitumineux | | | | Réf échantillon ITGA : IT071803-22355 Description ITGA : Matériau mousse marron en vrac / Peinture en faible quantité |
| ▶ Matériau mousse marron en vrac + peinture en faible quantité non séparable | META | 2 | 15/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur A Enduit Peinture béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071803-22356 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 14/03/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre | | | | Réf échantillon ITGA : IT071803-22357 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable | META | 2 | 15/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafonds Dalle de polystyrènes | | | | Réf échantillon ITGA : IT071803-22358 Description ITGA : Matériau en polystyrène / Matériau blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Matériau en polystyrène + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 14/03/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-26949 EN DATE DU 15/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafonds Enduit Peinture béton | | | | |
| | | | | |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Sol Dalle de sol | | | | |
| | | | | |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sols Carrelage | | | | |
| | | | | |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Moquette | | | | |
| | | | | |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple | | | | |
| | | | | |
| Réf dossier client : 86LAC0501-01 - 19 COURS DES ROCHES 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 86LAC0501P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sols Carrelage | | | | |
| | | | | |


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)

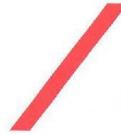

réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE NORME ISO 26000

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier



N° CPDI 3869

Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :
Monsieur Gaëtan BEDEL

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 23/05/2016


Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 09/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 11/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI FR11 rév 10

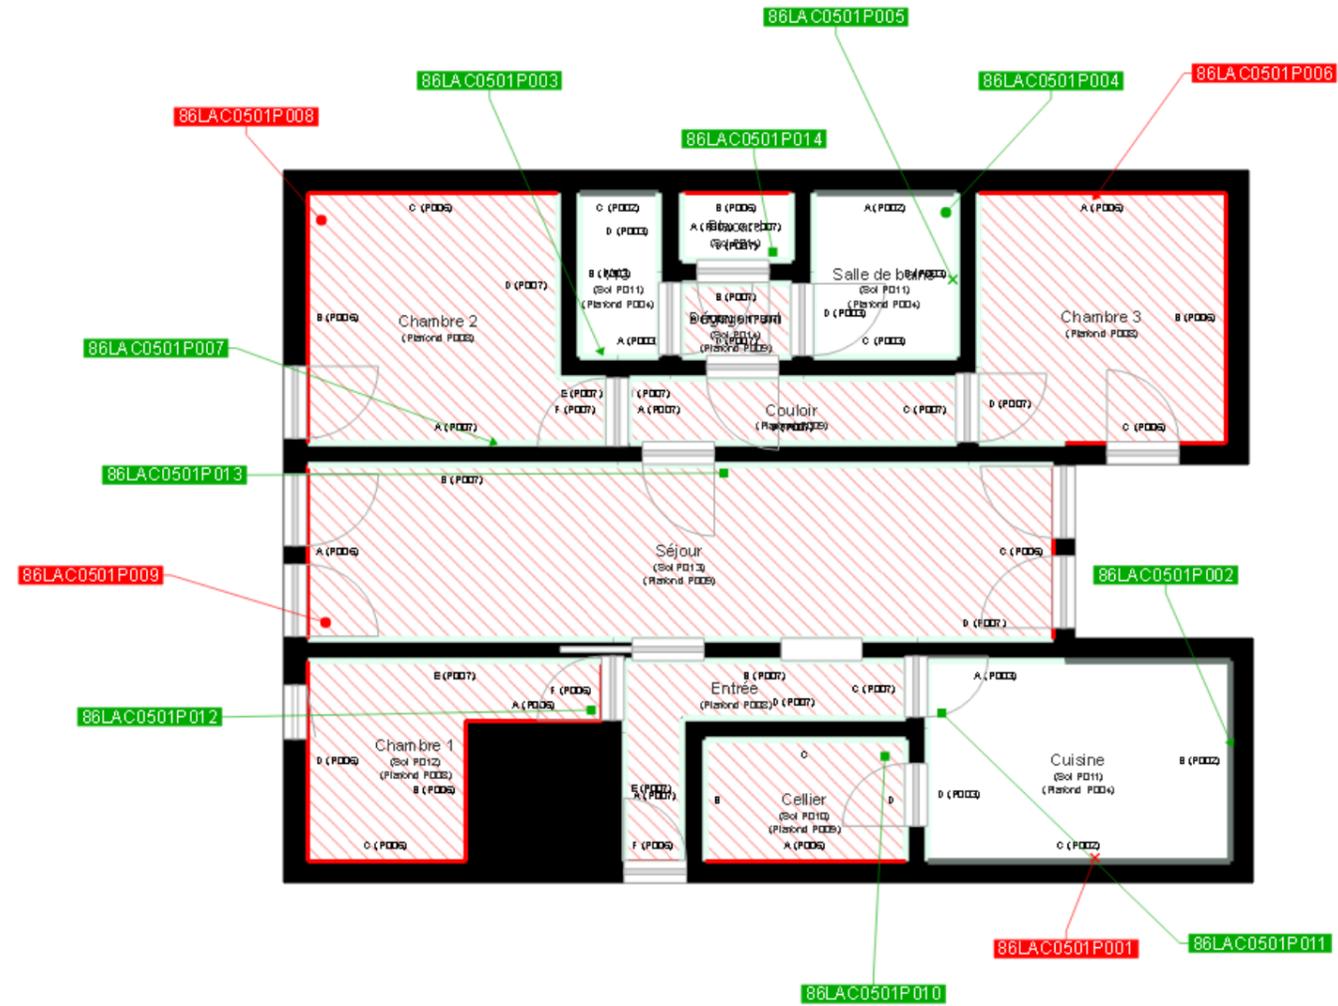

| | |
|--|--|
| | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| | Murs Bois |
| | Murs Brique |
| | Murs Béton brut |
| | Cloisons Plaques de plâtre |
| | Murs carreaux de plâtre |
| | Murs Béton / Enduit |
| | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| | Torchis |
| | Murs Amiantés |
| | Murs Brique / Enduit |
| | Murs Brique plâtrière |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

