

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

2 SQUARE H. TAINE LGT 1

1

77186 NOISIEL



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 SQUARE H. TAINE LGT 1 77186 NOISIEL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	86LAJ0501	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	03/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	27/12/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 10/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	27
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amianté dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amianté	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	33

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur D	86LAJ0501P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	86LAJ0501P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	86LAJ0501P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	86LAJ0501P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	86LAJ0501P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	86LAJ0501P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	86LAJ0501P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	86LAJ0501P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	86LAJ0501P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	86LAJ0501P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 5		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	86LAJ0501P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			séparable + ragréage rose					(Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 5		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable +	Sol	86LAJ0501P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			ragréage rose					
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur B	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur A	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur B	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur D	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur F	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur A	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur E	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur A	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur C	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur B	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur D	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur A	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur C	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur A	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur C	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 5		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur B	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 5		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur C	86LAJ0501P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 29907 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	SERVICE CHAMPS Techniciens ÉMETTEUR DUFETEL GERARD	
LOCALISATION Programme 86 NOISIEL (LES ROCHES) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AJ Étage 05 Logement 1 Module 86LAJ0501 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE	ADRESSE M OU MME TOURE KALILOU OU DIAKALA 2 SQUARE H. TAINE 77186 NOISIEL Tél. personnel 0973561958	

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PERIODE DU** 28-12-2017 AU 11-01-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE I1 ET	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	16,00	48,00	768,00
TOTAL H.T.				773,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				154,60
TOTAL T.T.C.				927,60

27-12-2017 DIAGNOSTIC AMIANTE- SOLS/MURS/PLAFONDS T5
RV AU 06 95 20 37 73.

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	CH	SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	927,60

AFFECTATION ANALYTIQUE			RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT			
1 HONAMIA	86 1 A000 AJ 86LAJ0501	L 1112966	TOURE KALILOU OU DIAKALA		927,60

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 29907

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

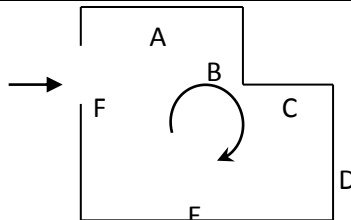

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE
Chambre 5			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Cuisine	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Cellier	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Séjour	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Peinture		PVC	
Salle de bains	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Dégagement	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS		
WC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Chambre 2	Béton	Périphérique	Plaque de		Dalle de	Peinture		PVC	

PIECE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
		s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	plâtre		sol				
Chambre 1	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Peinture		PVC	
Dégagement	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	METALLIQUE		
Salle d'eau	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture		PVC	
Chambre 3	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Chambre 4	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Peinture		PVC	
Chambre 5	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en	86LAJ0501P009	Plafond	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	vrac + peinture non séparable			ETAT	déte�té (Chrysotile)	
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P009	Plafond	BON ETAT	Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P009	Plafond	BON ETAT	Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P009	Plafond	BON ETAT	Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Chambre 5		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P009	Plafond	BON ETAT	Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable +	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante déte�té (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			ragréage rose					
Salle d'eau		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 5		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture	86LAJ0501P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable				(Chrysotile)	
Chambre 3		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 5		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 5		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P009	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	86LAJ0501P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac +	86LAJ0501P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			carton non séparable + peinture non séparable					
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 5		Dalle de sol	Revêtement souple beige	86LAJ0501P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	86LAJ0501P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	86LAJ0501P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	86LAJ0501P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	86LAJ0501P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	86LAJ0501P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	86LAJ0501P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	86LAJ0501P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit /	Enduit plâtreux	86LAJ0501P003	Mur B	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Calicot	blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable			ETAT	non détecté	
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac +	86LAJ0501P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			carton non séparable + peinture non séparable					
Salle d'eau		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	86LAJ0501P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton	86LAJ0501P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable					
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en	86LAJ0501P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			vrac + carton non séparable					
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 5		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 5		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	86LAJ0501P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 86LAJ0501P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	86LAJ0501 03/01/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 86LAJ0501P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	86LAJ0501 03/01/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 86LAJ0501P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	86LAJ0501 03/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 86LAJ0501P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	86LAJ0501 03/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 86LAJ0501P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	86LAJ0501 03/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 86LAJ0501P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	86LAJ0501 03/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 86LAJ0501P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	86LAJ0501 03/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 86LAJ0501P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	86LAJ0501 03/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 86LAJ0501P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	86LAJ0501 03/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 86LAJ0501P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	86LAJ0501 03/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11919 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-1892
Echantillon ITGA : IT071801-11919
Reçu au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	86LAJ0501-01
Dossier client	86LAJ0501-01 - 2 SQUARE H. TAINE LGT 1 77186 NOISIEL
Echantillon	86LAJ0501P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrège rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige	META le 10/01/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragrège rose	META le 10/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrit du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11920 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-1892
Echantillon ITGA : IT071801-11920
Reçu au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	86LAJ0501-01
Dossier client	86LAJ0501-01 - 2 SQUARE H. TAINE LGT 1 77186 NOISIEL
Echantillon	86LAJ0501P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 10/01/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrit du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport N° : 86LAJ0501
Date d'édition : 10/01/2018

03/01/2018

27/35



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11921 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-1892
Echantillon ITGA : IT071801-11921
Reçu au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	86LAJ0501--01
Dossier client	86LAJ0501--01 - 2 SQUARE H. TAINÉ LGT 1 77186 NOISIEL
Echantillon	86LAJ0501P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur B Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 10/01/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11922 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-1892
Echantillon ITGA : IT071801-11922
Reçu au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	86LAJ0501--01
Dossier client	86LAJ0501--01 - 2 SQUARE H. TAINÉ LGT 1 77186 NOISIEL
Echantillon	86LAJ0501P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur D Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 10/01/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11923 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-1892
Echantillon ITGA : IT071801-11923
Reçu au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	86LAJ0501--01
Dossier client	86LAJ0501--01 - 2 SQUARE H. TAINÉ LGT 1 77186 NOISIEL
Echantillon	86LAJ0501P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 10/01/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11924 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-1892
Echantillon ITGA : IT071801-11924
Reçu au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	86LAJ0501--01
Dossier client	86LAJ0501--01 - 2 SQUARE H. TAINÉ LGT 1 77186 NOISIEL
Echantillon	86LAJ0501P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit béton
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 10/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11925 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-1892
Echantillon ITGA : IT071801-11925
Reçu au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	86LAJ0501--01
Dossier client	86LAJ0501--01 - 2 SQUARE H. TAINÉ LGT 1 77186 NOISIEL
Echantillon	86LAJ0501P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur E Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac (i) / Carton (i) / Peinture (i)

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 10/01/2018	Amiante non détecté	---	2

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11926 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-1892
Echantillon ITGA : IT071801-11926
Reçu au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	86LAJ0501--01
Dossier client	86LAJ0501--01 - 2 SQUARE H. TAINÉ LGT 1 77186 NOISIEL
Echantillon	86LAJ0501P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac (i) / Carton (i)

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + carton non séparable	META le 10/01/2018	Amiante non détecté	---	2

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11927 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AGENCE EHI IDF - (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-1892
Echantillon ITGA : IT071801-11927
Reçu au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	86LAJ0501--01
Dossier client	86LAJ0501--01 - 2 SQUARE H. TAINÉ LGT 1 77186 NOISIEL
Echantillon	86LAJ0501P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 09/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boullin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millièmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borloo)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- Amiante avec mention** Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022
- Amiante sans mention** Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022
- Electricité** Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 01/08/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022
- Gaz** Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022
- Plomb** Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
- Termites** Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/12/2017.


** Mission de repérage des matériaux produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et évaluations sélectives de leur de conservation des matériaux et produits de la liste 4 dans les bâtiments à usage résidentiel de la mention.
* Mission de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et évaluations sélectives de leur de conservation des matériaux et produits de la liste 4 dans des installations de grande hauteur, dans des établissements accueillant des personnes handicapées, dans les catégories 1 à 4, dans des immeubles de plus de 30 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.




Parc EDCINA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPEDI FR 11 rev13

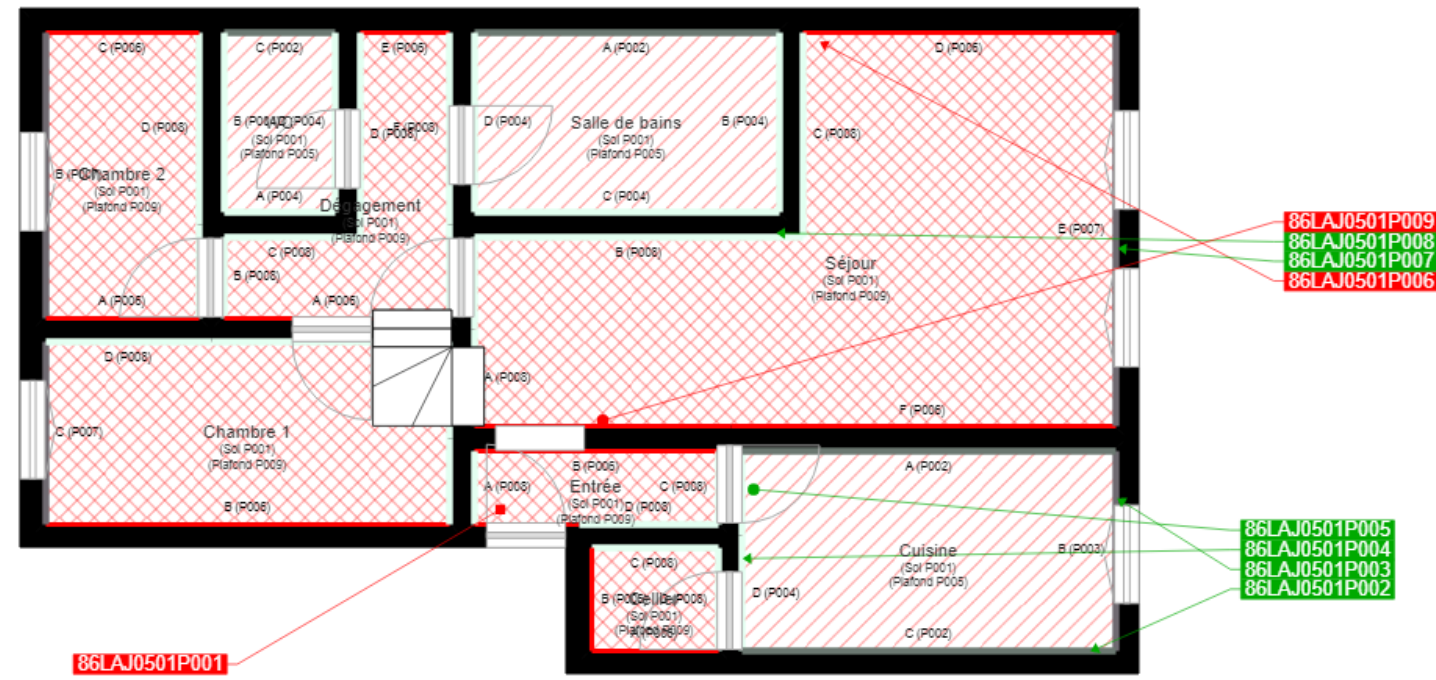

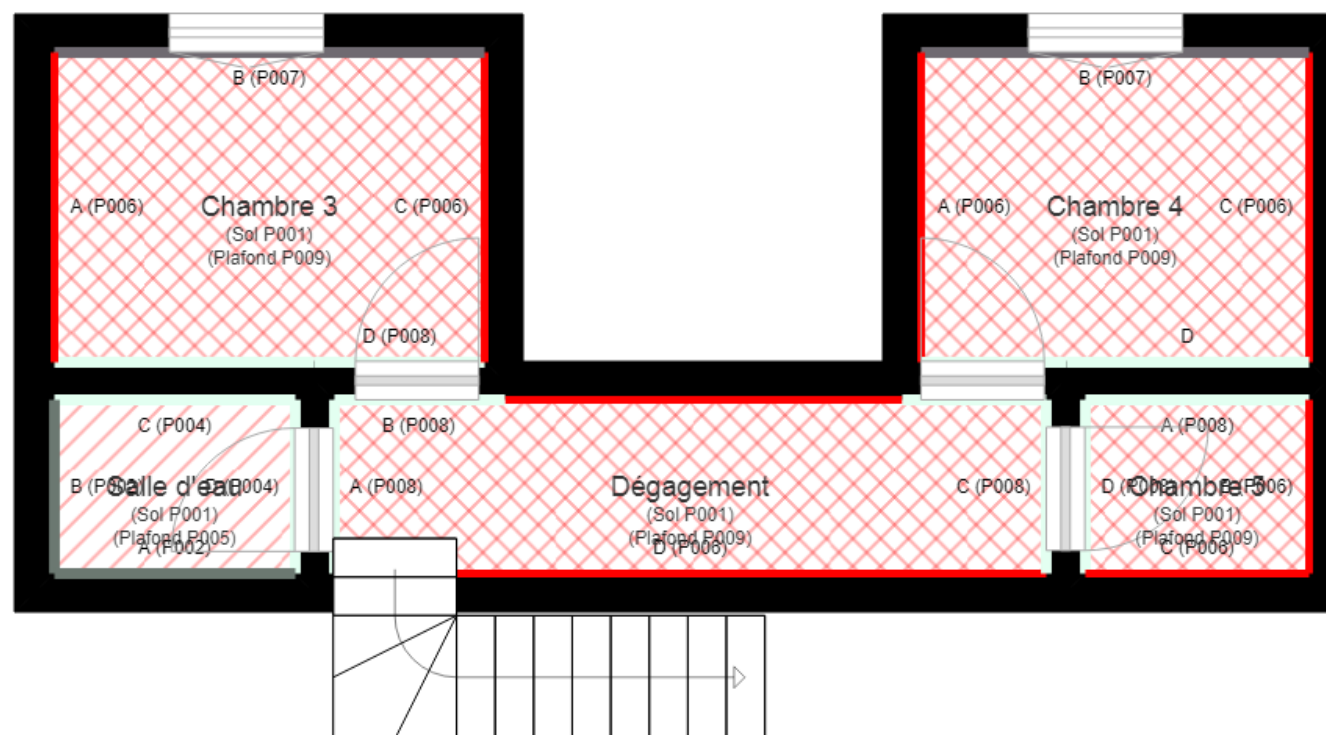

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés