

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

23 SQUARE DES TILLEULS

77560 VILLIERS SAINT GEORGES



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	88PAW0000	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	31/01/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 15/02/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 88PAW0000 31/01/2019

Version : 15/02/2019

2/60

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	39
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	53
ATTESTATION(S).....	57
CERTIFICAT DE COMPETENCES	58

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Palier	R-1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	88PAW0000P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Palier	R-1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	88PAW0000P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarra s	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac	Sol	88PAW0000P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	88PAW0000P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	88PAW0000P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R-1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	88PAW0000P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R-1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	88PAW0000P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R-1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	88PAW0000P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R-1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	88PAW0000P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Palier	R-1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	88PAW0000P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Palier	R-1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	88PAW0000P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R-1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	88PAW0000P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R-1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	88PAW0000P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac	Sol	88PAW0000P010	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarra s	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac	Sol	88PAW0000P010	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac	Sol	88PAW0000P010	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
Garages	RC	PAS D'ACCES

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		BON DE TRAVAUX 2019 1014	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél: 01 64 14 11 11		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY	
Siret: 27770001900015		Téléphone 0321734144	
Réf. fournisseur	F / 5149		
Marché n°	2017 4474 1		
Provenance	EX -MELUN SENART-		
Objet	DIVERS		
SERVICE	SCE PAYS DE LA BRIE	ÉMETTEUR ERNST ERIC	
LOCALISATION	Programme 88 VILLIERS ST GEORGES - LES TILLEULS Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AW	Étage 00 Logement 0 Module 88PAW0000 Retrait des clés A L'ANTENNE	
ADRESSE	23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS ST GEORGES		

DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS **PÉRIODE DU** 29-01-2019 AU 04-02-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM145	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM175	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REFECTION COMPLETE DU PAVILLON EN PEINTURE + SOL + PLOMBERIE SALLE DE BAIN ET CUISINE + FAIENCE	13,00	48,00	624,00
TOTAL H.T.				629,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			125,80
TOTAL T.T.C.				754,80

CLÉ EN AGENCE OPH77 AU 29 SQUARE DE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
TEL 0160220631

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	754,80

AFFECTATION ANALYTIQUE			
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	88 1 A000 AW 88PAW0000	L6000072	754,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 -1014

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

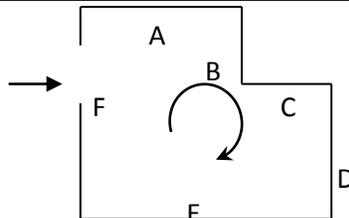

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
Escalier	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Garages	RC	PAS D'ACCES	NON	CONCERNEE
Escalier	R-1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R-1		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R-1		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R-1		OUI	CONCERNEE
Palier	R-1		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R-1		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	METALLIQUE		
Débarras	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
WC	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Placard	RC	Plaque de plâtre				Dalle béton	Plancher bois	BOIS		
Escalier	RC	Plaque de plâtre	Béton			Plancher bois	Dalle béton			
Cuisine	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Séjour	RC	Béton				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Garages	RC					Dalle béton				
Escalier	R-1	Plaque de plâtre	Béton			Plancher bois	Charpente Bois	BOIS	PVC	

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Salle de bains	R-1	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle béton	Charpente Bois	BOIS		
Chambre 1	R-1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle béton	Charpente Bois			
Chambre 2	R-1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle béton	Charpente Bois	BOIS		
Palier	R-1	Plaque de plâtre				Dalle béton	Charpente Bois	METALLIQUE		
Chambre 3	R-1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle béton	Charpente Bois	METALLIQUE		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R-1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R-1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R-1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R-1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Palier	R-1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Palier	R-1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R-1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R-1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac	88PAW0000P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarra s	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac	88PAW0000P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac	88PAW0000P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Palier	R-1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Palier	R-1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	88PAW0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Débarras	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac	88PAW0000P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit compact beige avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable	88PAW0000P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	88PAW0000P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R-1	Colle carrelage	Colle blanche	88PAW0000P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R-1	Colle carrelage	Carrelage	88PAW0000P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R-1	Colle carrelage	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	88PAW0000P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R-1	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	88PAW0000P005	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R-1	Colle faïence	Carrelage	88PAW0000P005	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R-1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	88PAW0000P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R-1	Peinture	Peintures multiples en faible quantité en vrac	88PAW0000P007	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s	RC	Colle carrelage	Carrelage	88PAW0000P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s	RC	Colle plinthe	Carrelage	88PAW0000P011	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s	RC	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P011	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	88PAW0000P01 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	88PAW0000P01 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle beige en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 6	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige	88PAW0000P01 7	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle faïence	Joint cassant blanc	88PAW0000P01 7	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Colle faïence	Carrelage	88PAW0000P01 7	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier	R-1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	88PAW0000P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Escalier	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	88PAW0000P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	88PAW0000P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	88PAW0000P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	88PAW0000P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	88PAW0000P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle carrelage	Colle blanche	88PAW0000P00 4	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle carrelage	Carrelage	88PAW0000P00 4	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle carrelage	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	88PAW0000P00 4	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle carrelage	Colle blanche	88PAW0000P00 4	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Colle carrelage	Carrelage	88PAW0000P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle carrelage	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	88PAW0000P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R-1	Colle carrelage	Colle blanche	88PAW0000P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R-1	Colle carrelage	Carrelage	88PAW0000P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R-1	Colle carrelage	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	88PAW0000P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R-1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	88PAW0000P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Peinture	Peintures multiples en faible quantité en vrac	88PAW0000P007	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Peinture	Peintures multiples en faible quantité en vrac	88PAW0000P007	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Colle carrelage	Carrelage	88PAW0000P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Colle carrelage	Carrelage	88PAW0000P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Colle carrelage	Carrelage	88PAW0000P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	88PAW0000P01 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	88PAW0000P01 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	88PAW0000P01 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	88PAW0000P01 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	88PAW0000P01 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	88PAW0000P00 1	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambr e 1	R-1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	88PAW0000P00 1	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambr e 2	R-1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	88PAW0000P00 1	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Palier	R-1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	88PAW0000P00 1	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambr e 3	R-1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	88PAW0000P00 1	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambr e 1	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit compact beige avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable	88PAW0000P00 2	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit compact beige avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable	88PAW0000P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit compact beige avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable	88PAW0000P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit compact beige avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable	88PAW0000P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit compact beige avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable	88PAW0000P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	88PAW0000P00 5	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle faïence	Carrelage	88PAW0000P00 5	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	88PAW0000P00 5	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle faïence	Carrelage	88PAW0000P00 5	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	88PAW0000P005	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle faïence	Carrelage	88PAW0000P005	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R-1	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	88PAW0000P005	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R-1	Colle faïence	Carrelage	88PAW0000P005	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R-1	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	88PAW0000P005	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R-1	Colle faïence	Carrelage	88PAW0000P005	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	R-1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R-1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	88PAW0000P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarra s	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P00 9	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P00 9	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P00 9	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P00 9	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Escalier	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Escalier	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P009	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Colle plinthe	Carrelage	88PAW0000P011	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P011	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Colle plinthe	Carrelage	88PAW0000P011	Mur F	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P011	Mur F	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Colle plinthe	Carrelage	88PAW0000P011	Mur G	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 1	Mur G	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Colle plinthe	Carrelage	88PAW0000P01 1	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 1	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Colle plinthe	Carrelage	88PAW0000P01 1	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 1	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Colle plinthe	Carrelage	88PAW0000P01 1	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 1	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Colle plinthe	Carrelage	88PAW0000P01 1	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 1	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Colle plinthe	Carrelage	88PAW0000P01 1	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 1	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Colle plinthe	Carrelage	88PAW0000P01 1	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 1	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R-1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R-1	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	88PAW0000P01 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle beige en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 6	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle beige en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 6	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle beige en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	88PAW0000P01 6	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige	88PAW0000P01 7	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Joint cassant blanc	88PAW0000P01 7	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Carrelage	88PAW0000P01 7	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 88PAW0000P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Palier (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

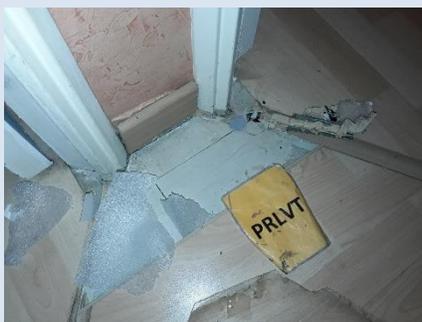

PRELEVEMENT : 88PAW0000P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Palier (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

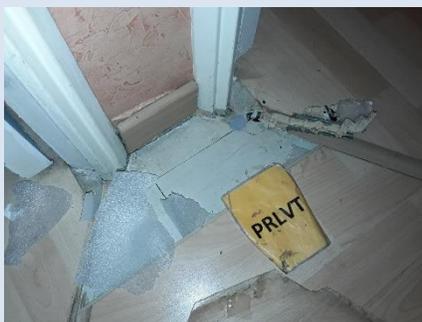

PRELEVEMENT : 88PAW0000P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Palier (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Chambre 2 (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit compact beige avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Chambre 3 (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Salle de bains (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle blanche	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Salle de bains (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Salle de bains (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Salle de bains (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Salle de bains (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Salle de bains (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Salle de bains (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en faible quantité en vrac	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 88PAW0000P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	88PAW0000 31/01/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	88PAW0000 31/01/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

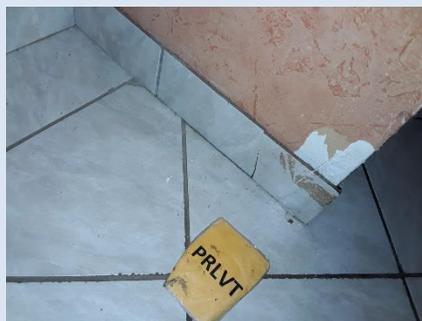

PRELEVEMENT : 88PAW0000P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Débarras (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Débarras (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise en vrac	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Débarras (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Carrelage	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 88PAW0000P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Débarras (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 88PAW0000P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

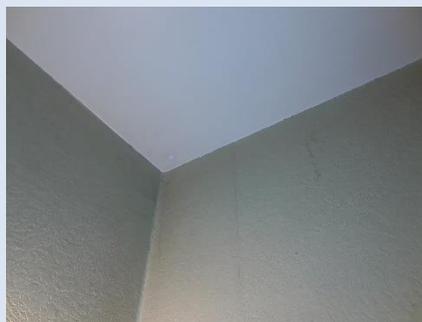

PRELEVEMENT : 88PAW0000P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

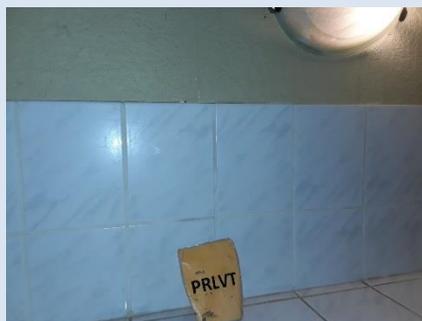

PRELEVEMENT : 88PAW0000P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle beige en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	88PAW0000 31/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	88PAW0000 31/01/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Joint cassant blanc	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 88PAW0000P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	88PAW0000 31/01/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	31/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11615 EN DATE DU 15/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-11615 Réf. Commande Client : 88PAW0000-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS / 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Palier Sol/Dalle de sol				
Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène				
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	14/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	13/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	15/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS / 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit plaque de plâtre				
Description ITGA : Enduit compact beige avec poussières / Matériau gris en faible quantité				
* Enduit compact beige avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	15/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS / 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Plafond Enduit plaque de plâtre				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples				
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11615 EN DATE DU 15/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Colle carrelage				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21236		
		Description ITGA : Colle blanche / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage		
☛ Colle blanche	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
☛ Carrelage	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
☛ Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	META (1)	2	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Colle faïence				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21237		
		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage		
☛ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
☛ Carrelage	META (1)	2	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21238		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peintures multiples		
☛ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Réseaux de distribution Peinture				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21239		
		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac		
☛ Peintures multiples en faible quantité en vrac	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur F Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21241		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Toile fibreuse blanche / Peinture en vrac		
☛ Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Enduit plaque de plâtre				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21242		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux beige / Toile fibreuse blanche / Peinture		
☛ Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Sol Colle carrelage				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21244		
		Description ITGA : Colle grise en vrac / Carrelage		
☛ Carrelage	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
☛ Colle grise en vrac	META (1)	2	15/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11615 EN DATE DU 15/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Mur A Colle plinthe				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21247		
		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtruse blanche en faible quantité / Carrelage		
Carrelage	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Colle beige + couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	2	15/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21249		
		Description ITGA : Enduit plâtrux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtrux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur B Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21251		
		Description ITGA : Enduit plâtrux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture		
Enduit plâtrux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21253		
		Description ITGA : Enduit plâtrux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtrux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit plaque de plâtre				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21254		
		Description ITGA : Enduit plâtrux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtrux beige / Papier / Toile fibreuse blanche / Peinture		
Enduit plâtrux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtrux beige non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Colle plinthe				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21256		
		Description ITGA : Colle beige en vrac / Peintures multiples en faible quantité / Couche plâtruse blanche en faible quantité		
Colle beige en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Colle faïence				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21258		
		Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc / Carrelage		
Colle beige	META (1)	1	15/02/2019	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc	META (1)	1	15/02/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	1	15/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11615 EN DATE DU 15/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 164-01 rev 07

Page 4/4

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
--	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
D'ESSAIS

CPE DI DR 11 rev12

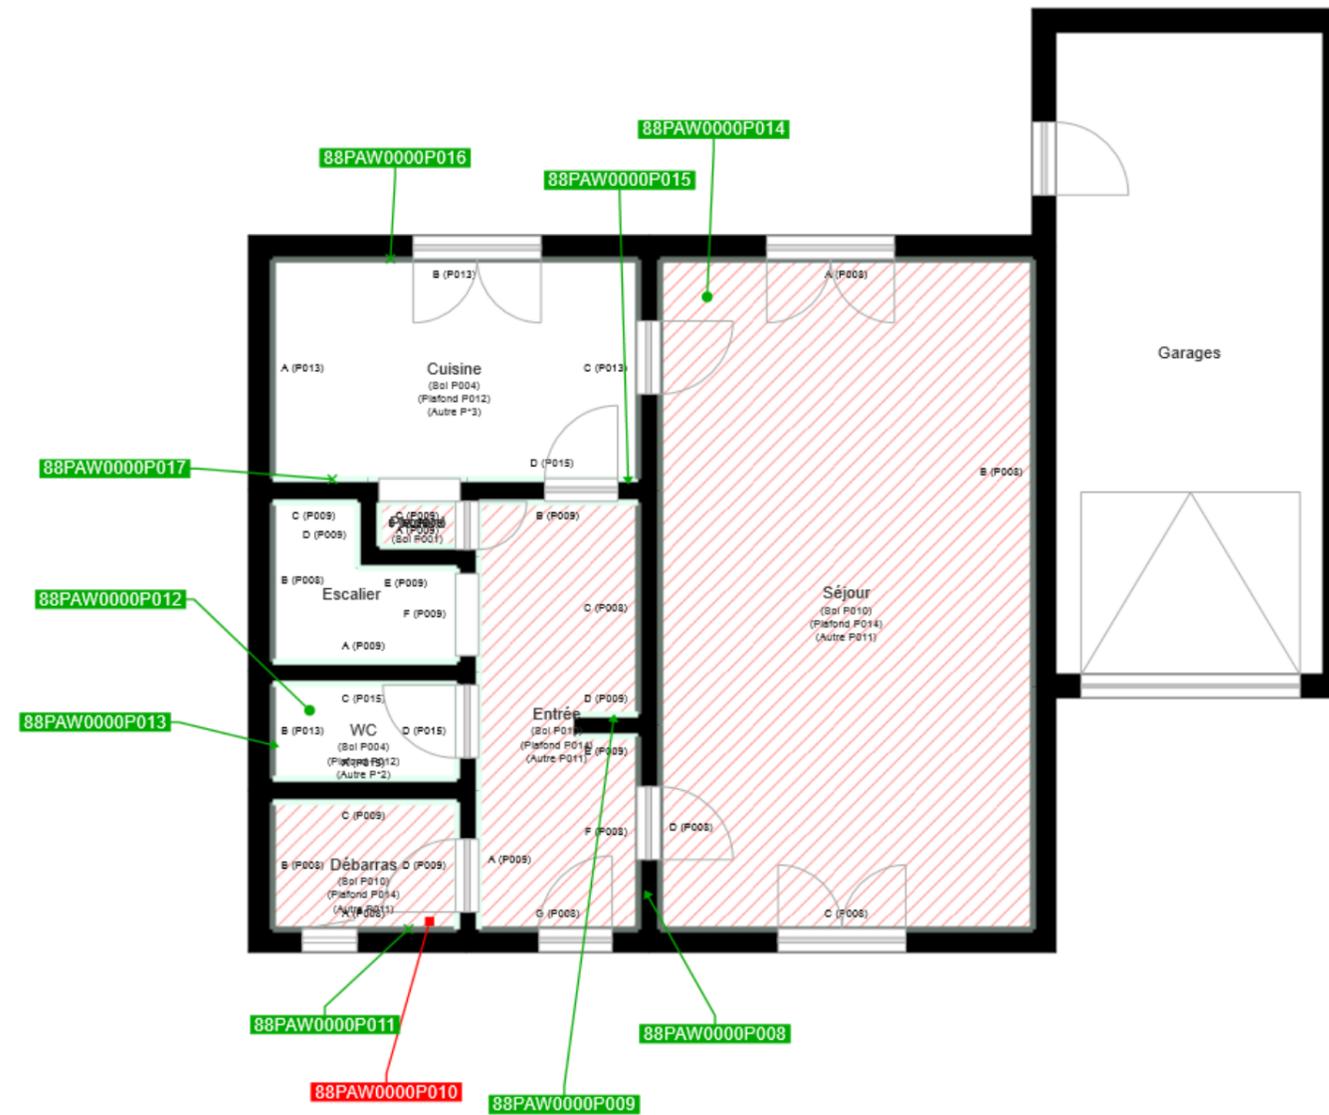

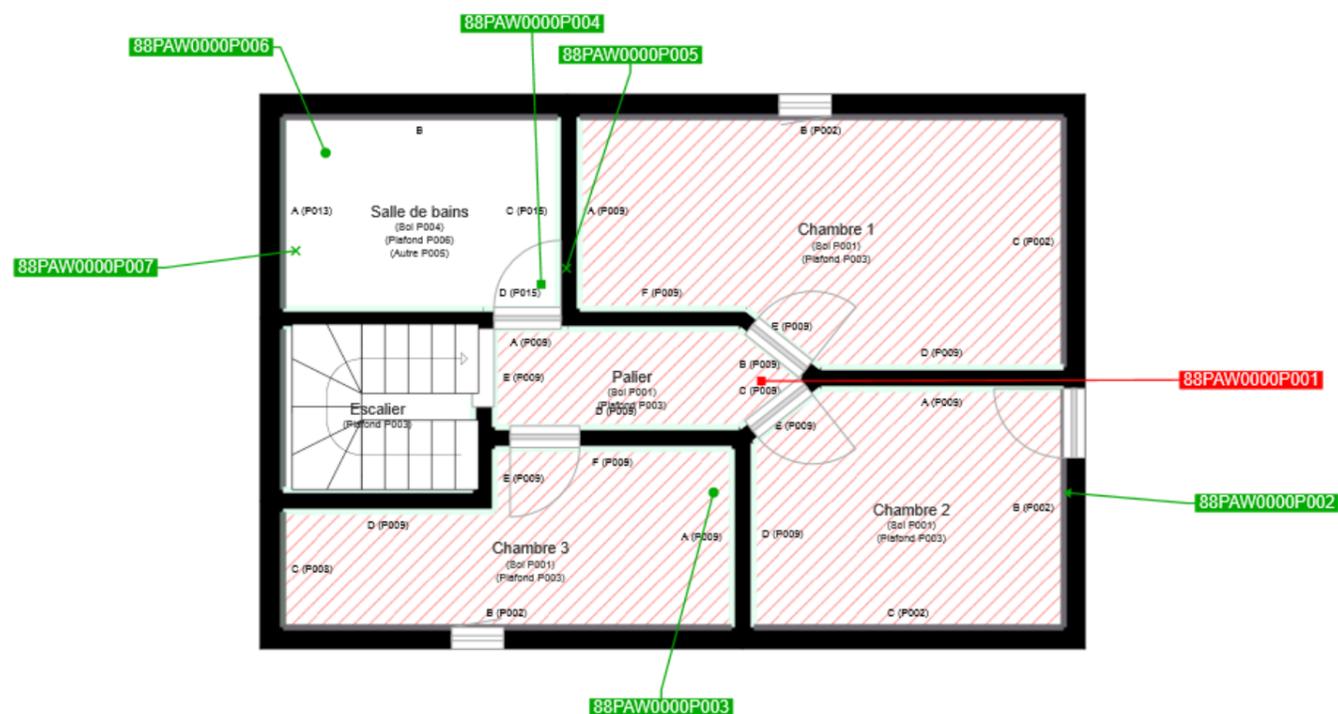

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

- Murs amiantés
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés
- Conduits amiantés
- Conduits non amiantés