

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

14 RUE DU PERE BROTTIER LGT 0

77220 TOURNAN EN BRIE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	14 RUE DU PERE BROTTIER LGT 0 77220 TOURNAN EN BRIE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	90LA30000	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	04/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Laurent CATE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3681	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	25/11/2015	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.Cert PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 12/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Laurent CATE**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	17
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	22
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	27

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77178 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 29455		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144		
SERVICE SENART Techniciens		ÉMETTEUR ERNST ERIC		
LOCALISATION Programme 00 TOURNAN EN BRIE - MOULIN A VENT Tranche 3 Ensemble L100 Escalier A3 Étage 00 Logement 0 Module 90LA30000 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN				
ADRESSE 14 RUE DU PERE BROTTIER 77220 TOURNAN EN BRIE				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 19-12-2017 AU 02-01-2018				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM48	REPERAGE AMBANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AM75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE S1 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE + SOL A REFAIRE DANS TOUT LE LOGEMENT TR. GARDIEN POUR CLÉ MR CAMUS 028430151	8,00	45,00	360,00
TOTAL H.T.				365,00
H.T. ACTUALISE				365,00
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				77,80
TOTAL T.T.C.				442,80
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A700	SENT SNTA	HONORAIRES DIAG AMBANTE	442,80
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	90 3 L100 A3 90LA30000	L7000527		442,80
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 29455				
EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Séjour	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Placoplatre	BOIS	PVC	
Cuisine	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Placoplatre	BOIS	PVC	
Placard	Plaque de plâtre				Sol souple	Placoplatre	PVC		
Cellier	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Placoplatre	BOIS		
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Placoplatre	BOIS	PVC	
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Placoplatre		PVC	
Entrée	Plaque de	Périphérique			Sol souple	Placoplatre	METALLIQU		

Rapport N° : 90LA30000

04/01/2018

7/29

Date d'édition : 12/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
	plâtre	s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)					E		
Salle de bains	Plaque de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Placoplatre	BOIS	PVC	
	Plaque de plâtre				Sol souple	Placoplatre	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact beige hétérogène	90LA30000P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard		Revêtement souple	Revêtement souple beige +	90LA30000P002	Sol	BON ETAT	Amiante non	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact vert hétérogène				déecté	
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	90LA30000P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	90LA30000P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	90LA30000P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non	90LA30000P001	Sol	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact beige hétérogène					
Cellier		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact beige hétérogène	90LA30000P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact beige hétérogène	90LA30000P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact beige	90LA30000P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			hétérogène					
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact vert hétérogène	90LA30000P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact vert hétérogène	90LA30000P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact vert hétérogène	90LA30000P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact vert hétérogène	90LA30000P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau	90LA30000P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			compact vert hétérogène					
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	90LA30000P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	90LA30000P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	90LA30000P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	90LA30000P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	90LA30000P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	90LA30000P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	90LA30000P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	90LA30000P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable					
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité	90LA30000P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable					
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	90LA30000P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en	90LA30000P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			faible quantité non séparable					
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	90LA30000P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	90LA30000P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	90LA30000P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non	90LA30000P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	90LA30000P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 90LA30000P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	90LA30000 04/01/2018		Cellier
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact beige hétérogène	04/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 90LA30000P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	90LA30000 04/01/2018	Placard	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact vert hétérogène	04/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LA30000P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	90LA30000 04/01/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	04/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LA30000P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	90LA30000 04/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	04/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LA30000P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	90LA30000 04/01/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	04/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LA30000P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	90LA30000 04/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	04/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 90LA30000P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	90LA30000 04/01/2018		Cellier
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	04/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LA30000P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	90LA30000 04/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	04/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

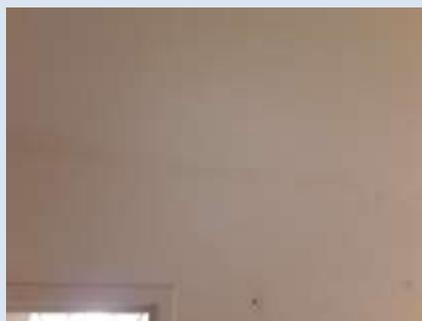

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 79300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 79300 LES ALLUETS LE ROI
 03 21 73 41 44
 03 21 73 41 44
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de validité prolongée jusqu'au 03/03/2018
cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11824 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Cet rapport illustre le contexte au vu de la fiche client soumise à l'analyse.)

Client :
 AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. & RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 79300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-2275
 Fiche ITGA : IT071801-11824
 Réça au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	90LA3000-02
Client client	90LA3000-02 - 34 RUE DU PERE BROTTIER LOT 5 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LA30000P05 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Coller sul Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polystyrène jaune / Revêtement souple beige / Colle polystyrène jaune / Rapproché gris / Matériau compact beige hétérogène

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	Etat de préparation
Revêtement souple gris + colle polystyrène jaune non séparables + revêtement souple beige + colle polystyrène jaune non séparables + rapproché gris non séparables + matériau compact beige hétérogène	META le 09/01/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'Etat de l'échantillon peut être contrôlé par l'analyse préliminaire ou l'analyse de référence de l'échantillon. Seul l'analyseur peut émettre un avis de validité. Les observations sont relatives à l'état de l'échantillon et ne concernent pas le processus d'analyse.

itga 1 rue Traversière 79300 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 79300 LES ALLUETS LE ROI
 03 21 73 41 44
 03 21 73 41 44
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de validité prolongée jusqu'au 03/03/2018
cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11825 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Cet rapport illustre le contexte au vu de la fiche client soumise à l'analyse.)

Client :
 AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. & RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 79300 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-2275
 Fiche ITGA : IT071801-11825
 Réça au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	90LA3000-02
Client client	90LA3000-02 - 34 RUE DU PERE BROTTIER LOT 5 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LA30000P05 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Placard sul Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polystyrène jaune / Rapproché gris / Matériau compact vert hétérogène

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'échantillon	Etat de préparation
Revêtement souple beige + colle polystyrène jaune non séparables + rapproché gris non séparables + matériau compact vert hétérogène	META le 09/01/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'Etat de l'échantillon peut être contrôlé par l'analyse préliminaire ou l'analyse de référence de l'échantillon. Seul l'analyseur peut émettre un avis de validité. Les observations sont relatives à l'état de l'échantillon et ne concernent pas le processus d'analyse.

itga Ingénierie et Conseil
 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48862
 57140 SAINT-URBAIN
 Tél : 03 21 25 41 42
 Fax : 03 21 25 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 17167
 Liste des sites partenaires
 disponibles sur www.COFRAC.fr

cofrac
 ESSAIS

Le distributeur de matériel utilisé dans la réalisation des échantillons ainsi que les outils utilisés pour la réalisation qui ont été vérifiés par le cabinet.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11826 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe.

Cliant :
 AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-2276
 Fiche ITGA : IT071801-11826
 Répé au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Cliant :

Commande	90LA30000-02
Dossier cliant	90LA30000-02 - 14 RUE DU PERE BROTTIER LOT 6 77220 TOURNAN EN BIE
Echantillon	90LA30000P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Evénis Mur A Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Plâtreux en faible quantité

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : imagerie remanque, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) selon les protocoles de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vase + gachure en faible quantité non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos services. Elle ne concerne pas les clients. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont fournies à titre de référence et ne constituent pas une garantie de fiabilité.

itga Ingénierie et Conseil
 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48862
 57140 SAINT-URBAIN
 Tél : 03 21 25 41 42
 Fax : 03 21 25 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 17167
 Liste des sites partenaires
 disponibles sur www.COFRAC.fr

cofrac
 ESSAIS

Le distributeur de matériel utilisé dans la réalisation des échantillons ainsi que les outils utilisés pour la réalisation qui ont été vérifiés par le cabinet.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11827 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe.

Cliant :
 AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-2276
 Fiche ITGA : IT071801-11827
 Répé au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Cliant :

Commande	90LA30000-02
Dossier cliant	90LA30000-02 - 14 RUE DU PERE BROTTIER LOT 6 77220 TOURNAN EN BIE
Echantillon	90LA30000P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Bajoux Mur C Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Plâtreux en faible quantité

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : imagerie remanque, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) selon les protocoles de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vase + gachure en faible quantité non séparables	META le 10/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos services. Elle ne concerne pas les clients. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont fournies à titre de référence et ne constituent pas une garantie de fiabilité.



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
47340 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 49 25 41 42
Fax : 02 49 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'organisme pour les essais réalisés par l'analyse qui est indiquée par le symbole.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11828 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches-factures envoyées à l'analyseur.)

Client :
AGENCE EHI EOP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Travertine
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2276
Échantillon ITGA : IT071801-11828
Réq. au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	90LA30000-02
Dossier client	90LA30000-02 - 14 RUE DU PERE BROTTIER LOT 6 77220 TOURNAN EN Brie
Echantillon	90LA30000P064 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Evénis (Région Evénis)
Description ITGA	Débit plâtreux blanc en vrac / Plâtres multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analogue (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analogue (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
1 - Débit plâtreux blanc en vrac + plâtres multiples non séparés	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de l'analyseur qui assure sa fiabilité. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées et archivées dans les conditions de conservation prévues par la norme NF X 43-095.

04/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
47340 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 49 25 41 42
Fax : 02 49 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels
disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'organisme pour les essais réalisés par l'analyse qui est indiquée par le symbole.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11829 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches-factures envoyées à l'analyseur.)

Client :
AGENCE EHI EOP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Travertine
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2276
Échantillon ITGA : IT071801-11829
Réq. au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	90LA30000-02
Dossier client	90LA30000-02 - 14 RUE DU PERE BROTTIER LOT 6 77220 TOURNAN EN Brie
Echantillon	90LA30000P064 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Casne Mar C Evénis
Description ITGA	Débit plâtreux blanc en vrac

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analogue (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analogue (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
1 - Débit plâtreux blanc en vrac	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	2

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de l'analyseur qui assure sa fiabilité. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées et archivées dans les conditions de conservation prévues par la norme NF X 43-095.

04/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
47340 SAINT-GERMERE-LEZ-LYON
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'organisme pour les essais effectués par le laboratoire qui est accrédité par le système.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11830 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Cliant :
AGENCE EHI EOP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2276
Échantillon ITGA : IT071801-11830
Réq. de fabrication n° : 08/11/2018

Réf. Cliant :

Commande	90LA30000-02
Dossier cliant	90LA30000-02 - 14 RUE DU PERE BROTTIER LOT 6 77220 TOURNAN EN BIE
Echantillon	90LA30000P06 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Coller-Mur à Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Papier

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transfert d'Analyse (META) : broyage mécanique, récupération de passivité sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transfert d'Analyse (META) selon les protocoles de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables + papier non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détectée	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de son auteur et de son organisme. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'émission. Les données sont validées et contrôlées de façon à garantir la fiabilité des données présentées dans ce rapport. Page 1 sur 2

Page 1/2



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
47340 SAINT-GERMERE-LEZ-LYON
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'organisme pour les essais effectués par le laboratoire qui est accrédité par le système.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11831 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Cliant :
AGENCE EHI EOP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2276
Échantillon ITGA : IT071801-11831
Réq. de fabrication n° : 08/11/2018

Réf. Cliant :

Commande	90LA30000-02
Dossier cliant	90LA30000-02 - 14 RUE DU PERE BROTTIER LOT 6 77220 TOURNAN EN BIE
Echantillon	90LA30000P08 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Carrière Plâtrée Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Carton en faible quantité en vrac

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transfert d'Analyse (META) : broyage mécanique, récupération de passivité sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transfert d'Analyse (META) selon les protocoles de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables + carton en faible quantité en vrac non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détectée	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de son auteur et de son organisme. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'émission. Les données sont validées et contrôlées de façon à garantir la fiabilité des données présentées dans ce rapport. Page 1 sur 2

Page 1/2

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Division Opérations Entreprises
Case courrier 9 1633
33 Esplanade Charles de Gaulle
62450 BAPAUME CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°5032505 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Bénéficiaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subordonnés ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le contrat des Hautes Expositions au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Conseil technique amiante
 - Procédure de permis et autres visites réglementaires
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Rottin
 - Contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif
 - Calcul des millésimes de copropriété
 - Diagnostic Plomb
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi SRU
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et ancien (Chapitres Plomberie & Electricité)
 - Etat du dispositif de sécurité des pièces
 - Certificat de logement (écrit)
 - Etat des lieux écrits
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Informations
 - Certificat aux normes de surface et d'habitabilité ou PVI à Titre Zero
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laure FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier**

N° CPDI 3681 - Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CATE Laurent

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Ambiance - Repérage et diagnostic ambiant dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 25/11/2015 - Date d'expiration : 24/11/2020

Termites - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En tel de quel ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Eldé à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.


Publié en vertu d'un arrêté préfectoral de l'Etat en date du 12/07/2015, relatif à la certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes : repérage et diagnostic ambiant dans les immeubles bâtis, état relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine. L'arrêté est disponible sur le site internet de l'Etat : www.legifrance.gouv.fr. Le référentiel I.Cert est disponible sur le site internet de l'Etat : www.legifrance.gouv.fr. Le référentiel I.Cert est disponible sur le site internet de l'Etat : www.legifrance.gouv.fr.







Par, EDGAR - Bâtiment G - Rue de la Terre Vicieuse - 33700 Saint-Grégoire

CPDI 3681 - vers 11

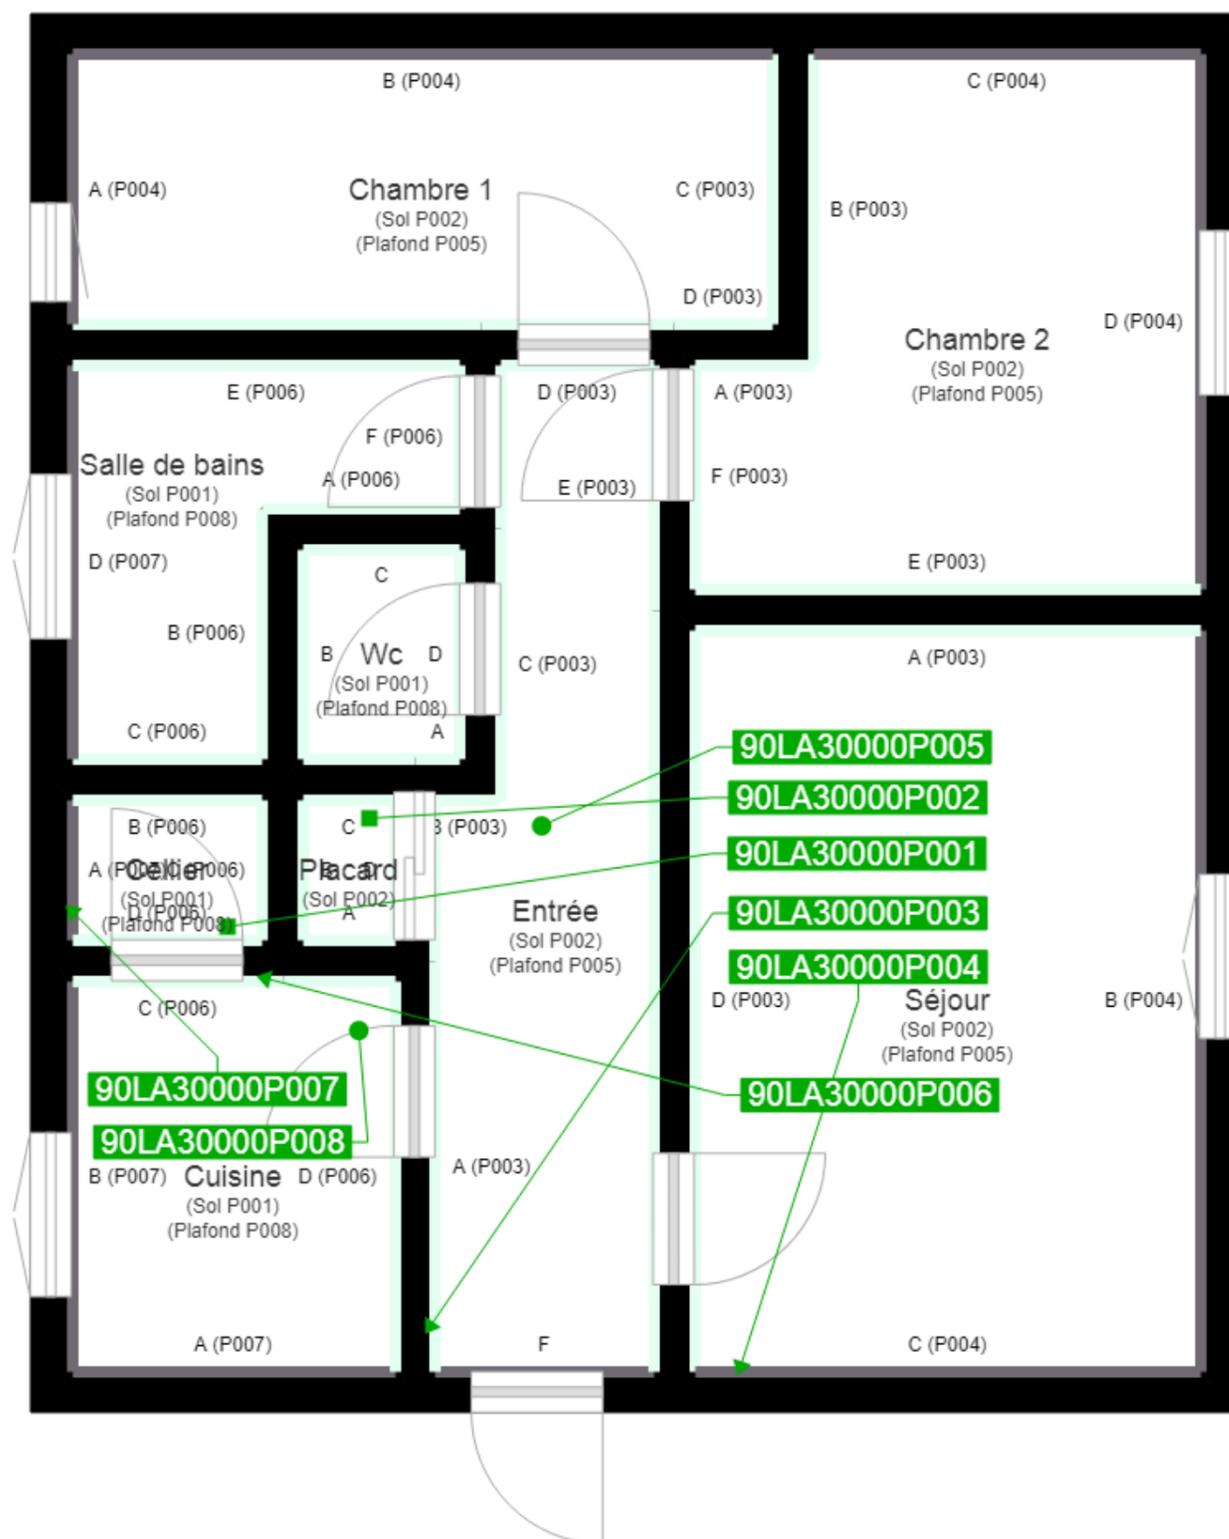

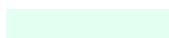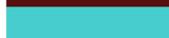	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés