

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8

77220 TOURNAN EN BRIE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	RC	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 90LAZ0008	Date d'émission du rapport :	07/09/2017
Le repérage a été réalisé le :	28/08/2017	Accompagnateur :	
Par :	Mickaël JULIEN	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :	CPDI 4129	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 07/09/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



Rapport N° : 90LAZ0008

28/08/2017

2/37

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	24
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S).....	36
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	37

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Cuisine	RC	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	90LAZ0008P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur A	90LAZ0008P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	90LAZ0008P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Couloir	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable	Mur D	90LAZ0008P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Couloir	RC	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	90LAZ0008P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	90LAZ0008P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable	Mur F	90LAZ0008P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur A	90LAZ0008P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	90LAZ0008P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint avec poussières non séparable	Mur E	90LAZ0008P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	RC	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	90LAZ0008P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE

WC	RC	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	90LAZ0008P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	90LAZ0008P003	ZSO	BON ETAT
Placard	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	90LAZ0008P003	ZSO	BON ETAT
Couloir	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	90LAZ0008P003	ZSO	BON ETAT
Séjour	RC	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	90LAZ0008P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard	RC	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	90LAZ0008P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE

Chambre	RC	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	90LAZ0008P005	ZSO	DEGRADATI ON PARTIELLE
WC	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	90LAZ0008P009	ZSO	BON ETAT
Cuisine	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	90LAZ0008P009	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur B	90LAZ0008P002	ZSO	BON ETAT
WC	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur A	90LAZ0008P002	ZSO	BON ETAT
Séjour	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	90LAZ0008P006	ZSO	BON ETAT
Séjour	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	90LAZ0008P006	ZSO	BON ETAT
Placard	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non	Mur A	90LAZ0008P006	ZSO	BON ETAT

		séparable + peinture non séparable + carton non séparable				
Placard	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	90LAZ0008P006	ZSO	BON ETAT
Placard	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	90LAZ0008P006	ZSO	BON ETAT
Placard	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur D	90LAZ0008P006	ZSO	BON ETAT
Chambre	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	90LAZ0008P006	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur C	90LAZ0008P008	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur D	90LAZ0008P008	ZSO	BON ETAT
WC	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur B	90LAZ0008P008	ZSO	BON ETAT
WC	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable +	Mur C	90LAZ0008P008	ZSO	BON ETAT

		papier peint non séparable				
WC	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur D	90LAZ0008P008	ZSO	BON ETAT
Cuisine	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur C	90LAZ0008P008	ZSO	BON ETAT
Cuisine	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur D	90LAZ0008P008	ZSO	BON ETAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols	Plinthes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 28/08/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

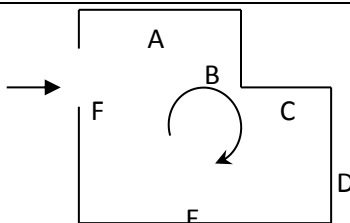

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Séjour	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	METALLIQUE	PVC	
Placard	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Salle de bains	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
WC	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Chambre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	BETON	Plaque de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Couloir	Plaque de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Cuisine	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	90LAZ0008P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	90LAZ0008P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	90LAZ0008P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	90LAZ0008P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		en vrac non séparable + carton non séparable					
Couloir	RC	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	90LAZ0008P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	90LAZ0008P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable	90LAZ0008P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	90LAZ0008P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	90LAZ0008P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint avec poussières non séparable	90LAZ0008P010	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	90LAZ0008P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC	RC	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	90LAZ0008P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non	90LAZ0008P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable + peinture non séparable					
Placard	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	90LAZ0008P0 03	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	90LAZ0008P0 03	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	RC	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	90LAZ0008P0 05	Sol	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	ZSO
Placard	RC	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	90LAZ0008P0 05	Sol	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre	RC	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	90LAZ0008P0 05	Sol	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	ZSO
WC	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	90LAZ0008P0 09	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	90LAZ0008P0 09	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	90LAZ0008P0 02	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable +	90LAZ0008P0 02	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable					
Séjour	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	90LAZ0008P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	90LAZ0008P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	90LAZ0008P0 06	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	90LAZ0008P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	90LAZ0008P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	90LAZ0008P0 06	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	90LAZ0008P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	90LAZ0008P0 08	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	90LAZ0008P0 08	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	90LAZ0008P0 08	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	90LAZ0008P0 08	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	90LAZ0008P0 08	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	90LAZ0008P0 08	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	RC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	90LAZ0008P0 08	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 90LAZ0008P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	90LAZ0008 28/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	28/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Sol	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LAZ0008P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	90LAZ0008 28/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	28/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur A	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LAZ0008P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	90LAZ0008 28/08/2017	Chambre
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	28/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LAZ0008P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	90LAZ0008 28/08/2017	Couloir
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable	28/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur D		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LAZ0008P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	90LAZ0008 28/08/2017	Couloir
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	28/08/2017	JULIEN Mickaël

LOCALISATION	RESULTAT
Sol	Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LAZ0008P006		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	90LAZ0008 28/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	28/08/2017	JULIEN Mickaël

LOCALISATION	RESULTAT
Mur A	Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LAZ0008P007		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	90LAZ0008 28/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable	28/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur F		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LAZ0008P008		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	90LAZ0008 28/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	28/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur A		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 90LAZ0008P009		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	90LAZ0008 28/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	28/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 90LAZ0008P010		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	90LAZ0008 28/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint avec poussières non séparable	28/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur E		Amiante non détecté

EMPLACEMENT




ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

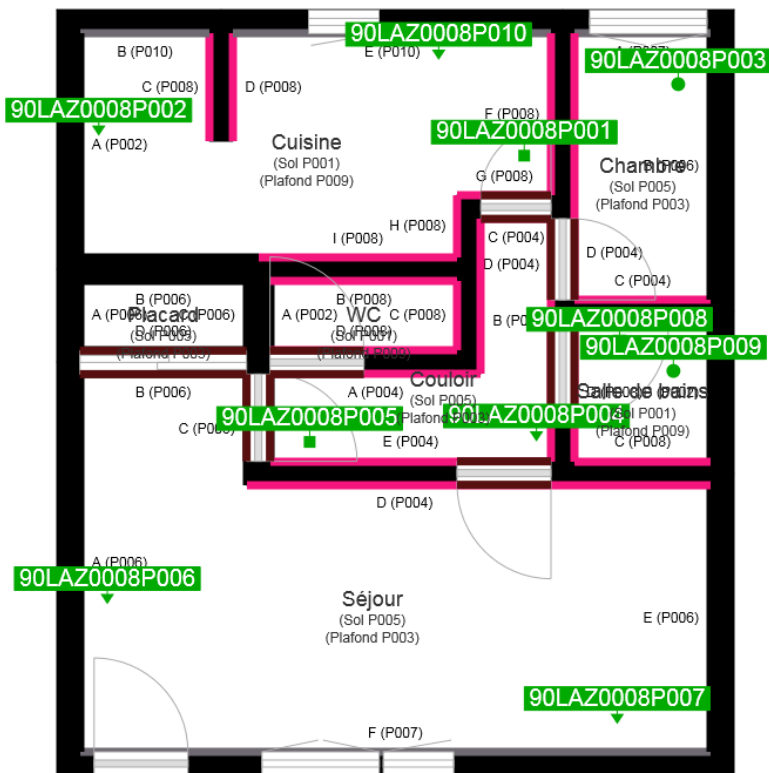

- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

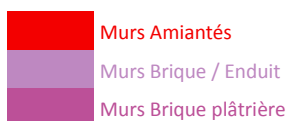

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-2851 EN DATE DU 06/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83577
Echantillon ITGA : IT071709-2851
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	90LAZ0008
Dossier client	90LAZ0008 - 10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LAZ0008P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Cuisine Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	META le 06/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-2852 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83577
Echantillon ITGA : IT071709-2852
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	90LAZ0008
Dossier client	90LAZ0008 - 10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LAZ0008P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur A Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-2853 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83577
Echantillon ITGA : IT071709-2853
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	90LAZ0008
Dossier client	90LAZ0008 - 10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LAZ0008P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-2854 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83577
Echantillon ITGA : IT071709-2854
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	90LAZ0008
Dossier client	90LAZ0008 - 10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LAZ0008P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Couloir Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-2855 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83577
Echantillon ITGA : IT071709-2855
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	90LAZ0008
Dossier client	90LAZ0008 - 10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LAZ0008P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Couloir Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène	META le 06/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-2856 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83577
Echantillon ITGA : IT071709-2856
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	90LAZ0008
Dossier client	90LAZ0008 - 10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LAZ0008P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Mur A Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-2857 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83577
Echantillon ITGA : IT071709-2857
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	90LAZ0008
Dossier client	90LAZ0008 - 10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LAZ0008P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Mur F Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable	META le 06/09/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-2858 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83577
Echantillon ITGA : IT071709-2858
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	90LAZ0008
Dossier client	90LAZ0008 - 10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LAZ0008P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Mur A Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	META le 06/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-2859 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83577
Echantillon ITGA : IT071709-2859
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	90LAZ0008
Dossier client	90LAZ0008 - 10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LAZ0008P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-2860 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83577
Echantillon ITGA : IT071709-2860
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	90LAZ0008
Dossier client	90LAZ0008 - 10 RUE DU PERE BROTTIER APT 8 77220 TOURNAN EN BRIE
Echantillon	90LAZ0008P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur E Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier peint avec poussières non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la section 1.
** Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B des installations préliminaires de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des habitats permanents et dans des habitats temporaires, T.10, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 200 mètres ou dans des bâtiments existants. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions visées à l'article 10 du règlement.

Article du 11 novembre 2008 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des activités de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par les plombes des peintures ou des revêtements après travaux de peinture de plomb, et les critères de certification des organismes de certification. Article du 23 juillet 2010 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de l'annexe et des autres ouvrages annexes dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification. Article du 23 octobre 2010 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance énergétique dans les bâtiments et les critères de certification des organismes de certification. Article du 13 octobre 2008 modifié définit les critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification. Article du 5 août 2007 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères de certification des organismes de certification. Article du 8 juillet 2008 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de l'électricité et les critères de certification des organismes de certification.



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC
ACCREDITATION
FRANCIS
CORRE
CERTIFICATION
FRANCAISE SUR
D'INDUSTRIE

CPDI DR 11 rev12