



Rapport de Repérage Amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : M2489344RAAT Date d'intervention : 15/09/2021

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE

77002 Melun

EXPERT



BEDEL gaëtan 06 12 95 46 21

Certification n°: CPDI3869 Décernée par: ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE

BP 114 77002

Melun 0164141111

LIEU D'INTERVENTION

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Bat. N/A; Etage 03; Porte 2



> SYNTHESE DE CONCLUSION

Détail état de conservation des matériaux repérés						
(détail en page x)						
Etat	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3

(detail ell page x)						
Etat	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre	0	0	0	0	0	0

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1: Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux <u>tous les 3 ans</u>

N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement <u>sous...</u>
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement <u>sous 3 ans</u>

N=3: Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement <u>sous 3 ans</u>
RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES:

EP: Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux <u>tous les 3 ans</u> AC1: Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.

AC2: Vous devez recouvil le material d'une couche de pri AC2: Vous devez supprimer ou remplacer le composant. Siège administratif
Parc Saint Flacre
53200 Château-Gontier
RCS 90 937 044

Par : BEDEL gaëtan

Révision	Date	Objet
REV 01	15/09/2021	Établissement du Dossier Technique



Page 2

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important: Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 Melun
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	BP 114 77002 Melun 0164141111
Accompagnateur	Aucun accompagnateur	

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME	NUMERO	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE
DE L'EXPERT	DE CERTIFICATION	DE CERTIFICATION		DE LA CERTIFICATION
BEDEL gaëtan	I.Cert	CPDI3869	08/10/2020	07/10/2027

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

	COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
AXA	Axa	3912280604	31/12/2021

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
		Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier -
MYEASYLAB	50503704400706	CS40392
		44800 SAINT-HERBLAIN

Nota: Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).





Page 3

Numéro de dossier: M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	7
6.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
7.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	13
8.	ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	29
9.	RAPPORTS D'ANALYSES	31
10.	ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	38

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT









IMMOBILIER





INDUSTRIE





FORMATION











Page 4

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER Numéro de mission : M2489344RAAT

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Référence client : NC

Références cadastrales :

<u>Visite effectuée le :</u> 15/09/2021

Numéro de lot : Bat. N/A; Etage 03; Porte 2 Rapport édité, le : 30/09/2021

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations:

Néant





Page 5

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

3ème étage PORTE 3 : Entrée, Debarras, WC, Salle de bain, Chambre 1, Chambre 2, Séjour,

Chambre 3, Cuisine

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
3ème étage PORTE 3	Debarras	Mur de refend
_	WC	Mur de refend
	Salle de bain	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
	Chambre 2	Mur de refend
	Entrée	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Debarras	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	WC	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de bain	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Séjour	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Cuisine	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Entrée	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Debarras	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Séjour	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 3	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Cuisine	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Entrée	Plafond
	Debarras	Plafond
	WC	Plafond
	Salle de bain	Plafond
	Chambre 1	Plafond
	Chambre 2	Plafond
	Séjour	Plafond
	Chambre 3	Plafond
	Cuisine	Plafond

Descriptif des travaux :

travaux de réfection des peintures, des tapisserie (plafond, parois verticales)

Important

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.





Page 6

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Description
Néant	-

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	





Page 7

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la règlementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé*
Néant		-	-	-

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.

Aucun matériau amianté n'a été repéré suite au descriptif de travaux et programme de repérage menées au point 4 du présent rapport, aucune quantification n'est donc requise.





Page 8

Numéro de dossier : M2489344RAAT 91LAF0302

3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

(a dx	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés		
Affaire	M2489344RAAT	EXTERIEUR	
Opération	BEDEL gaëtan		
Site	91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER		
Site	77176 SAVIGNY LE TEMPLE	Chambre 2 Chambre 3	
Date de réalisation	30/09/2021		
Matériaux et p	roduits contenant de l'amiante		
	Surface amianté	Chambre 1	
	Linéaire / paroi amianté (type 1)	P6 EXTERIEUR	
	Linéaire / paroi amianté (type 2)	Séjour	
	Conduit amianté	Salle de bain	
	ructifs / Prélèvements	P2 P4	
Px	Prélèvement Positif		
Px	Prélèvement négatif	3ème étage PORTE 3 Entrée	
S	Sondage destructif	WC Endee	
Types de murs			
	Mur Porteur	Cuisine	
	Mur Cloison (type 1)	Debarras P3	
	Mur Cloison (type 2)		
\boxtimes	Gaine technique	EXTERIEUR	
Eléments ou pi	èces non visités		
LOCAL NON VESTE	Local non visitée		
ÉLÉMENTE RON VISITE	Elément non visité	MURS	






Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302

3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Page 9

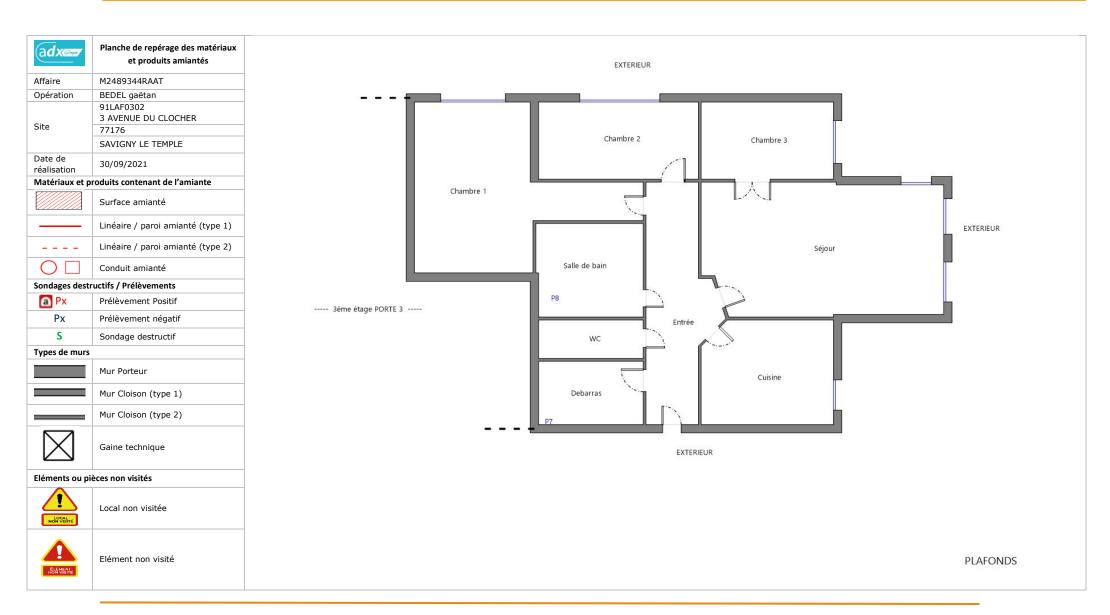





Page 10

Numéro de dossier : M2489344RAAT 91LAF0302

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Tableau des analyses réalisées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau de type peinture (jaune); matériau semi-dur (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO002 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau de type peinture (jaune); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant</u> ; ZPS0003 <u>Description</u> : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Couche 1: Peinture décorative + Couche 2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche 3: Bandes calicot + Couche 4: Panneaux de plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPS0004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant</u> : ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante





Page 11

91LAF0302

Numéro de dossier: M2489344RAAT

3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NE X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

Sondages:

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations);

Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront-être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important: Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation

N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air N=3: Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois

(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

FP: Surveiller l'évolution de l'état de conservation. AC1: Recouvrir le matériau d'une couche de protection.

AC2: Supprimer ou remplacer le composant.





Page 12

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Les écarts suivants sont à signaler :

Sur demande du donneur d'ordre, les pièces sèches et pièces humides n'ont pas été séparées.

Par conséquent, le rapport ne respecte pas les préconisations de la norme NFX 46-020

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	Χ	-	-
Vide sanitaire accessible			Х
Combles ou toiture accessibles et visitables			X





Page 13

91LAF0302

Numéro de dossier: M2489344RAAT

3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Couche	ZPSO001 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché											
Niveau : 3ème éta	Niveau : 3ème étage PORTE 3											
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo					
Debarras	1	Mur de refend	Oui 3ème étage PORTE 3 - Debarras : Mur C	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: M2489344RAAT/P001, réf. labo.: 21RI085864- 001 M2489344RAAT/P002, réf. labo.: 21RI085864- 002 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) : Absence d'amiante						





Page 14

Numéro de dossier : M2489344RAAT

wc	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: M2489344RAAT/P001, réf. labo.: 21RI085864- 001 M2489344RAAT/P002, réf. labo.: 21RI085864- 002 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	ldem photo : P001; P002
Salle de bain	3	Mur de refend	Oui 3ème étage PORTE 3 - Salle de bain : Mur C	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: M2489344RAAT/P001, réf. labo.: 21RI085864- 001 M2489344RAAT/P002, réf. labo.: 21RI085864- 002 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau de type peinture (jaune); matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris): Absence d'amiante	
Chambre 1	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: M2489344RAAT/P001, réf. labo.: 21RI085864- 001 M2489344RAAT/P002, réf. labo.: 21RI085864- 002 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	ldem photo : P001; P002





Page 15

Numéro de dossier : M2489344RAAT

Chambre 2	5 Mur de refend	Sondage et extension de la Mur de refend ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: M2489344RAAT/P001, réf. labo.: 21RI085864-001 M2489344RAAT/P002, réf. labo.: 21RI085864-002 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P001, P002	ldem photo : P001; P002	
-----------	-----------------	---	--	--	-------------------------------	-------------------------	--





Page 16

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre

Niveau : 3ème étage PORTE :	3
-----------------------------	---

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: M2489344RAAT/P003, réf. labo.: 21RI085864- 003 M2489344RAAT/P004, réf. labo.: 21RI085864- 004 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P003, P004	ldem photo : P003; P004
Debarras	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage PORTE 3 - Debarras : Mur A	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: M2489344RAAT/P003, réf. labo.: 21RI085864- 003 M2489344RAAT/P004, réf. labo.: 21RI085864- 004 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type papier, carton (marron); matériau de type papier, carton (marron); matériau de type peinture (jaune); matériau semi-dur (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	





Page 17

Numéro de dossier : M2489344RAAT

wc	3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon:	<u>Analyse:</u> P003, P004	ldem photo : P003; P004
Salle de bain	4	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage PORTE 3 - Salle de bain : Mur A	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: M2489344RAAT/P003, réf. labo.: 21RI085864- 003 M2489344RAAT/P004, réf. labo.: 21RI085864- 004 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau de type enduit (blanc); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc); matériau semi- dur (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	





Page 18

Numéro de dossier : M2489344RAAT

Chambre 1	5	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: M2489344RAAT/P003, réf. labo.: 21RI085864- 003 M2489344RAAT/P004, réf. labo.: 21RI085864- 004 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	ldem photo : P003; P004
Chambre 2	6	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: M2489344RAAT/P003, réf. labo.: 21RI085864- 003 M2489344RAAT/P004, réf. labo.: 21RI085864- 004 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	ldem photo : P003; P004





Page 19

Numéro de dossier : M2489344RAAT

Séjour	7	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: M2489344RAAT/P003, réf. labo.: 21RI085864- 003 M2489344RAAT/P004, réf. labo.: 21RI085864- 004 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	ldem photo : P003; P004
Chambre 3	8	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: M2489344RAAT/P003, réf. labo.: 21RI085864- 003 M2489344RAAT/P004, réf. labo.: 21RI085864- 004 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	ldem photo : P003; P004





Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Page 20

Cuisine	9 liaiso mur	oisons avec isons sur urs et afonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: M2489344RAAT/P003, réf. labo.: 21RI085864- 003 M2489344RAAT/P004, réf. labo.: 21RI085864- 004 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	ldem photo : P003; P004
---------	-----------------	--	---	--	-------------------------------	-------------------------





91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Numéro de dossier: M2489344RAAT

Page 21

ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre

Niveau: 3ème étage PORTE 3

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M2489344RAAT/P005, réf. labo.: 21RI085864- 005 M2489344RAAT/P006, réf. labo.: 21RI085864- 006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P005, P006	ldem photo : P006; P005
Debarras	2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M2489344RAAT/P005, réf. labo.: 21RI085864- 005 M2489344RAAT/P006, réf. labo.: 21RI085864- 006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P005, P006	ldem photo : P006; P005





Page 22

Numéro de dossier : M2489344RAAT

Chambre 1	3	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M2489344RAAT/P005, réf. labo.: 21RI085864- 005 M2489344RAAT/P006, réf. labo.: 21RI085864- 006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	ldem photo : P006; P005
Chambre 2	4	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M2489344RAAT/P005, réf. labo.: 21RI085864- 005 M2489344RAAT/P006, réf. labo.: 21RI085864- 006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P006; P005





Page 23

Numéro de dossier : M2489344RAAT

Séjour	5	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage PORTE 3 - Séjour : Mur D	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M2489344RAAT/P005, réf. labo.: 21RI085864- 005 M2489344RAAT/P006, réf. labo.: 21RI085864- 006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de Jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	
Chambre 3	6	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M2489344RAAT/P005, réf. labo.: 21RI085864- 005 M2489344RAAT/P006, réf. labo.: 21RI085864- 006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	ldem photo : P006; P005





Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Page 24

Cuisine	7	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage PORTE 3 - Cuisine : Mur C	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: M2489344RAAT/P005, réf. labo.: 21RI085864- 005 M2489344RAAT/P006, réf. labo.: 21RI085864- 006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	
---------	---	---	--	---	--	---	--

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO004 : Couche:	ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché										
Niveau : 3ème étage PORTE 3											
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo				
Entrée	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: M2489344RAAT/P007, réf. labo.: 21RI085864- 007 M2489344RAAT/P008, réf. labo.: 21RI085864- 008 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P007, P008	ldem photo : P007; P008				





Page 25

Numéro de dossier : M2489344RAAT

Debarras	2	Plafond	Oui 3ème étage PORTE 3 - Debarras : Plafond	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: M2489344RAAT/P007, réf. labo.: 21RI085864- 007 M2489344RAAT/P008, réf. labo.: 21RI085864- 008 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau semi-dur (gris) en traces: Absence d'amiante	
wc	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: M2489344RAAT/P007, réf. labo.: 21RI085864- 007 M2489344RAAT/P008, réf. labo.: 21RI085864- 008 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	ldem photo : P007; P008
Salle de bain	4	Plafond	Oui 3ème étage PORTE 3 - Salle de bain : Plafond	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: M2489344RAAT/P007, réf. labo.: 21RI085864- 007 M2489344RAAT/P008, réf. labo.: 21RI085864- 008 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur de type enduit (blanc): Absence d'amiante	





Page 26

Numéro de dossier : M2489344RAAT

Chambre 1	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: M2489344RAAT/P007, réf. labo.: 21RI085864- 007 M2489344RAAT/P008, réf. labo.: 21RI085864- 008 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
				plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
Chambre 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: M2489344RAAT/P007, réf. labo.: 21RI085864- 007 M2489344RAAT/P008, réf. labo.: 21RI085864- 008 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Séjour	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: M2489344RAAT/P007, réf. labo.: 21RI085864- 007 M2489344RAAT/P008, réf. labo.: 21RI085864- 008 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	ldem photo : P007; P008





Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Page 27

Chambre 3	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: M2489344RAAT/P007, réf. labo.: 21RI085864- 007 M2489344RAAT/P008, réf. labo.: 21RI085864- 008 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	ldem photo : P007; P008
Cuisine	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: M2489344RAAT/P007, réf. labo.: 21RI085864- 007 M2489344RAAT/P008, réf. labo.: 21RI085864- 008 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	ldem photo : P007; P008

5 - Planchers et planchers techniques

Sans objet

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet





Page 28

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

<u>Légende</u>: « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.





Page 29

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Numéro de dossier: M2489344RAAT


8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

<u>Important :</u> Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE A Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE A

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

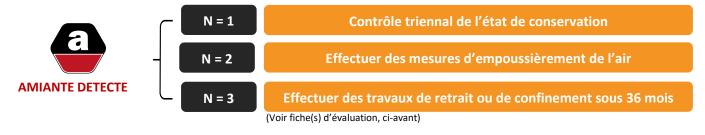

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE B Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE B

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)



EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES DE LA LISTE C

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)







Page 30

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Numéro de dossier : M2489344RAAT

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION:

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES):

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes. En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agrée en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES):

- Soit une « évaluation périodique », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du prérapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.





Page 31

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

9. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



ADX GROUPE
Gaetan BEDEL
Parc Saint Flacre

53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-069465-01 Date d'émission de rapport : 27/09/2021 14:15

Référence dossier Client:614203957f19aDossier: M2489344

Référence dossier N° : 21UV058799 Référence laboratoire N° : 21RI085864 Reçu par MyEasyLab-St Herblain le : 23/09/2021 14:11 Reçu par le laboratoire le : 24/09/2021

Indice n°	Référence	Description	Technique	Pr	éparation	n/ li	
	client	visuelle	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage PORTE 3 - Debarras	Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau de type peinture (jaune); matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / Z3EB	1/2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées	
002-01	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage PORTE 3 - Salle de bain	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	МЕТ / ZЗЕВ	1/2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées	

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essal tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.







Page 32

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-069465-01

Indice n°	Référence	Description	Technique	Pr	éparation	
muice ii	client	visuelle	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
003-01	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Seme etage PORTE 3 - Debarras	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau de type peinture (jaune); matériau semi-dur (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc); matériau semi-dur de type pâtre (blanc)	MET / Z3EB	1/2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-02	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - 3eme etage PORTE 3 - Debarras	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S9FT	2/2	100	Fibres d'amiante non détectées
003-03	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche4: Panneaux de plaques de platre - 3eme etage PORTE 3 - Debarras	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S9FT	2/2	100	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.







Page 33

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE





AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-069465-01

Indice n°	Référence	Description	Technique	Pré	paration	
	client	visuelle	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.







Page 34

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-069465-01

Indice n°	Référence	Description	Technique			
marce n	client	visuelle	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
004-01	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - 3enaes de platre - 3eme etage PORTE 3 - Salle de bain	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau de type peinture (jaune); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z3EB	1/2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - 3eme etage PORTE 3 - Salle de bain	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S9FT	2/2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.







Page 35

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-069465-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique	Préparation		
			utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
004-03	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - 3eme etage PORTE 3 - Salle de bain	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / OV4M	2/2	es.	Fibres d'amiante non détectées
004-04	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - 3eme etage PORTE 3 - Salle de bain	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / S9FT	2/2	200	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.







Page 36

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-069465-01

Indice n°	Référence	Description	Technique		éparation	Résultats
	client visuelle		utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	
005-01	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - 3eme etage PORTE 3 - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z3EB	1/2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-02	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - 3eme etage PORTE 3 - Cuisine	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S9FT	2/2		Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.







Page 37

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-069465-01

Indice n°	Référence	Description	Technique	Prépara Technique	éparation	Résultats
	client	visuelle	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	
006-01	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Sendes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - 3eme etage PORTE 3 - Sejour	Matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z3EB	1/2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-02	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - Sendes calicot + Couche4: Panneaux de plaques de platre - 3eme etage PORTE 3 - Sejour	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S9FT	2/2		Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage PORTE 3 - Debarras	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	МЕТ / ZЗЕВ	1/2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte B page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.







Page 38

Numéro de dossier : M2489344RAAT

91LAF0302 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-069465-01

Indice n°	Référence	Description	Table 5 a 7 and 1	éparation		
maioc ii	client	visuelle		Nb grilles	Туре	Résultats
008-01	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage PORTE 3 - Salle de bain	Matèriau de type peinture (blanc) ; matèriau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Z3EB	1/2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

15 analyses au laboratoire dont 8 par la technique identifiée sous le terme MET et 7 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

Notes:

It Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons ons seis chantillons out êté traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en METI est de 0.136 en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable, nour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante par prise d'essai d'an les maintes de réprencées ous le n' AB 1609 et est disponsible. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n' AB 1609 et est disponsible sur hitsp://poa.gov.pl/. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n' 2017-899 du 9 mai 2017, Oècret n' 2019-529 sous le n' AB 1609 et est disponsible sur hitsp://poa.gov.pl/. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n' 2017-899 du 9 mai 2017,

Validé et approuvé par :

Adriana Kerlin

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 90 82-200 Malbork, POLSKA



10.

ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION



RESPONSABILITE CIVILE **ENTREPRISE**



COURTIER

CNA 178 BOULEVARD PEREIRE Tél: 01 40 68 02 02

Fax: 01 40 68 05 00 Email: CONTACT@CNASSUR.COM Portefeuille: 0114921220

ATTESTATION

Vos références :

Contrat n° 3912280604

AXA France IARD, atteste que

SAS ADX GROUPE COMPTABILITE FOURNISSEURS PARC SAINT FIACRE 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n' 3912280604 et un contr Responsabilité Civile 2ème ligne n' 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente Constat des risques d'exposition au plomb Diagnostic de performance ènergètique Etat de l'installation intérieure de gaz Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC-197(62) de l'OMI
 Dossier Technique Amiante (DTA)
 Diagnostique Technique Globale (DTG*
 Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
 Contrôle du Jomba près travaux
 Contrôle du Pétat de conservation des matériaux contenant de l'amiante

AXA France IARD SA

Siège social: 3 13, Terrasses de IArche - 92727 Nantrere Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise règie par le Code des assurances - 174 intracommunaulaire n° FR 14 722 057 460
nos dassurances esonérées de TN-A - 72.6 FC Gl-s auft pour les giannées pontées par AVAS.

Garanties au contrat 1 Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
<u>Dont</u> : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle	par expert
(tous dommages confondus)	300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

Garanties au contrat 2 Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : pour la seule garantie onsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Dont:

Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne, après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
ge social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
eprise règie par le Code des saurances - 17VA intracommunautair e 17R I 4 722 057 460
saurances coorriectes de IVA-- art. 261-CG1-saul point les guarantes postrebre de IVA-Art. 261-CG1-saul point les guarantes postrebre par VAXA-

- Repérage de l'amiante avant travaux Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile. Diagnostic Technique Immobiller [Loi SRU] Etat des lieux locatifs Diagnostic de pollution des sols Audit de pré acquisition Recherche des métaux lourds Dossier de mutation Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété Audit de la notatie privative en avainissement collectif

- Audit de la partie privative en assainissement collectif Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scelli-
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)

- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
 Diagnostic sécurité piscine
 Test d'étanchèté à l'air des bâtiments
 Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
 Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
 Formation aux métiers du Diagnostic
 L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
 Vérification de la VMC
 Pose de détecteurs incendie
 Sapiterur Amainne

- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Portabilité de l'eau Mesures d'empoussièrement
 Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 -V(IBT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et
 sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporalires
 limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou
 un branchement à puissance surveillée.
 -VP [BT] : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension,
 alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée,
 sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 -VT [BT] : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la
 basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à
 puissance surveillée.
 Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la
 prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
 Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
 Diagnostic déchets avant démolition
 Etude thermique du bâtiment
 Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les
 autorités publiques.
 Examens visuels après désamiantage

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrastes de l'Arche - 92727 Nantreer Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - 1VA intracommunataire n° FR 14 722 057 460
or dassurances exonérées de 1VA - art. 261 - CCG - sauf pour les garanties pontrées par AVA h

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces dernic conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée. ces derniers doit être souscrite

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspens les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 4 janvier 2021





Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI3869 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BEDEL Gaëtan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**

Date d'effet: 08/10/2020 - Date d'expiration: 07/10/2027

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*

Date d'effet: 08/10/2020 - Date d'expiration: 07/10/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 08/10/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères d'accréditation des organismes de personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 mo



Certification de personnes Diagnostiqueur Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace **Performance** – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

PORTÉE DISPONIBLE SUR