


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

16 AVENUE DE REBAIS LGT 2

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE

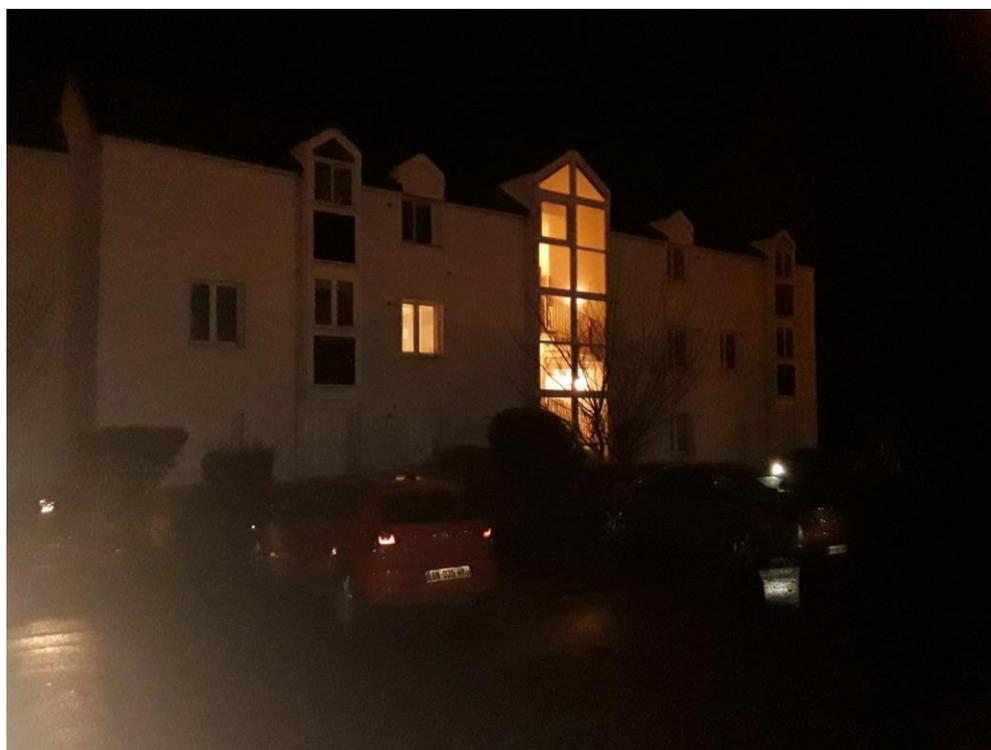

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	92LAB0102	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	25/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 03/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 92LAB0102 25/01/2018

Version : 03/02/2018

2/33

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	27
ATTESTATION(S).....	30
CERTIFICAT DE COMPETENCES	31

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE LA FERTE SAJOUARRE 29 Square Montmirail 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01.60.22.75.49 Fax : 01.60.22.75.44 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 29778 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 82450 AVESNES LES BAPAUME
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance LE FERTE SAJOUARRE Objet DIVERS	Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR LECONTE SOPHIE	
SERVICE FERTE Administratifs	LOCALISATION Programme 92 LA FERTE SOUS JOUARRE - LES GLACIS Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AB Étage 01 Logement 2 Module 92LAB0102 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE SOCIETE SDIS DE SEINE ET MARNE 16 AVENUE DE REBAIS 77260 FERTE SOUS JOUARRE		

DELAI D'EXECUTION : 2 JOURS PERIODE DU 21-12-2017 AU 22-12-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMIS6	REPERAGES AMIANTES AVANT TVX - REHA PROGRAMME DE OE / I DE 200 MATERIAUX	1,00	3,00	3,00
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	15,00	48,00	720,00
TOTAL H.T.				723,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				144,60
TOTAL T.T.C.				867,60

21-12-2017 TRAVAUX PRÉVUS / PEINTURE? SOLS? PLOMBERIE
TEL GARDIEN 06.86.40.91.12 OU 06.86.40.91.44

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	FER	SF	HONORAIRES DIAG AMIANTE	867,60

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	92 1	A000 AB 92LAB0102	32101 SDIS DE SEINE ET MARNE	867,60

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 29776

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 92LAB0102 25/01/2018

Version : 03/02/2018

5/33

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Parquet flottant	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Cuisine	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Cellier	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Couloir	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit	BOIS		
WC	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle de bains	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 2	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Placard 3	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Chambre 3	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Parquet flottant	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Parquet flottant	Enduit	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Rapport N° : 92LAB0102 25/01/2018

Version : 03/02/2018

8/33

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	92LAB0102P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	92LAB0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	92LAB0102P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	92LAB0102P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune	92LAB0102P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + matériau gris hétérogène	92LAB0102P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papiers peints non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Peinture	Peinture en vrac	92LAB0102P010	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	92LAB0102P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	92LAB0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	92LAB0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	92LAB0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	92LAB0102P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	92LAB0102P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	92LAB0102P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	92LAB0102P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	92LAB0102P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	92LAB0102P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	92LAB0102P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	92LAB0102P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	92LAB0102P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	92LAB0102P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	92LAB0102P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune	92LAB0102P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + matériau gris hétérogène	92LAB0102P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	92LAB0102P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papiers peints non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papiers peints non séparable + peinture non séparable	92LAB0102P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 92LAB0102P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	92LAB0102 25/01/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 92LAB0102P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	92LAB0102 25/01/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 92LAB0102P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	92LAB0102 25/01/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 92LAB0102P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	92LAB0102 25/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 92LAB0102P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	92LAB0102 25/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

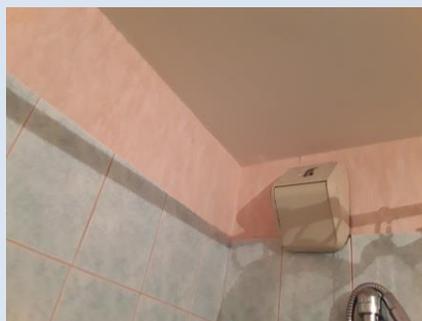

PRELEVEMENT : 92LAB0102P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	92LAB0102 25/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 92LAB0102P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	92LAB0102 25/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 92LAB0102P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	92LAB0102 25/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 92LAB0102P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	92LAB0102 25/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + matériau gris hétérogène	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 92LAB0102P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	92LAB0102 25/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papiers peints non séparable + peinture non séparable	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 92LAB0102P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	92LAB0102 25/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	25/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-9679 EN DATE DU 02/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-9679 Réf. Commande Client : 92LAB0102-01
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/01/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 92LAB0102-01 - 16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 92LAB0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071801-55701 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture
Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 92LAB0102-01 - 16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 92LAB0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071801-55702 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragrage gris / Sous couche de ragrage blanche / Matériau compact gris hétérogène / Peinture
Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragrage gris + sous couche de ragrage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-9679 EN DATE DU 02/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 92LAB0102-01 - 16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 92LAB0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Ref échantillon ITGA : IT071801-55703		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 92LAB0102-01 - 16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 92LAB0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur F Enduit plaque de plâtre		Ref échantillon ITGA : IT071801-55704		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META	3	02/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 92LAB0102-01 - 16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 92LAB0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton		Ref échantillon ITGA : IT071801-55705		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 92LAB0102-01 - 16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 92LAB0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol		Ref échantillon ITGA : IT071801-55706		Description ITGA : Dalle dure cassante grise en vrac / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac
▶ Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 92LAB0102-01 - 16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 92LAB0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton		Ref échantillon ITGA : IT071801-55707		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 92LAB0102-01 - 16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 92LAB0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple		Ref échantillon ITGA : IT071801-55708		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Matériau gris hétérogène
▶ Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant bleu + colle polymère jaune non séparable + matériau gris hétérogène	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-9679 EN DATE DU 02/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 92LAB0102-01 - 16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Ref échantillon client : 92LAB0102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit plaque de plâtre				Ref échantillon ITGA : IT071801-55709 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papiers peints / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papiers peints non séparable + peinture non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 92LAB0102-01 - 16 AVENUE DE REBAIS LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Ref échantillon client : 92LAB0102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Réseaux de distribution Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071801-55710 Description ITGA : Peinture en vrac
▶ Peinture en vrac	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boullin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millèmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien (Dispositions Robien & Borko)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.




Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



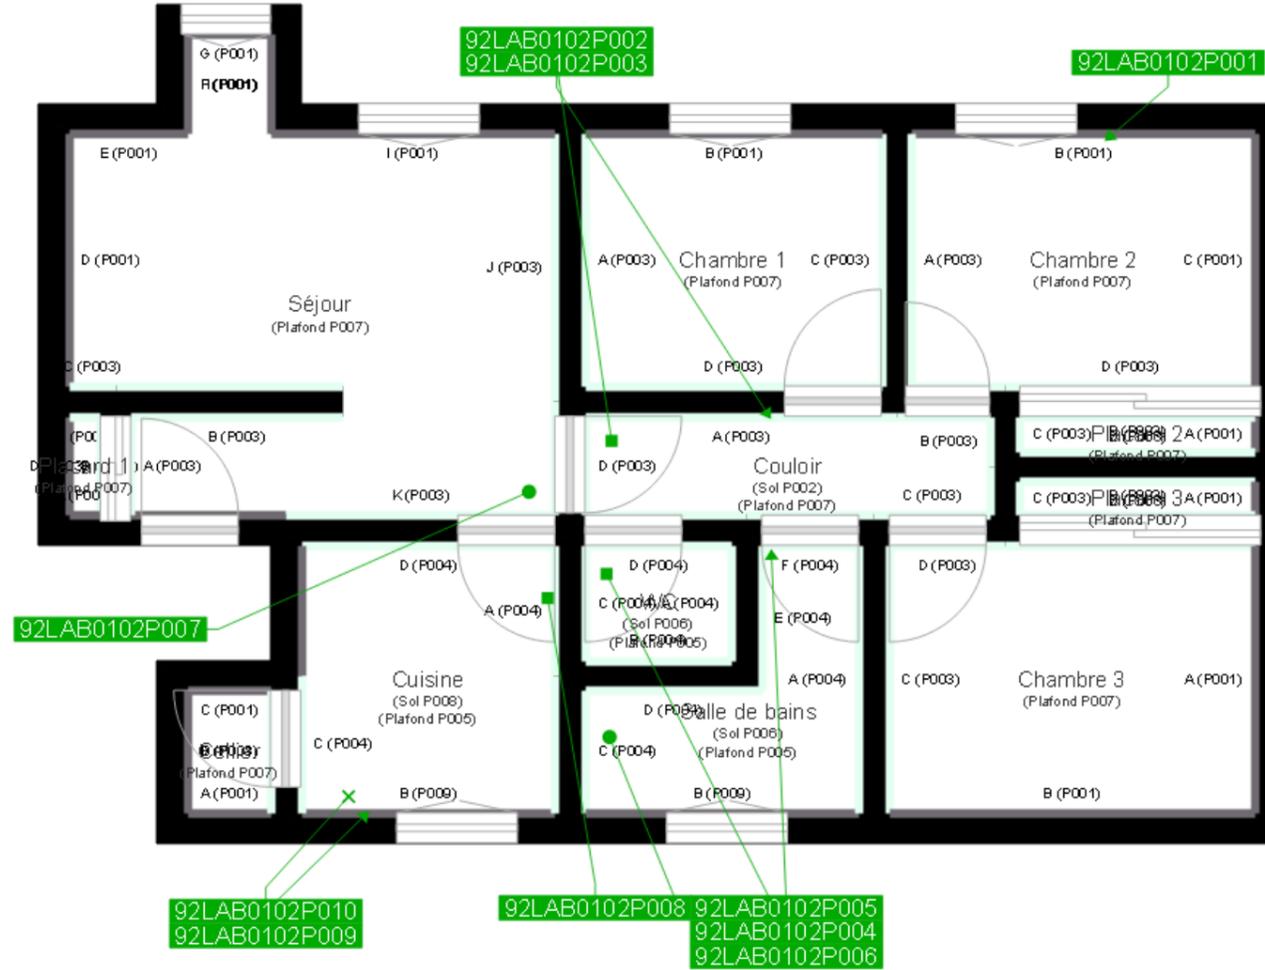

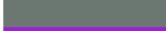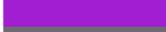	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés