

# Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante



Edité le : 29/04/2020

## Historique des dates de mise à jour :

Révision	Date	Objet

**Informations :** cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée dans l'arrêté du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, à charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés. Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti. La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduit à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

## I. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSULTATION DU DTA

### DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Localisation du ou des bâtiments :

.....  
Adresse : LE CHAMP GIBLOIS  
Commune : REBAIS  
Code postal : 77510

Date de construction :  
Fonction principale du bâtiment : Bâtiment collectif

### DESIGNATION DE LA PERSONNE DETENANT LE DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom : HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
Adresse : 10 AVENUE CHARLES PEGUY

Détenteur du dossier technique amiante :

Nom et prénom : HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
Adresse : 10 AVENUE CHARLES PEGUY

Modalités de consultation :

.....  
.....

## II. RAPPORTS DE REPERAGE

Numéro de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la société et de l'opérateur de repérage	Objet du repérage
DTA_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL 17/12/2019	29/04/2020	SOCOTEC DIAGNOSTIC	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier technique Amiante

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	DTA n° 2393912-1-1-5
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

Observations : Néant

## III. LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE

Date de repérage : 17/12/2019	N° de référence : DTA_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL 17/12/2019
<b>Type de repérage : RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS DES LISTES A ET B A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE</b>	

### Parties d'immeuble visitées

Niveau	Local	Concernée
FACADES	Façade avant	Concerné
FACADES	Façade avant	Concerné
FACADES	Façade avant	Concerné
FACADES	Façade avant	Concerné
FACADES	Chaufferies	Concerné
FACADES	Cheminée de la chaufferie	Concerné
FACADES	Pignon gauche	Concerné
FACADES	Pignon gauche	Concerné
FACADES	Chaufferies	Concerné
FACADES	Pignon droit	Concerné
FACADES	Pignon droit	Concerné
FACADES	Cheminée de la chaufferie en briques	Concerné
FACADES	Pignon droit	Concerné
FACADES	Façade arrière	Concerné
FACADES	Façade arrière	Concerné
FACADES	Façade arrière	Concerné
FACADES	Façade arrière	Concerné
FACADES	Cheminée de la chaufferie en briques	Concerné

Niveau	Local	Concernée
FACADES	Chaufferies	Concerné
TOITURE	Toiture terrasse du 5	Concerné
TOITURE	Toiture terrasse du 7	Concerné
TOITURE	Toiture terrasse du 9	Concerné
TOITURE	Toiture terrasse du 11	Concerné
TOITURE	Local 1	Concerné
TOITURE	Cheminée de la chaufferie en briques	Concerné
TOITURE	Toiture terrasse de la chaufferie	Concerné
RC	Entrée 5	Concerné
RC	Cage d'escalier 1	Concerné
RC	Palier 1	Concerné
RC	Gaine technique 5	Concerné
RC	Local technique	Concerné
RC	Entrée 7	Concerné
RC	Cage d'escalier 2	Concerné
RC	Palier 2	Concerné
RC	Gaine technique 7	Concerné
RC	Local technique 1	Concerné
RC	Entrée 9	Concerné
RC	Cage d'escalier 3	Concerné
RC	Palier 3	Concerné
RC	Gaine technique 9	Concerné
RC	Local technique 2	Concerné
RC	Entrée 11	Concerné
RC	Cage d'escalier 4	Concerné
RC	Palier 4	Concerné
RC	Gaine techniques 11	Concerné
RC	Local technique 3	Concerné
R+1	Palier 2	Concerné
R+1	Cage d'escalier 1	Concerné
R+1	Palier 1	Concerné
R+1	Gaine technique 5	Concerné
R+1	Local technique	Concerné
R+1	Palier 4	Concerné
R+1	Cage d'escalier 2	Concerné
R+1	Palier 3	Concerné
R+1	Gaine technique 7	Concerné
R+1	Local technique 1	Concerné
R+1	Palier 6	Concerné
R+1	Cage d'escalier 3	Concerné
R+1	Palier 5	Concerné
R+1	Gaine technique 9	Concerné
R+1	Local technique 2	Concerné
R+1	Palier 8	Concerné
R+1	Cage d'escalier 4	Concerné
R+1	Palier 7	Concerné
R+1	Gaine techniques 11	Concerné
R+1	Local technique 3	Concerné
R+2	Palier 2	Concerné
R+2	Cage d'escalier 1	Concerné
R+2	Palier 1	Concerné
R+2	Gaine technique 5	Concerné
R+2	Local technique	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+2	Palier 4	Concerné
R+2	Cage d'escalier 2	Concerné
R+2	Palier 3	Concerné
R+2	Gaine technique 7	Concerné
R+2	Local technique 1	Concerné
R+2	Palier 6	Concerné
R+2	Cage d'escalier 3	Concerné
R+2	Palier 5	Concerné
R+2	Gaine technique 9	Concerné
R+2	Local technique 2	Concerné
R+2	Palier 8	Concerné
R+2	Cage d'escalier 4	Concerné
R+2	Palier 7	Concerné
R+2	Gaine techniques 11	Concerné
R+2	Local technique 3	Concerné
R-1	Cage d'escalier 3	Concerné
R-1	Palier 3	Concerné
R-1	Débarras 3	Concerné
R-1	Accès caves 3	Concerné
R-1	Caves 3	Concerné
R-1	Dégagement 3	Concerné
R-1	Local vide ordure 3	Concerné
R-1	Local Stock 3	Concerné
R-1	Local Stock 4	Concerné
R-1	Cave 1	Concerné
R-1	Local vide ordure 4	Concerné
R-1	Palier 4	Concerné
R-1	Cage d'escalier 4	Concerné
R-1	Dégagement 4	Concerné
R-1	Débarras 4	Concerné
R-1	Caves 4	Concerné
R-1	Accès caves 4	Concerné
R-1	Caves 2	Concerné
R-1	Circulation caves 2	Concerné
R-1	Débarras 2	Concerné
R-1	Palier 2	Concerné
R-1	Cage d'escalier 2	Concerné
R-1	Local vide ordure 2	Concerné
R-1	Local Stock 2	Concerné
R-1	Cave 2	Concerné
R-1	Local Stock 1	Concerné
R-1	Dégagement 1	Concerné
R-1	Local vide ordure 1	Concerné
R-1	Palier 1	Concerné
R-1	Débarras	Concerné
R-1	Cage d'escalier 1	Concerné
R-1	Circulation caves 1	Concerné
R-1	Caves 1	Concerné
RC - ZONE 1	WC	Concerné
RC - ZONE 1	Chaufferies	Concerné

## Parties non visitées

Rapport N° : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL 17/12/2019 Version : 29/04/2020

4/22

SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032

Siège social : 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél. : 03 21 73 41 44 Fax : 03 21 73 94 79

[www.socotec.fr](http://www.socotec.fr)

Pièce et étage	Justification
NEANT	

## IV. IDENTIFICATION DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

### 1. MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Etat de conservation et mesures obligatoires associées (évaluation périodique, mesures d'empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement)	Commentaire
NEANT					

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### 2. MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Etat de conservation et mesures obligatoires associées (évaluation périodique, mesures d'empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement)	Commentaire
Palier 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 5 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 6 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 6 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 5 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 5 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 6 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 6 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 3 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 3 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 7 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 7 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 7 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Etat de conservation et mesures obligatoires associées (évaluation périodique, mesures d'empoussièrément ou travaux de retrait ou confinement)	Commentaire
Palier 7 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 8 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 8 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 8 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 8 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Caves 2 - R-1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Caves 2 - R-1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 4 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 4 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 4 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 3 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 3 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 4 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 4 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 2 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 2 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 1 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 1 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 1 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 1 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 2 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Palier 2 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	AC1	
Local technique - R+2	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique - R+1	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 1 - R+1	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 2 - R+1	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 3 - R+1	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 1 - R+2	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 2 - R+2	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Etat de conservation et mesures obligatoires associées (évaluation périodique, mesures d'empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement)	Commentaire
Local technique 3 - R+2	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique - RC	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 1 - RC	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 2 - RC	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 3 - RC	Autres	Vide-ordures	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 2 - R+1	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique - R+1	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 1 - R+1	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 3 - R+1	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique - R+2	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 1 - R+2	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 2 - R+2	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 3 - R+2	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique - RC	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 1 - RC	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 2 - RC	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Local technique 3 - RC	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Toiture terrasse du 7 - TOITURE	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Toiture terrasse du 11 - TOITURE	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Toiture terrasse du 5 - TOITURE	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Toiture terrasse du 9 - TOITURE	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Etat de conservation et mesures obligatoires associées (évaluation périodique, mesures d'empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement)	Commentaire
Toiture terrasse du 11 - TOITURE	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Toiture terrasse du 5 - TOITURE	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Toiture terrasse du 7 - TOITURE	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Toiture terrasse du 9 - TOITURE	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	
Chaufferies - RC - ZONE 1	Autres	Conduits	Conduit Amiante ciment	EP	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## V. LES EVALUATIONS PERIODIQUES

### 1. EVALUATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE

Date de rapport	Matériaux	Localisation	Etat de conservation et préconisations*	Mesures d'empoussièrement
Néant				

\* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

### 2. EVALUATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE

Date de rapport	Matériaux	Localisation	Etat de conservation et préconisations*	Mesures d'empoussièrement
Néant				

\* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

## VI. TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT – MESURES CONSERVATOIRES

### 1. MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE



Matériaux	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et mesures d'empoussièrement
Néant					

## 2. MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE


Matériaux	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et mesures d'empoussièrement
Néant					

## 3. MATERIAUX ET PRODUITS HORS LISTE A ET B DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE

Matériaux	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et mesures d'empoussièrement
Néant					

## ANNEXE 1 - PLANS / CROQUIS

Façade avant du 5,7,9,11

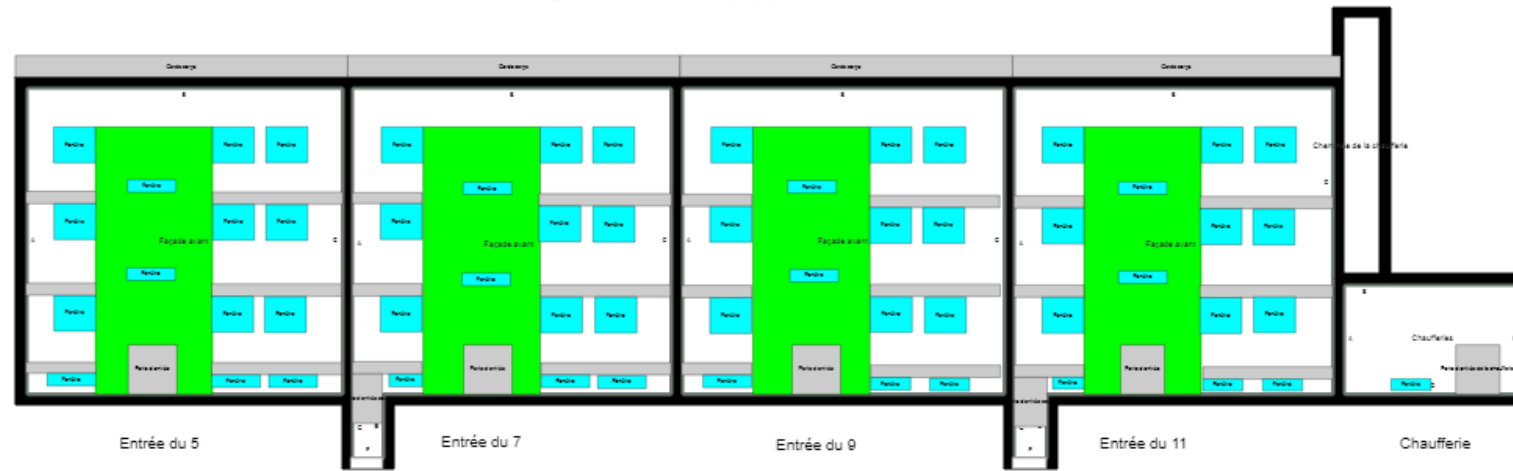

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL - DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL LE CHAMP GIBLOIS 77510 REBAIS

Zone : FACADES

Plan

Auteur : JULIEN Mickaël


N° de planche : 1/10

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

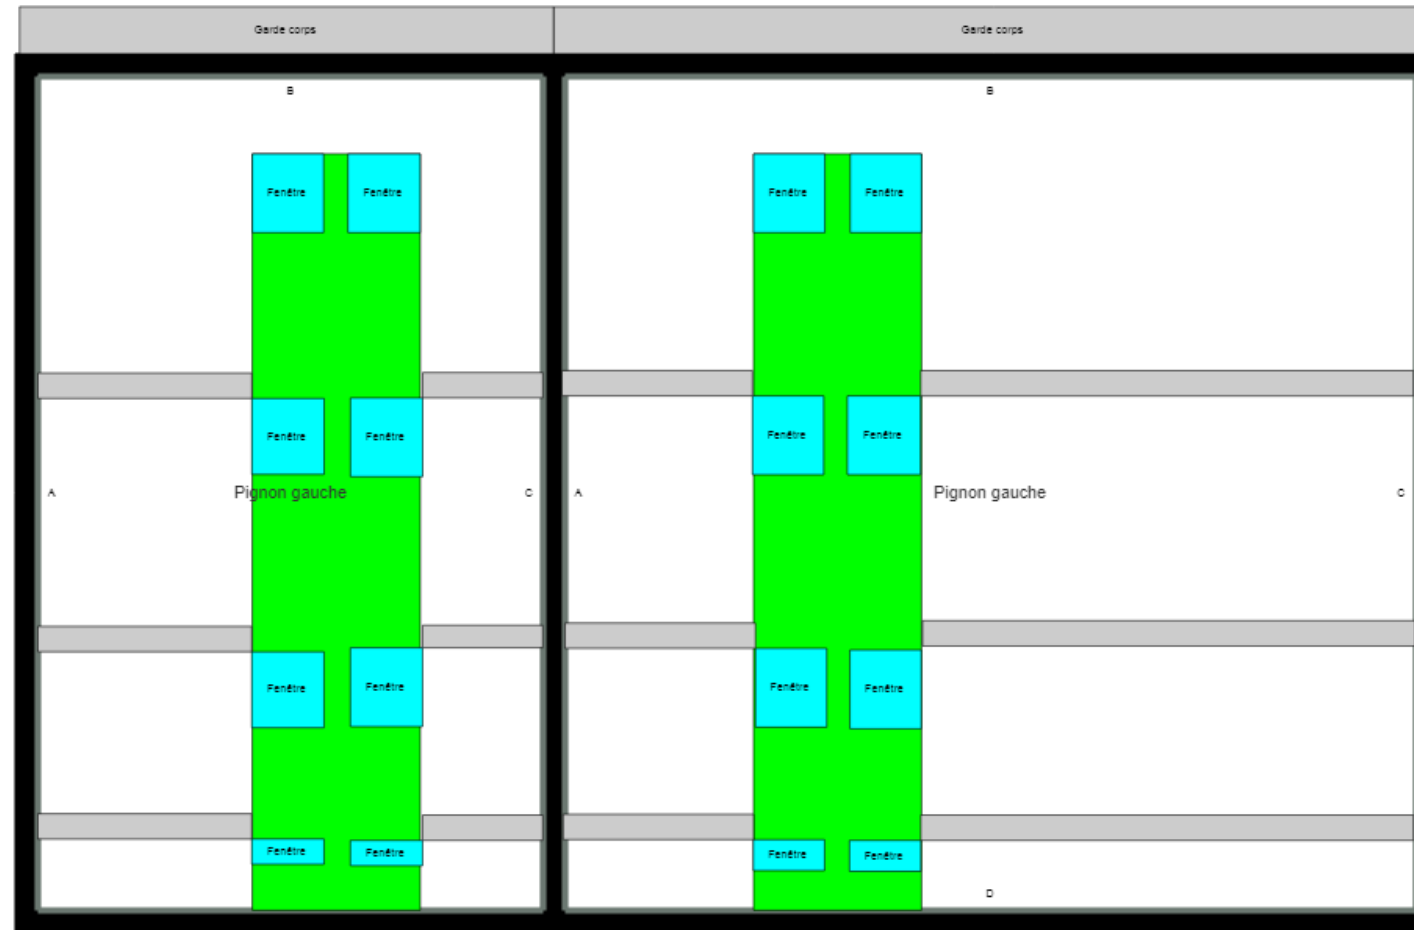

Pignon gauche du 5,7,9,11

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL - DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL LE CHAMP GIBLOIS 77510 REBAIS

Zone : FACADES

Plan












Auteur : JULIEN Mickaël


N° de planche : 2/10

#### Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

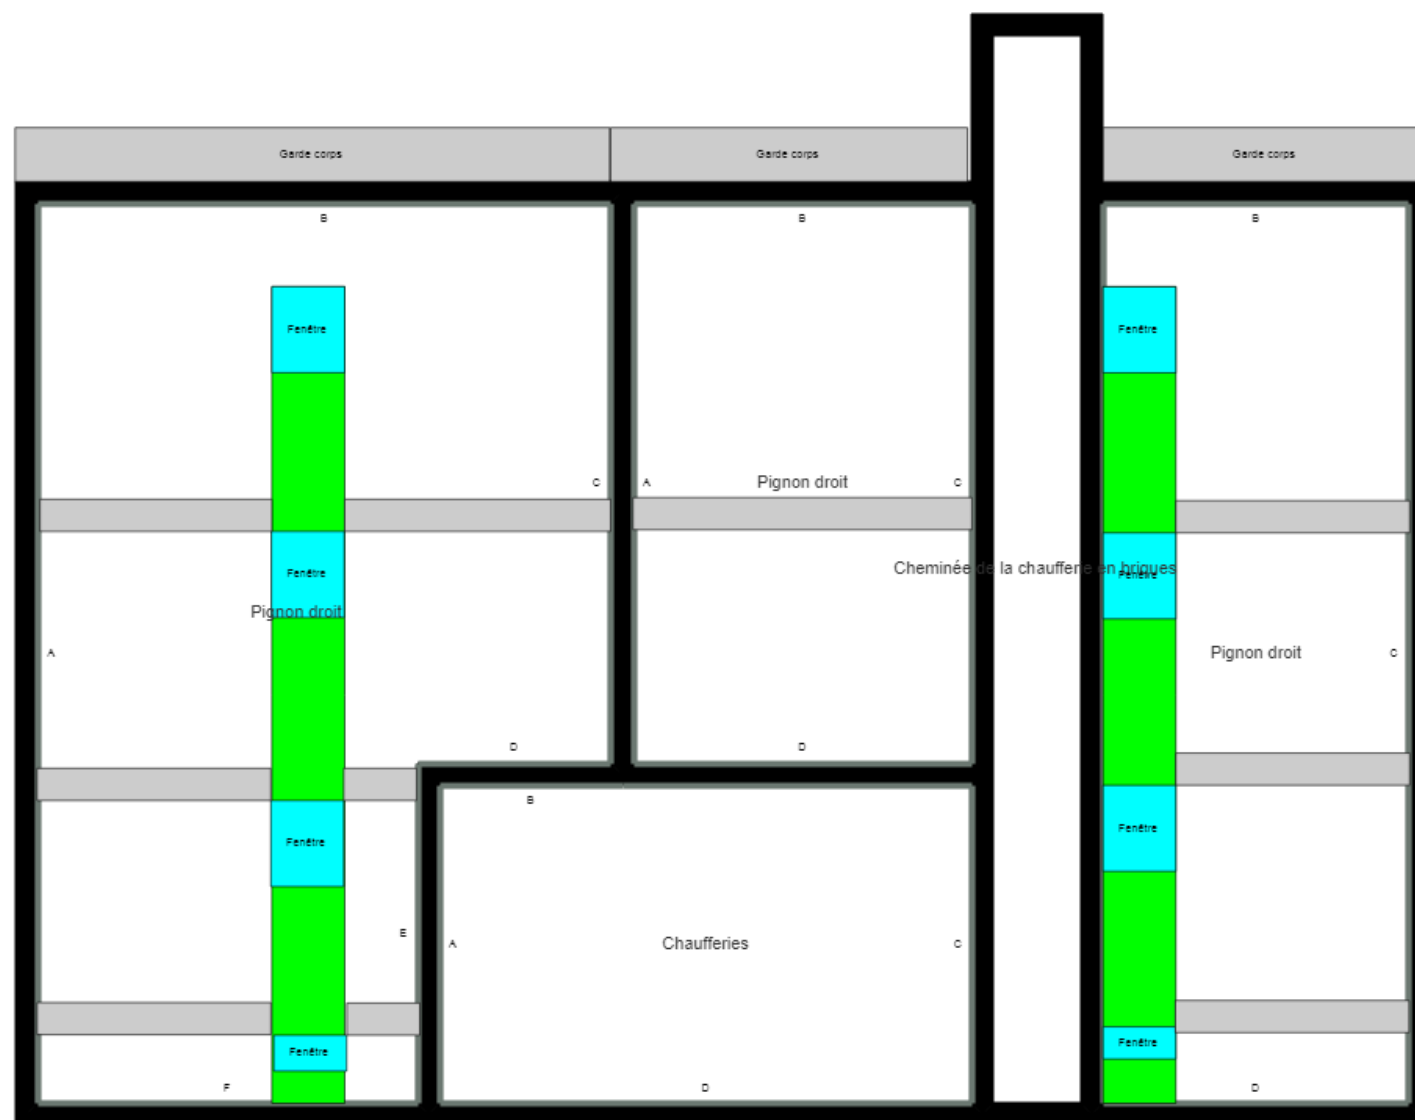

Pignon droit du 5,7,9,11

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL - DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL LE CHAMP GIBLOIS 77510 REBAIS

Zone : FACADES

Plan

Auteur : JULIEN Mickaël


N° de planche : 3/10

#### Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

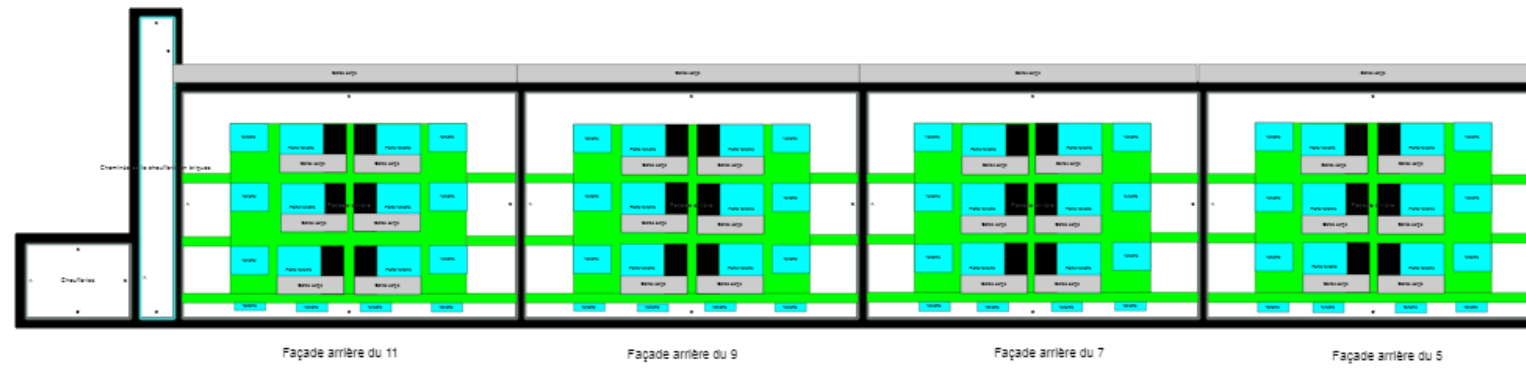

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL - DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL LE CHAMP GIBLOIS 77510 REBAIS

Zone : FACADES

Plan

Auteur : JULIEN Mickaël


N° de planche : 4/10

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

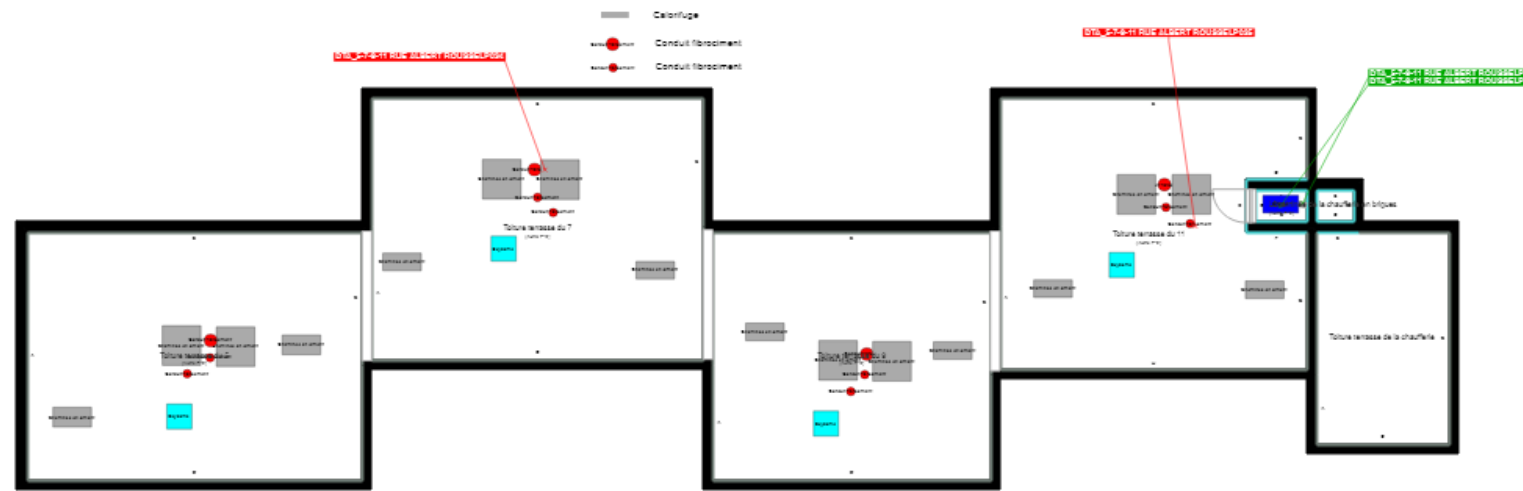

Toiture terrasse du 5,7,9,11 et chaufferie

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL - DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL LE CHAMP GIBLOIS 77510 REBAIS

Zone : TOITURE

Plan












Auteur : JULIEN Mickaël


N° de planche : 5/10

### Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

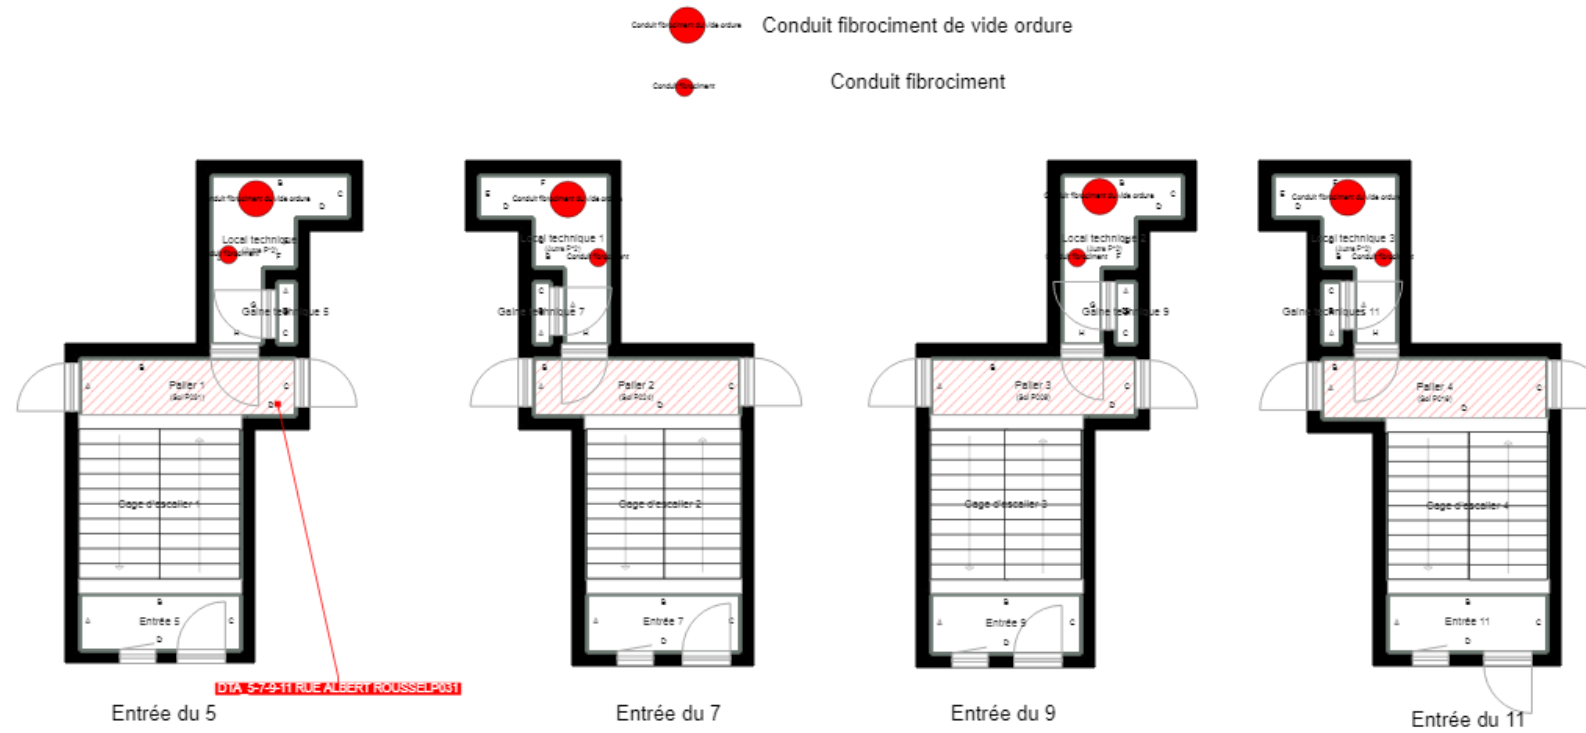

Rdc du 5,7,9,11

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL - DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL LE CHAMP GIBLOIS 77510 REBAIS

Zone :RC

Plan












Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :6/10


#### Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés



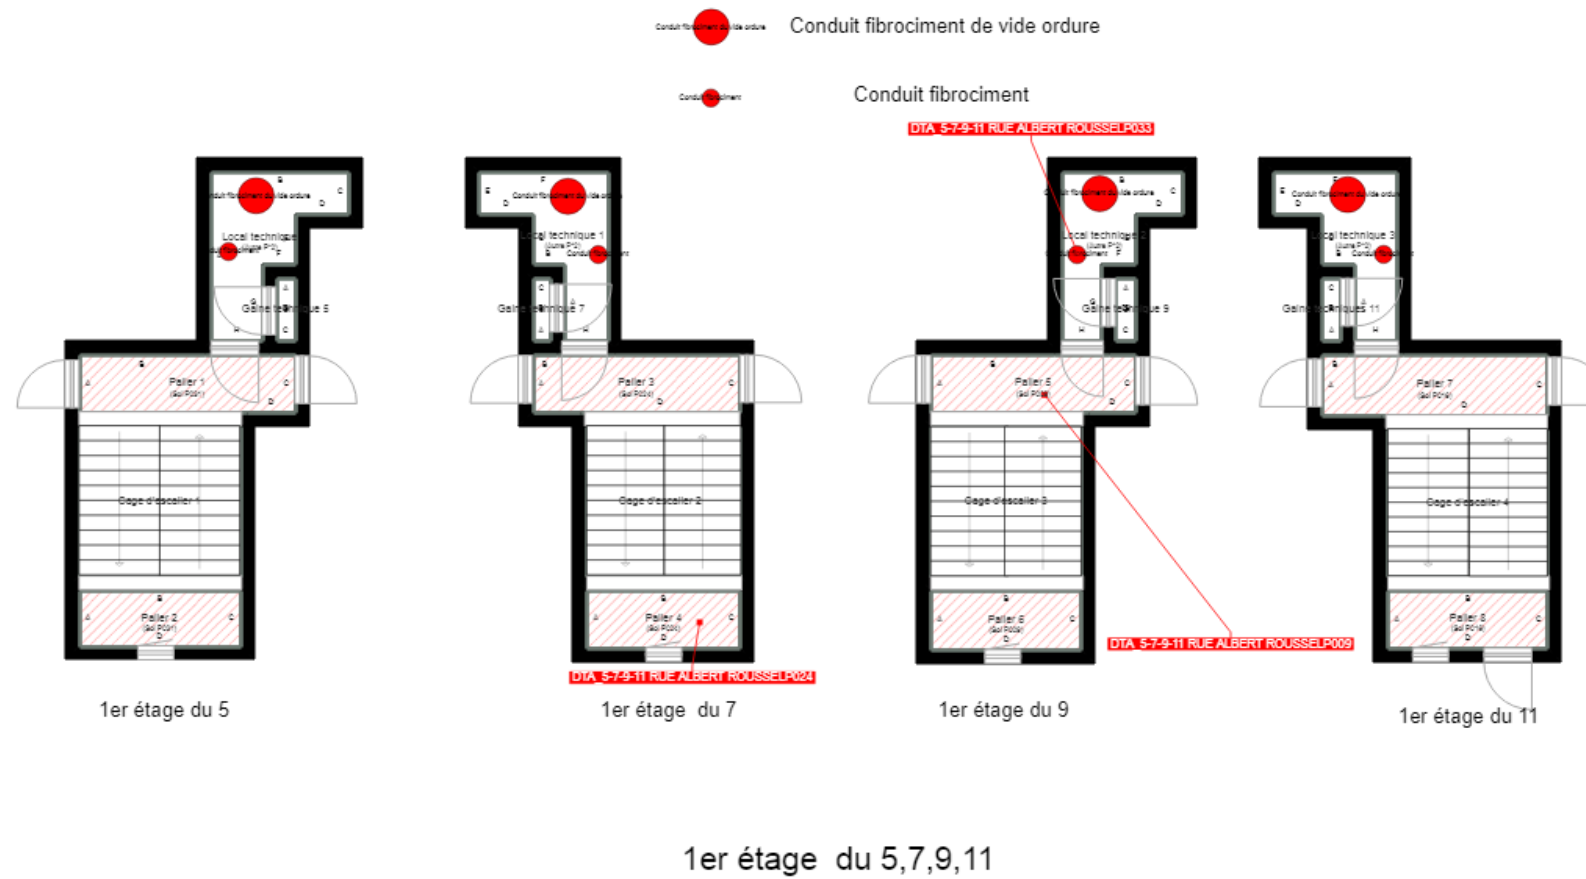

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL - DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL LE CHAMP GIBLOIS 77510 REBAIS

Zone :R+1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël


N° de planche :7/10

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

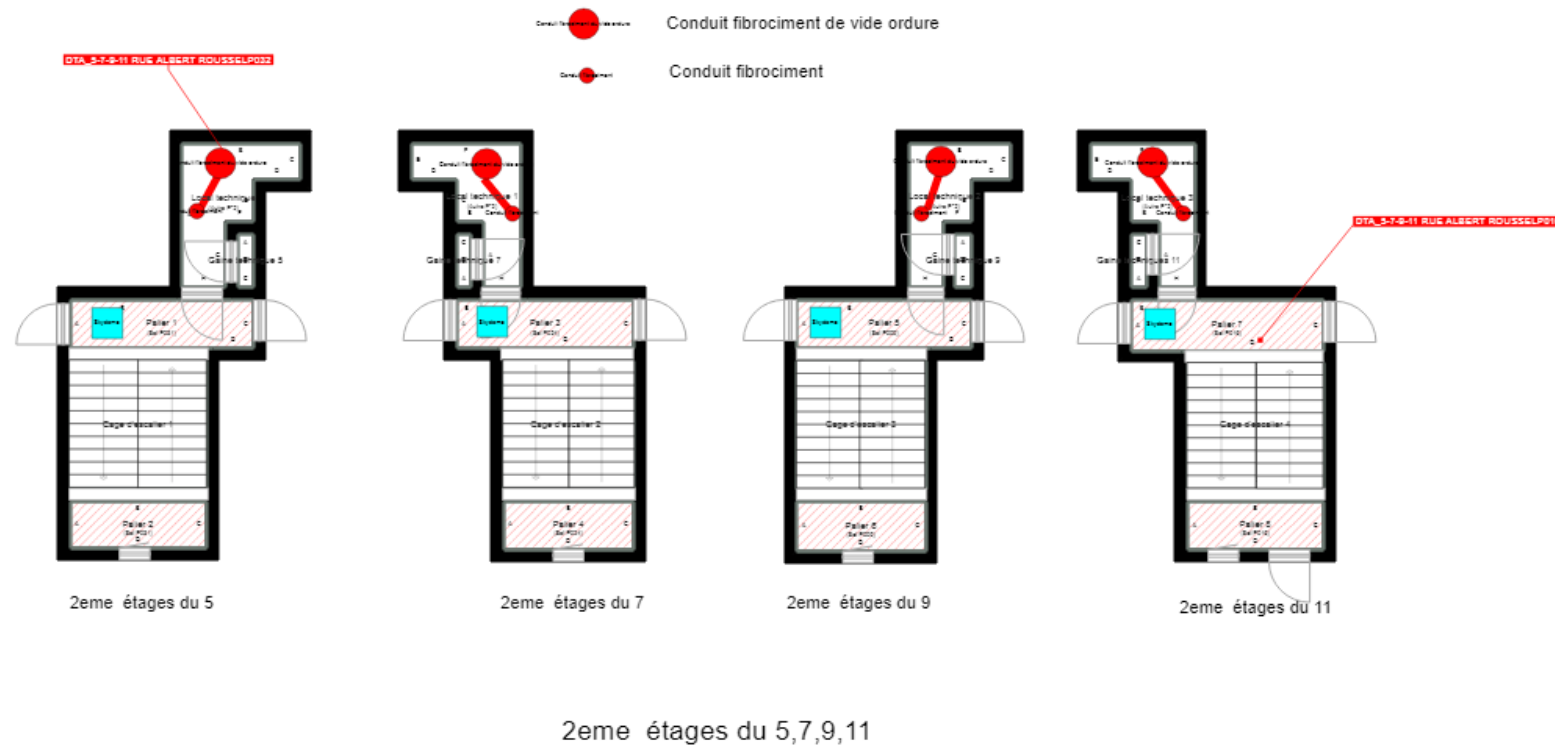

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL - DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL LE CHAMP GIBLOIS 77510 REBAIS

Zone :R+2

Plan

Auteur :JULIEN Mickaëli


N° de planche :8/10

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

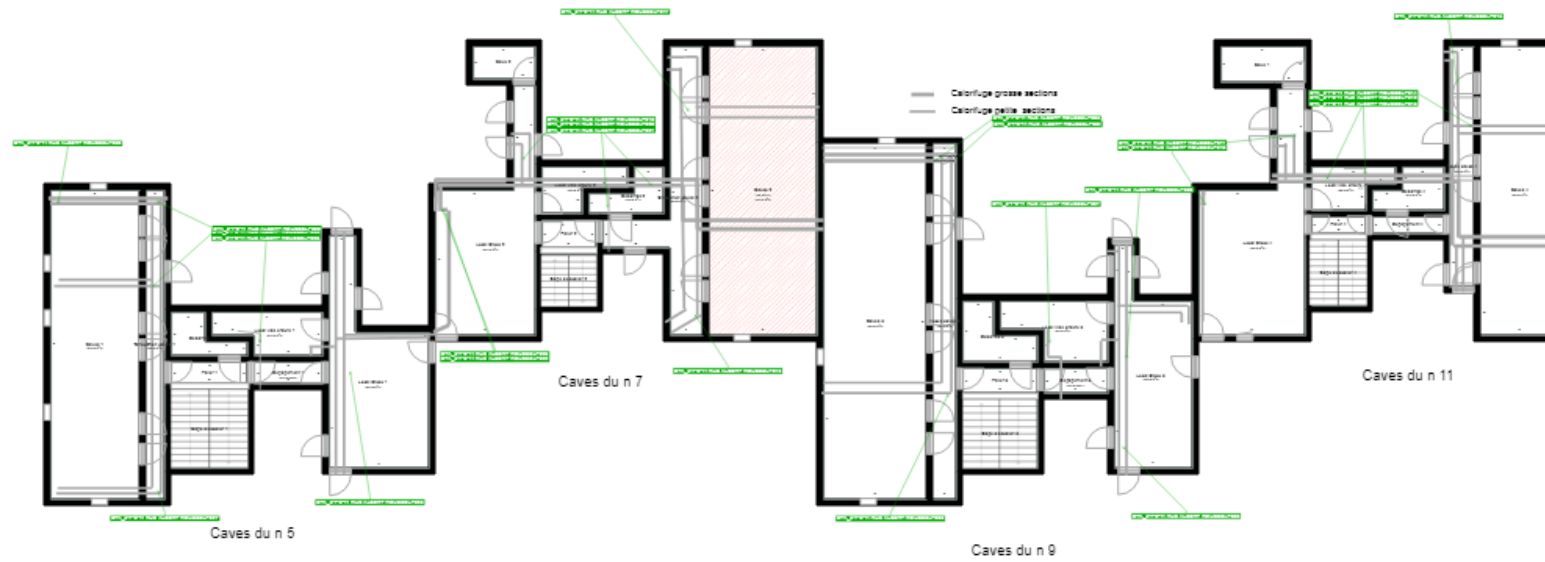

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL - DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL LE CHAMP GIBLOIS 77510 REBAIS

Zone :R-1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël


N° de planche :9/10

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

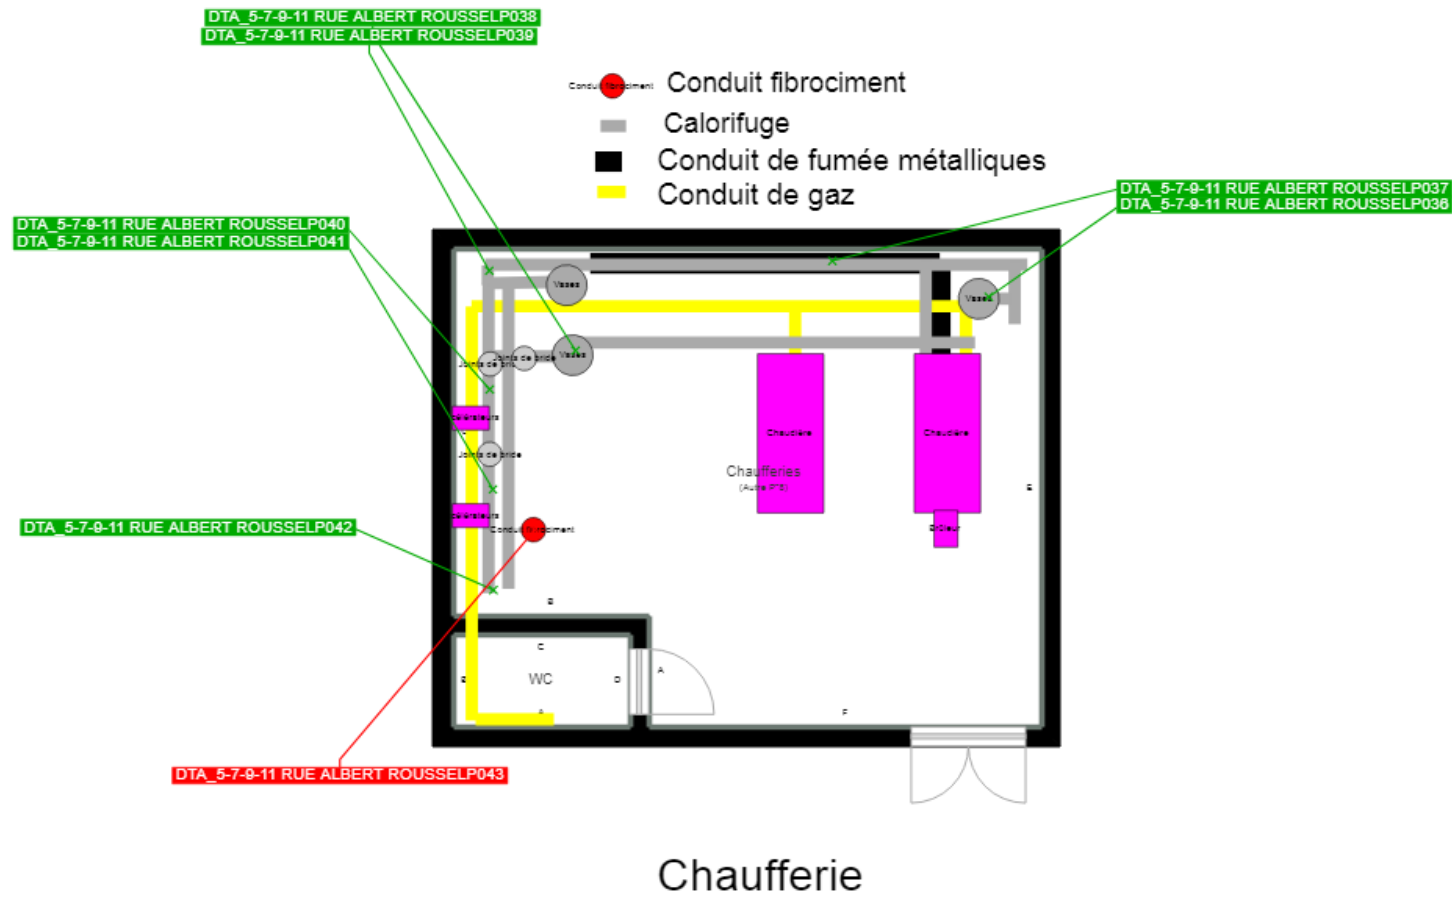

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL - DTA\_5-7-9-11 RUE ALBERT ROUSSEL LE CHAMP GIBLOIS 77510 REBAIS

Zone : RC - ZONE 1

Plan

Auteur : JULIEN Mickaël

N° de planche : 10/10

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

## ANNEXE 2 - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- Perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- Remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- Travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- De la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- Du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- De la mairie ;
- Ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

##### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.